

الأكاديمية العربية الدولية



الأكاديمية العربية الدولية
Arab International Academy

الأكاديمية العربية الدولية المقررات الجامعية



الأكاديمية العربية الدولية
Arab International Academy

الادوات السبعة الاساسية لضبط الجودة

Seven Basic Tool Of Quality Control

الادوات السبعة الاساسية لضبط الجودة

Seven Basic Tool Of Quality Control

توظف المنظمات الصناعية المبدعة سبعة انواع من الادوات لمساعدة في اسناد جهود تحقيق ادارة الجودة الشاملة (TQM) وهي تسهم مجتمعة في تشخيص مسببات التباين في الانتاج وقدرة عمليات التصنيع للاستجابة الى مواصفات التصميم المرغوبة. ان الهدف من استخدام الادوات السبعة لضبط الجودة الشاملة هو التحكم بقدرة العملية ومنع التباين او الانحراف في جودة المنتوج وصولا الى المعيب الصفرى (Zero Defect); ويوفر تطبيق الادوات السبعة المزايا الآتية:

- 1- الحصول على استنتاجات علمية تهدف الى تصحيح مسار العملية الانتاجية.
- 2- التنبؤ **بالتباين** المتوقع في المسارات المختلفة للعملية الانتاجية قبل وقوعها.
- 3- تقليل العاملين في **عمليات الفحص والتفتيش** عبر توظيف اساليب الرقابة الاحصائية.
- 4- تحديد **مسببات التباين والانحراف** عن المواصفات وأسبابها وتحديد اجراءات تصحيحةها.

مفاهيم مفاتيح في ضبط الجودة

Key Concept in QC

- ان الغاية الاساسية للادوات السبعة لضبط الجودة هي كشف الانحرافات في العملية الانتاجية و هنـك نوعين من التباين او الانحراف (Variation):
 - 1- **التباين الطبيعي (Normal Variation)** او العشوائي وهو التباين الذي يكون مرده لأسباب لا يمكن تحديدها او توقعها في العملية الانتاجية ومنها على سبيل المثال اهتزاز المكائن؛ ارتفاع درجات الحرارة؛ التذبذب في التيار الكهربائي؛ انقطاع الماء وغيرها وهي ذات تأثير محدود على الجودة ومسار العملية الانتاجية.
 - 2- **التباين غير الطبيعي او المحدد (Assignable Variation)** وهو التباين الناشئ عن اسباب قابلة للتحديد والتي يمكن الكشف عنها والتحكم بها بطريقة او بأخرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر اختلاف كفاءة العاملين؛ اختلاف قدرة المكائن؛ تباين جودة المدخلات رداً على عمليات الصيانة؛ سوء ظروف الانتاج وغيرها.
 - ان الكشف عن التباين في العملية الانتاجية يتم اما من خلال:
- 1- **اسلوب الفحص الكامل (Total or Complete Inspection)** (ويعني الفحص الكلي والشامل للإنتاج بدا من المواد الخام مروراً الانتاج نصف المصنع وانتهاءً بالانتاج التام الصنع بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات. ومن مساوئ هذا الاسلوب التكاليف العالية والوقت والجهد واستحالة تطبيقه في صناعات الانتاج الكبير.
- 2- **الفحص الاحصائي باستخدام العينات (Sampling Inspection)** (ويعني استخدام الاساليب الاحصائية عبر انتخاب عينات احصائية مقبولة Acceptance Random Sample) يتم التأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة. ومن مزايا هذه الطريقة الاقتصاد بالجهد والوقت والتكاليف فضلاً عن السرعة في انجاز عمليات الفحص.

• ان الادوات السبعة لضبط الجودة هي:

- Statistical Quality Control** • 1-لوحات الضبط الاحصائي . (SQC)

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Histogram | • 2-المدرجات التكرارية |
| Pareto Diagram | • 3-مخطط باريتو |
| Cause and Effect | • 4-مخطط السبب - النتيجة
Diagram |
| Check List | • 5-قوائم المراجعة |
| Scatter Diagram | • 6-مخطط الانتشار |
| Flow Chart | • 7- خرائط التدفق |

الرقابة الاحصائية على الجودة Statistical Quality Control (SQC)

ان لوحات الضبط الاحصائي للجودة هي خرائط بيانية تستخدم كوسيلة لضبط مسار وقدرة العملية الانتاجية في تحقيق مواصفات الانتاج المحددة من خلال سحب عينات عشوائية بأوقات محددة ايضا من دفعات الانتاج بعد تحديد خصائص او صفات او متغيرات المنتوج المراد السيطرة عليها وتقسم لوحات الضبط الاحصائي الى:

• **1-لوحات السيطرة للمتغيرات Variable Control Chart** وتستخدم للسيطرة على المتغيرات التي تستند الى بيانات مستمرة وقابلة للقياس مثل الطول والعرض والسمك والمتانة والمعولية اى البيانات التي نحصل عليها من خلال القراءات الحقيقية والقياس المباشر لإبعاد المنتوج ومن هذه اللوحات:

• a-لوحات المتوسط والمدى

• b-لوحات المتوسط والانحراف المعياري

• c-لوحات المدى

• **2-لوحات الضبط للسمات Control Chart For Attributes** وتستخدم للسيطرة على السمات او الميزات عندما تستند على بيانات وقراءات منفصلة اي عندما تقصر عمليات التقييس على تصنيف الوحدات الانتاجية الى وحدات معيبة او غير معيبة او مطابقة او لعداد العيوب في العينة الواحدة ومنها:

• a-لوحات النسب المئوية للمعيب

• b-لوحات ضبط عدد المعيب

شيوعا:

P-Chart

C-Chart وفيما يأتي تقديم موجز للخرائط الاكثر

• ١- لوحات المتوسط والانحراف المعياري *Y-Sigma Chart*

اذا كان الانحراف المعياري لمجتمع العينة (العملية الانتاجية) معلوما من معلومات سابقة يمكن الحصول على الحد الاعلى والأدنى للسيطرة النوعية كما يأتي:

$$\text{Upper Control Limit} = \bar{Y} + Z\sigma\bar{Y}$$

$$\text{Lower Control Limit} = \bar{Y} - Z\sigma\bar{Y}$$

Where:

\bar{Y} = mean of the sample means or target Value

Z =Number of normal standard deviations= (2 for 95.45% confidence, 3 for 99.73)

$\sigma\bar{Y}$ =standard deviation of the sample means= σ/\sqrt{n} , n =sample size

- Example:

• ترحب احدى الشركات الصناعية ضبط اوزان منتجاتها بمستوى ثقة (99.73%) وقد تم انتخاب 12 عينة تضم كل منها 9 وحدات من المنتج وكانت نتائج قياس الوسط الحسابي لأوزان مفردات العينة كما يأتي:


رقم العينة	متوسط العينة	.
1	16.1	.
2	16.8	.
3	15.5	.
4	16.5	.
5	16.5	.
6	16.4	.
7	15.2	.
8	16.4	.
9	16.3	.
10	14.8	.
11	14.2	.
12	17.3	.

- المطلوب: اعداد لوحة السيطرة النوعية باستخدام المتوسط والانحراف المعياري (\bar{Y} - σ Chart)
- الحل solution

- $\bar{Y} = \sum \bar{Y} / n$ where \bar{Y} =mean n =number of means
- $\bar{Y} = 16.1 + 16.8 + \dots + 17.3 / 12$
- $\bar{Y} = 16$
- Because the confidence=99.73% then $Z=3$
- $UCL = \bar{Y} + Z\sigma\bar{Y}$
- $UCL = 16 + 3(1/SR9)$ where SR =square root of 9
- $UCL = 17$

- $LCL = \bar{Y} - Z\sigma\bar{Y}$
- $LCL = 16 - 3(1/SR9)$ where SR =square root of 9
- $LCL = 15$

*ارسم لوحة المتوسط والانحراف المعياري

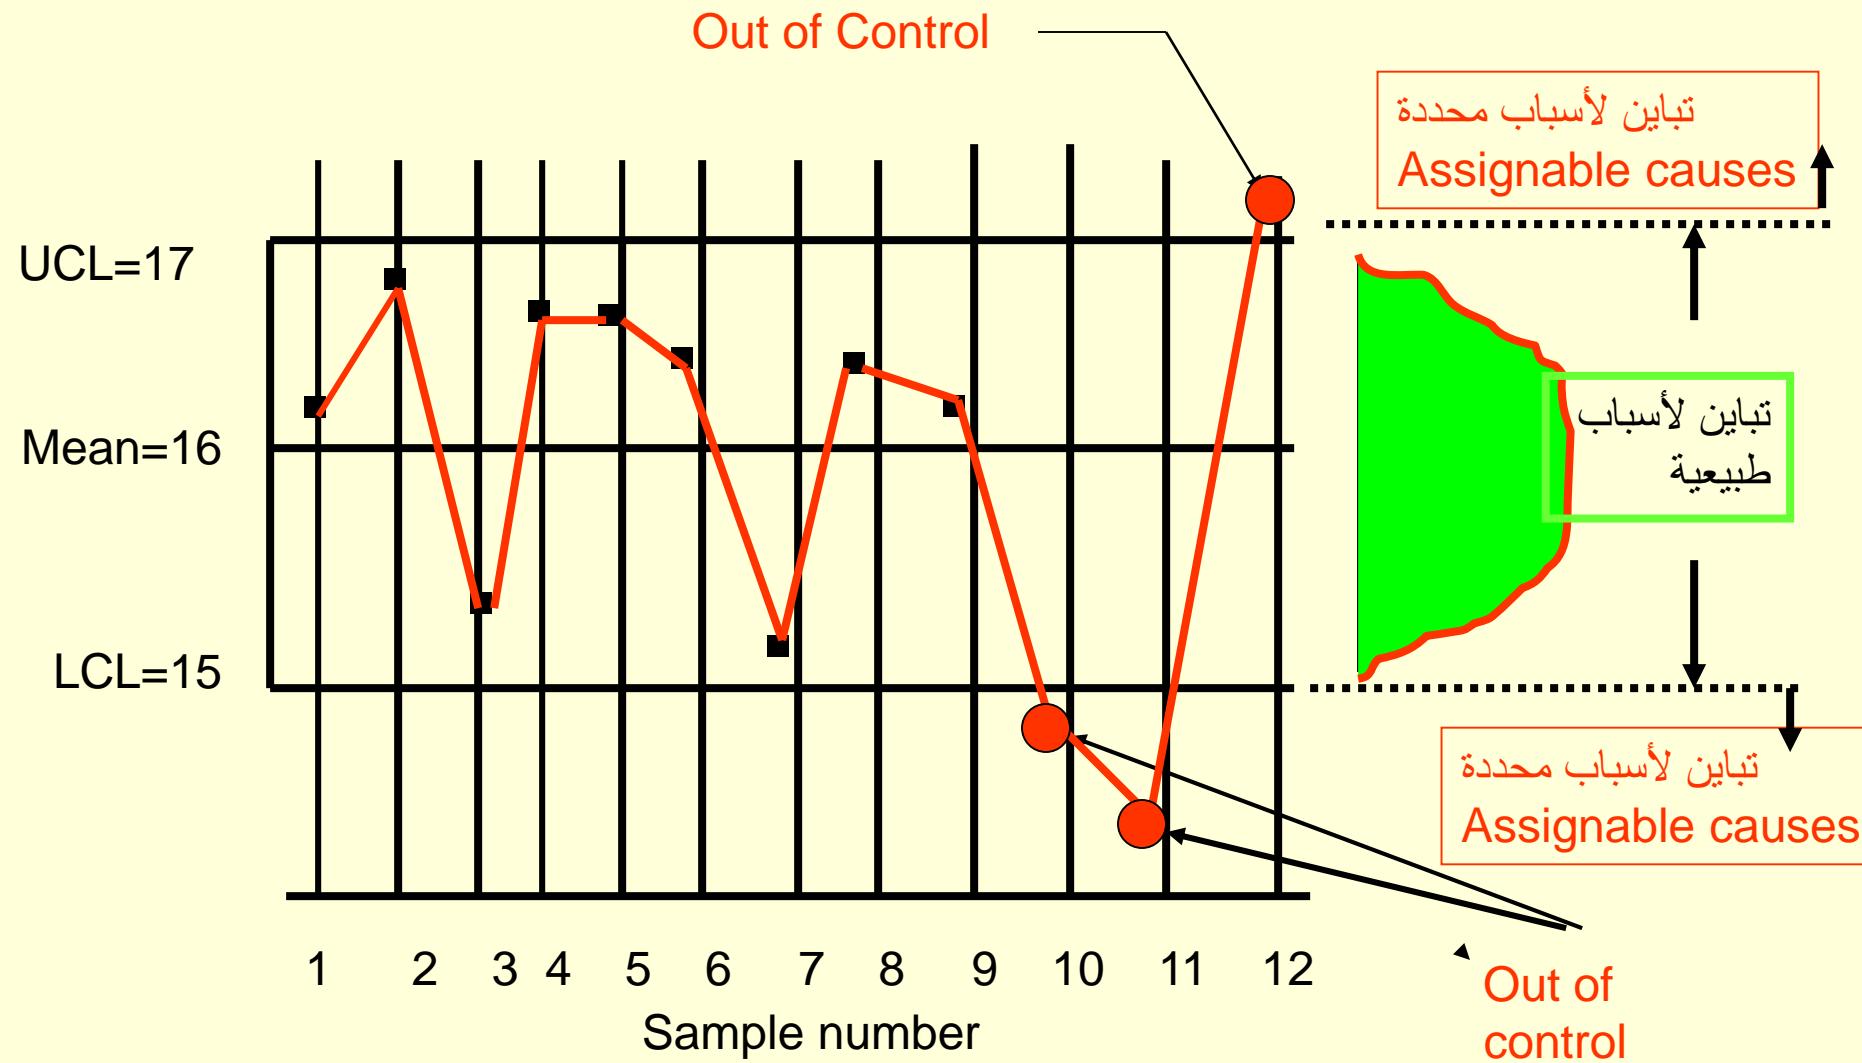

• الاستنتاج: Conclusion

يظهر من خلال لوحة المتوسط والانحراف المعياري ان القراءات الاخيرة لمتوسطات العينة كانت خارج الحدود الدنيا والعليا للسيطرة النوعية ومنها نستنتج وجود تباين خطير في العملية التي اصبحت خارج حدود السيطرة.

2-لوحات المتوسط والمدى **Y-R Chart**

وهي احدى لوحات الضبط الاحصائي للجودة التي تعتمد مدى العينة كأساس للسيطرة النوعية ؛ او عندما لا تتوفر معلومات لحساب الانحراف المعياري. عندئذ تحسب حدود السيطرة النوعية بدلاًلة المدى بدلاً من الانحراف المعياري وكما يأتي:

$$UCL = \bar{Y} + A_2 R$$

$$CL = \bar{Y}$$

$$LCL = \bar{Y} - A_2 R$$

Where : R=average range of the sample

A₂ =statistical factor at 3 sigma

\bar{Y} =mean of the sample means

- Example: للمعلومات الواردة في المثال السابق احسب
حدي السيطرة النوعية لضبط الجودة اذا علمت ان
 $A_2 = (0.337)$ و $\bar{R} = (0.25)$
- الحل:

- $UCL = \bar{Y} + A_2 \bar{R}$
- $= 16 + (0.337)(0.25)$
- $= 16.084$
- $CL = \bar{Y} = 16$
- $LCL = \bar{Y} - A_2 \bar{R}$
- $= 16 - (0.337)(0.25)$
- $= 15.915$

• Example

- حصلت على البيانات الآتية عن (10) عينات من منتوج الكتروني بحجم (4) وحدات لكل عينة ولدى قياس المقاومة الكهربائية بالاوم لـ كل مفردة من العينات كانت نتائج القراءات كما يأتي:

رقم العينة	قراءات المقاومة الكهربائية	1	2	3	4
1	35	40	32	33	4
2	46	37	36	41	41
3	34	40	34	36	36
4	9	68	64	69	69
5	40	44	34	34	38
6	34	43	41	41	42
7	46	41	41	41	44
8	36	38	41	41	33
9	51	49	52	43	48
10	42	36	36	43	47

• المطلوب: اعداد لوحة المتوسط والمدى وبين ما اذا كانت العملية الانتاجية في حدود السيطرة النوعية اذا علمت ان $A_2 = (0.729)$

• الحل:

• 1- احسب متوسط القراءات والمدى لكل عينة \bar{Y} and R

$$\bar{Y} = \sum Y / n$$

$$R = Y_{\max} - Y_{\min}$$

$$\bar{Y}_1 = 35 + 40 + 32 + 33 / 4$$

$$= 35$$

$$R_1 = 40 - 32 = 8$$

• وبذلك نحصل على الجدول الاتي:

• رقم العينة	المتوسط (\bar{Y})	المدى (R)
1 •	35	8
2 •	40	10
3 •	36	6
4 •	65	10
5 •	39	10
6 •	40	9
7 •	43	5
8 •	37	8
9 •	50	4
10 •	42	11
	$\Sigma = 427$	$\Sigma = 81$

• احسب قيمة \bar{Y} و \bar{R} كما يأتي:

- $= 427 / 10$

$$= 42.7$$

- $\bar{R} = 81 / 10 = 8.1$

• احسب حدود السيطرة النوعية كما يأتي:

- $UCL = \bar{Y} + A2\bar{R}$

$$= 42.7 + (0.729) (8.1)$$

$$= 48.63$$


- $CL = 42.7$

- $LCL = \bar{Y} - A2\bar{R}$

$$= 42.7 - (0.729) (8.1)$$

$$= 36.82$$

4- ارسم لوحة المتوسط والمدى كما يأتي:

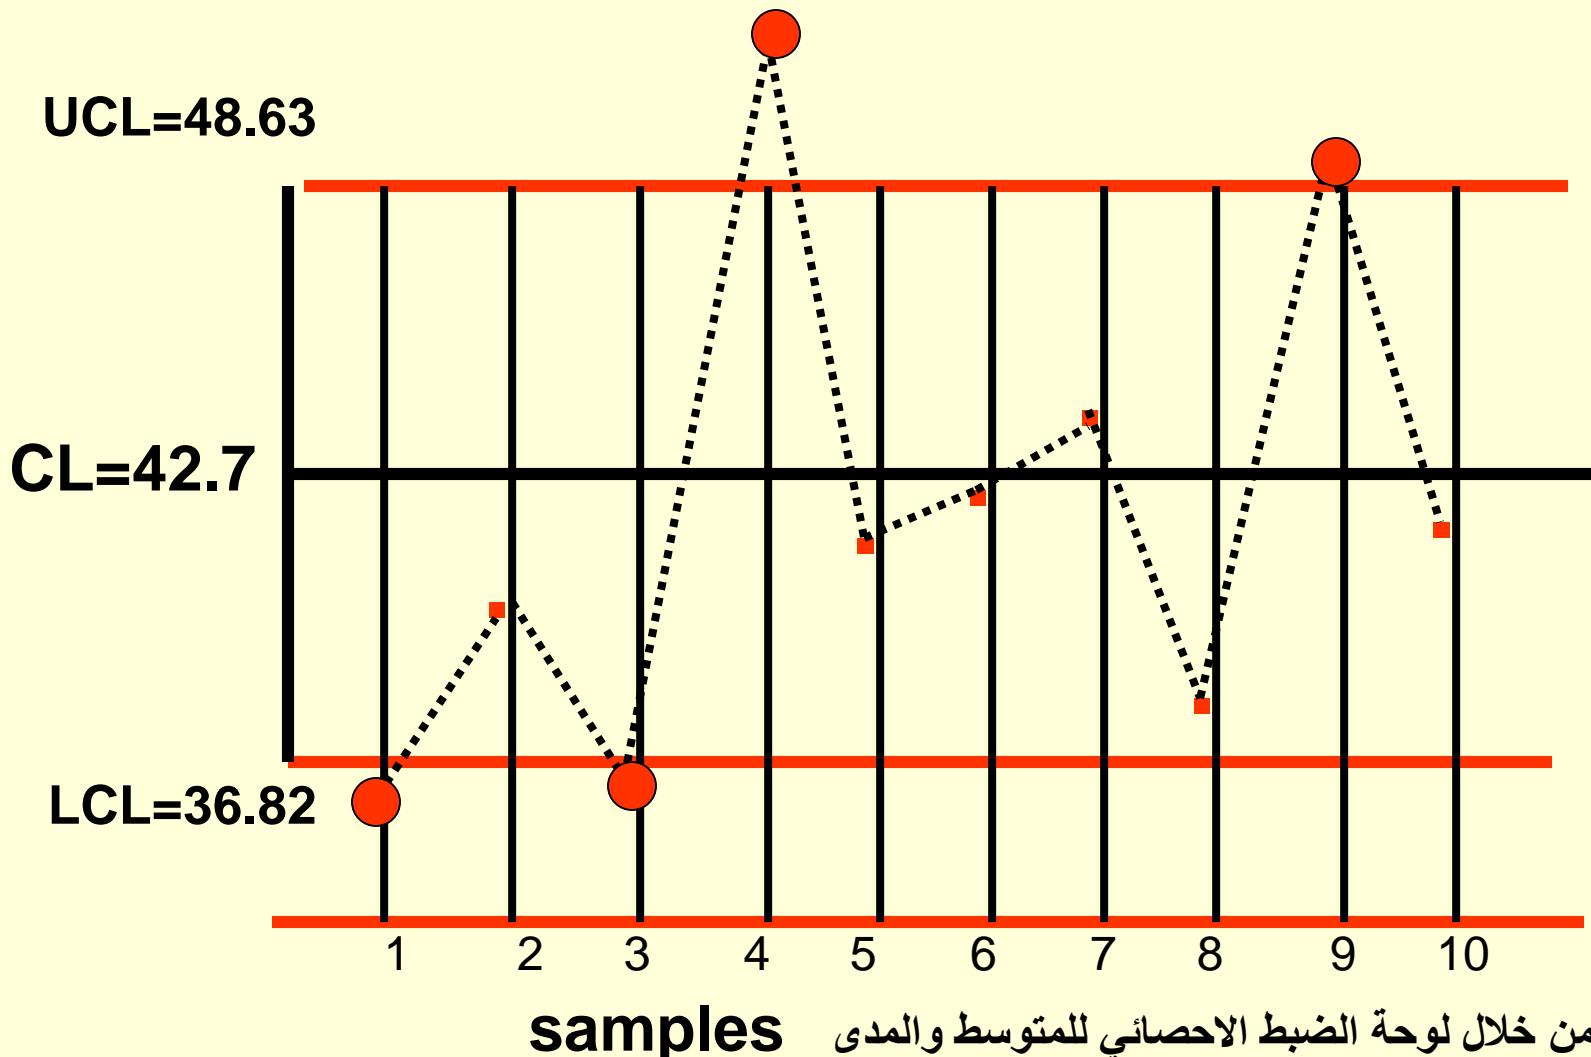

الاستنتاج: يتضح من خلال لوحة الضبط الاحصائي للمتوسط والمدى ان العملية الانتاجية خارج حدود السيطرة النوعية بدلالة العينات 1،3،4،9 التي تقع خارج حدود الرقابة.

• 3- لوحات المدى R-Chart

• تعتمد لوحات المدى على قياس التشتت في العملية الانتاجية وليس المتوسط .ففي كثير من الاحيان قد يكون متوسط العملية ضمن حدود الرقابة بينما لا يكون تشتتها كذلك .فقد يظل متوسط العينات المختارة نفسه إلا ان التشتت في العينة يكون عاليا .لهذا السبب يتم توظيف لوحات المدى لضبط التباين في العملية الانتاجية .وبنفس منطق النزعة المركزية (Central tendency) فانه يمكن حساب حدود السيطرة النوعية للوحات المدى بدلالة متوسط المدى وكما يأتي:

- $UCL = D_4 \bar{R}$
- $LCL = D_3 \bar{R}$
- Where : $UCL = \text{upper control limit}$ $LCL = \text{lower control limit}$
- $R = \text{average range}$
- $D_4, D_3 = \text{statistical factors or constant}$

- **Example:**

- R
- احسب حدود السيطرة النوعية للمثال السابق وارسم لوحة المدى-**(Chart)**
 - **الحل:**

- 1-احسب المدى لكل عينة كما ورد في المثال السابق.
- 2-احسب متوسط المديات (\bar{R}) كما يأتي:

- $\bar{R}=81/10=8.1$

- 3-من الجداول الاحصائية وفي ضوء عدد المفردات لكل عينة وفي مثانا الحالي($n=4$) نحصل على($D_4=2.282$, $D_3=0$)
- 4-نحسب حدي ضبط الجودة للوحة المدى كما يأتي:

- $UCL=(2.282)*(8.1)$


- $=18.48$

- $LCL=(0)*(8.1)$

- $=0$

- 5- ارسم لوحة المدى كما يأتي:

لوحة المدى

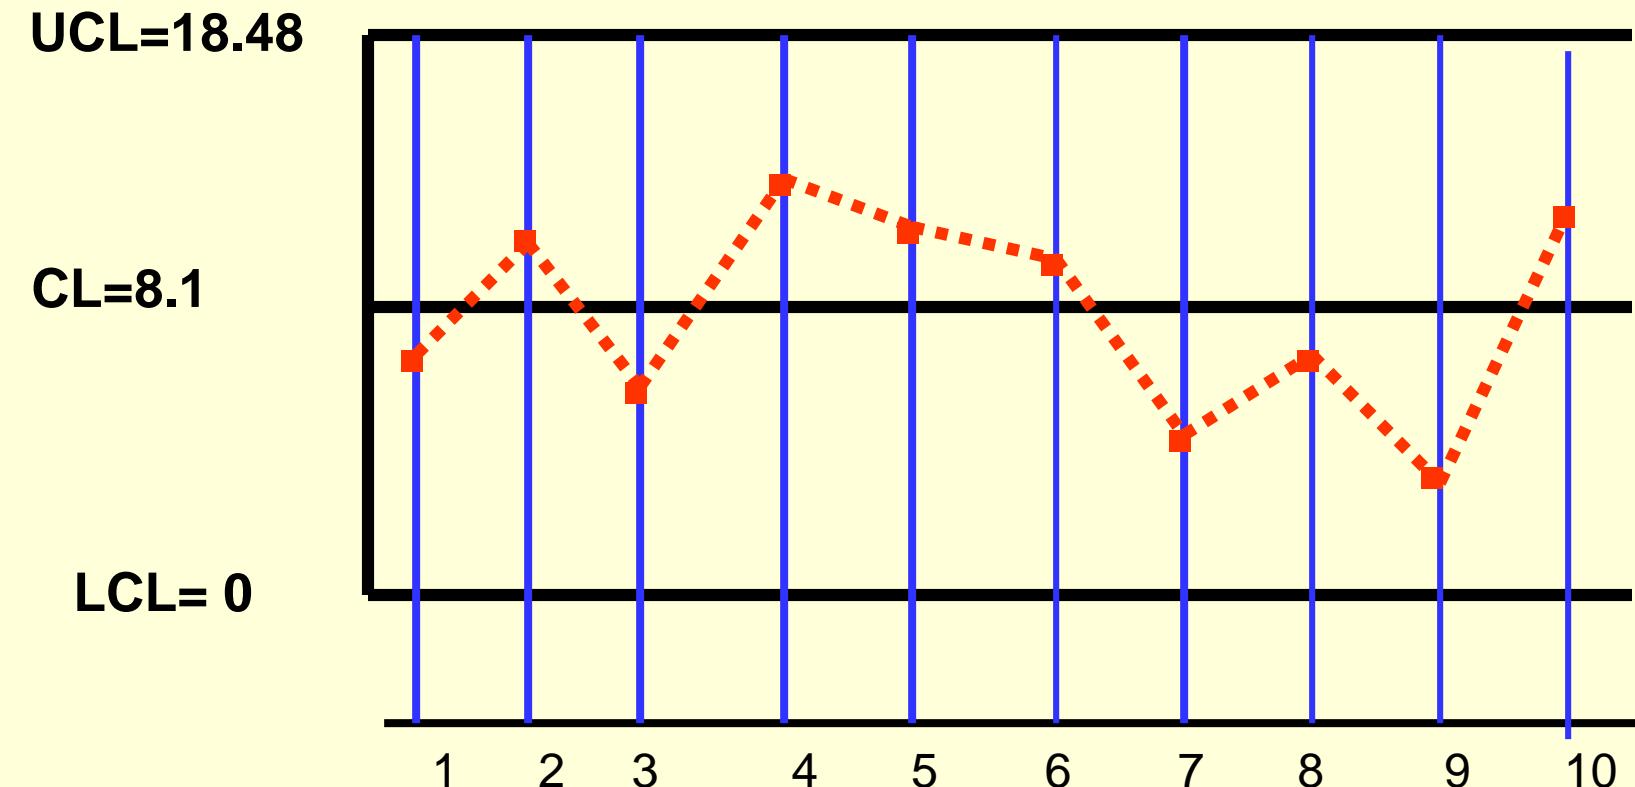

الاستنتاج: يتضح من خلال لوحة المدى بأن العملية الإنتاجية في حدود السيطرة النوعية
طالما أن جميع القراءات تقع ضمن حدود ضبط الجودة

• لوحات السيطرة للسمات Control Chart For Attributes

تختلف لوحات السيطرة النوعية للسمات عن لوحات السيطرة النوعية للمتغيرات؛ فالأخيرة تعتمد على ابعاد العملية او المنتوج القابلة للفياس مثل الوزن او الطول اما لوحات السمات او الخصائص فتعتمد على تصنيف المنتوج الى مطابق او غير مطابق او الى معيب او غير معيب (*defective or nondefective*). وفيما يأتي عرض لبعض لوحات ضبط السمات:

1-لوحة النسب المئوية للمعيب P- Chart

وتشتمل لوحات ضبط سمات وخصائص المنتج في ظل التوزيع الطبيعي وعندما تكون العينات كبيرة وهي توفر معلومات عن التغيرات المحتملة في نسب المعيب في العملية الانتاجية. تحسب حدود السيطرة النوعية للوحات النسب المئوية للمعيب كما يأتي:

- $\bar{P} = \sum P / n$
- $\bar{n} = \sum n / N$
- $UCL = \bar{P} + Z\sigma_p$
- $CL = \bar{P}$
- $LCL = \bar{P} - Z\sigma_p$
- Where: \bar{P} = mean of defects \bar{n} = mean of sample size Z =number of standard deviation ($Z=2$ for 95.45%, $Z = 3$ for 99.73%) , σ_p = standard deviation of sample distribution.

- **Example:**

- جمعت (11) احد عشر عينة من منظم حراري يستخدم في المدافئ الزيتية وتم فحصها بالعين المجردة (فحص بصري) وظهرت عيوب في بعض منها موضحة في الجدول الآتي:

<u>رقم العينة</u>	<u>حجم العينة</u>	<u>عدد المعيب</u>
1	112	9
2	121	7
3	121	9
4	115	5
5	114	8
6	118	9
7	117	10
8	107	6
9	111	9
10	117	5
11	122	18

المطلوب:

- 1- احسب حدود السيطرة النوعية باستخدام لوحة النسب المئوية للمعيوب بمستوى ثقة (99.73%).
- 2- ارسم لوحة النسب المئوية للمعيوب وعلق على النتائج
الحل:

1- احسب النسبة المئوية للمعيوب وإمامنا طريقتان:
الأولى تبدءا بحساب النسب المئوية للمعيوب لكل عينة كما في الجدول الآتي:

sample	Defect%
11	0.148
10	0.043
9	.081
8	0.056
7	0.085
6	0.076
5	.070
4	0.043
3	0.074
2	0.058
1	0.080

ان الجدول السابق يتضمن النسب المئوية لكل عينة مثال ذلك للعينة (1) حصلنا على النسبة المئوية للمعيوب فيها كما يأتي:

$$P\% = \text{Defect} / \text{sample size} = 9/112 = 0.08 \text{ or } 8\%$$

وهكذا بالنسبة لجميع العينات. بعدها يتم جمع النسب المئوية لجميع العينات وتقسم على
عددها للحصول على متوسط النسب المئوية وكما يأتي:

$$\bar{P} = 0.080 + 0.058 + 0.074 + \dots + 0.148 / 11 = 0.074$$


• اما الطريقة الثانية فهي مباشرة ويتم بموجبها احتساب متوسط النسب المئوية للمعيوب كما يأتي:

- $P = \frac{9+7+9+5+\dots+5+18}{112+121+\dots+111+117+122}$
- $= 0.074$
- $\bar{n} = \frac{112+121+\dots+122}{11}$
- $= 116$

• احسب الحدين الاعلى والأدنى للسيطرة النوعية كما يأتي:

- $UCL = \bar{P} + Z\sigma_P$
 $= \bar{P} + (3) \sqrt{\bar{P}(1-\bar{P})/n} = 0.074 + (3) \sqrt{0.074(1-0.074)/116}$
 $= 0.146$
- $LCL = \bar{P} - Z\sigma_P$
 $= \bar{P} - (3) \sqrt{\bar{P}(1-\bar{P})/n} = 0.074 - (3) \sqrt{0.074(1-0.074)/116}$
 $= 0$

لاحظ ان النتيجة هنا سالبة وقد استعرضنا عنها بصفر بسبب عدم وجود نسبة معيوب سالبة

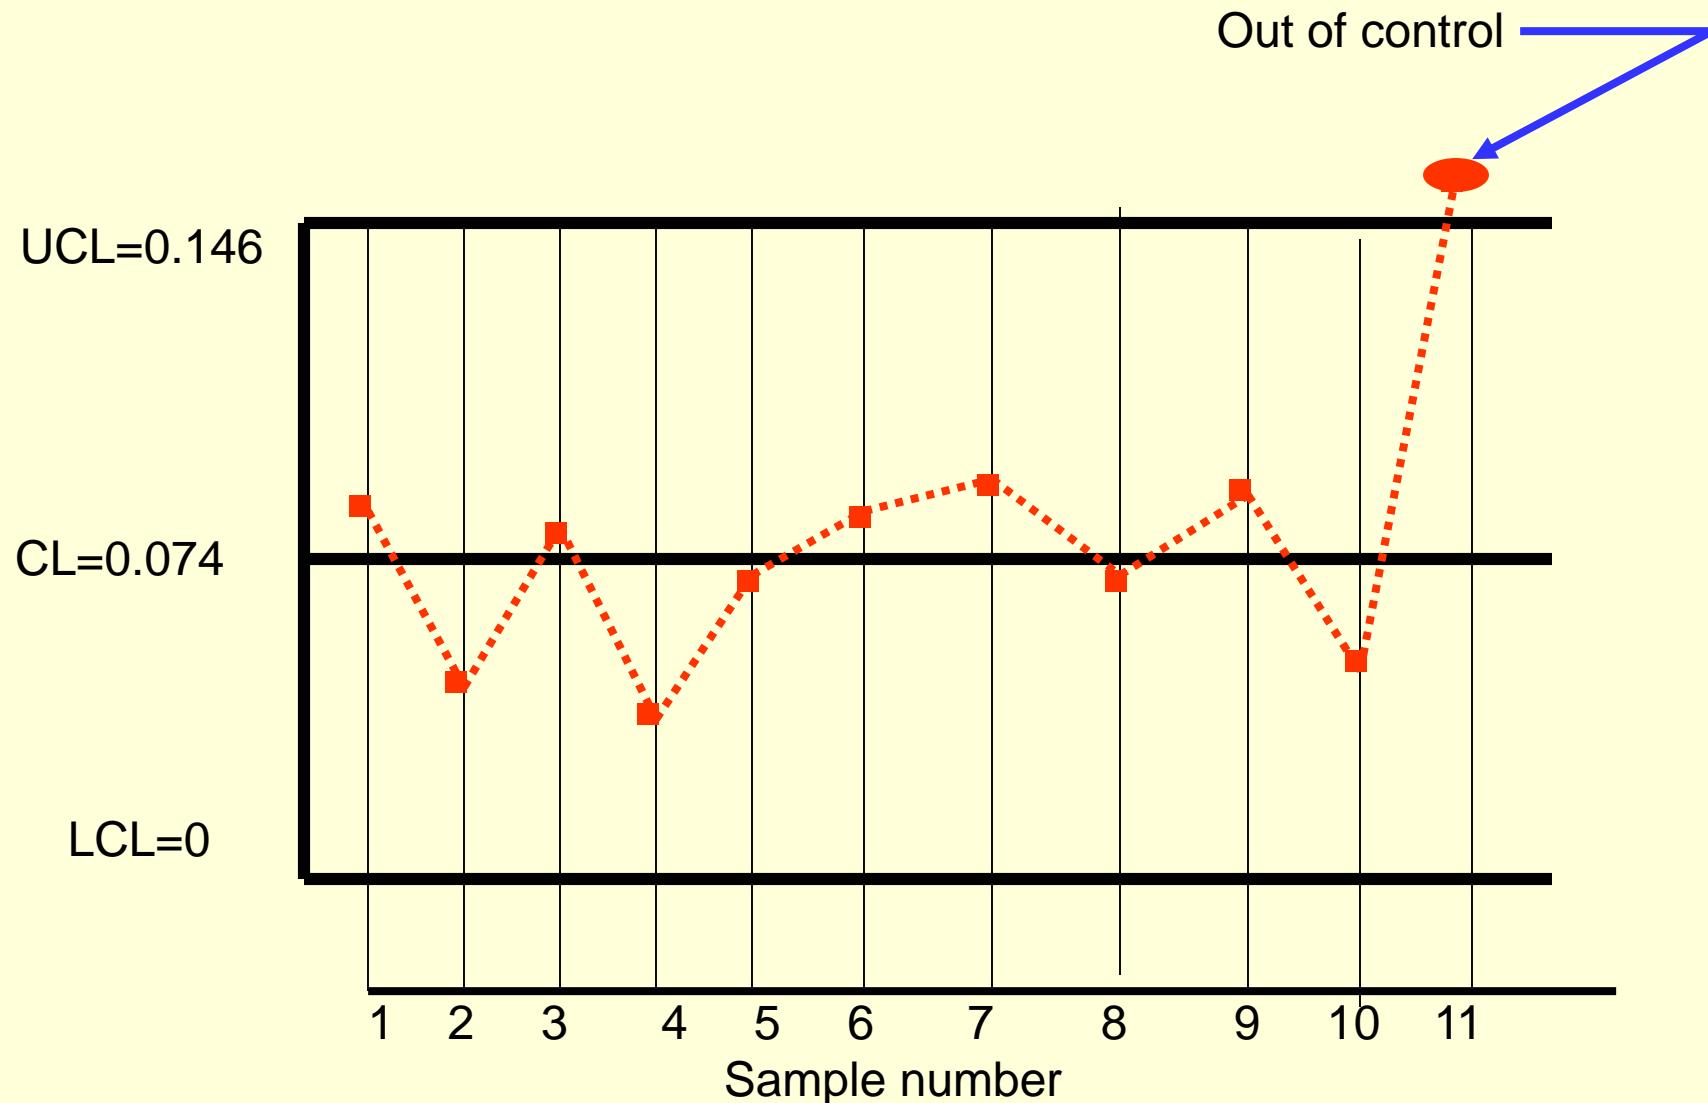

الاستنتاج: يتضح من خلال لوحة النسب المئوية للمعيوب بأن جميع المشاهدات أو القراءات في حدود السيطرة النوعية باستثناء العينة الأخيرة وهو مؤشر تحذير بأن العملية الانتاجية بدأ بدورها تتحرف عن المسار الطبيعي.

2-لوحة ضبط عدد العيوب C-Chart

وتستخدم للسيطرة على عدد العيوب في المنتوج او الخدمة وهي تلائم المصانع والشركات التي تكون منتجاتها اكثراً عرضة للأخطاء. ان اساس هذه هو توزيع بواسون (Poisson distribution)

الذى يساوى وسطه مع تباعنه بسبب ان متوسط عدد العيوب للوحدة وان الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي لمتوسط عدد العيوب. ولحساب حد السيطرة النوعية بمستوى ثقة 99.73% لـ لوحة ضبط عدد العيوب نستخدم المعادلة الآتية:

- $UCL = \bar{C} + 3\sqrt{\bar{C}}$
- $LCL = \bar{C} - 3\sqrt{\bar{C}}$
- Where: $C = \text{mean of defects}$ $c = \text{defects number}$ $n = \text{number of operations}$ $3 = \text{confidence level.}$


- Example:
 - شركة لصناعة الأثاث المنزليه وجدت بعد عملية التقيس والفحص ان عدد المسامير المفقودة في (25) عملية تجميع للأثاث كما يأتي:
- [2,4,3,6,5,4,8,1,4,2,3,5,6,4,2,2,1,5,5,3,2,1,5,6,4] •
- المطلوب: 1- احسب حد السيطرة النوعية للوحة ضبط عدد العيوب 2- ارسم لوحة ضبط عدد العيوب (c-chart).

• الحل:

- $\bar{C} = 4+6+5+1+2+3+\dots+4+2 / 25$
- $= 3.8$
- $UCL = \bar{C} + 3\sqrt{\bar{C}}$
- $= 3.8 + 3\sqrt{3.8}$
- $= 9.65$
- $LCL = \bar{C} - 3\sqrt{\bar{C}}$
- $= 3.8 - 3\sqrt{3.8}$
- $= -2.04 = 0$

تقرّب للصفر بسبب عدم جواز القبول بعدد سلبي لعيوب

لوحة ضبط عدد العيوب C-Chart

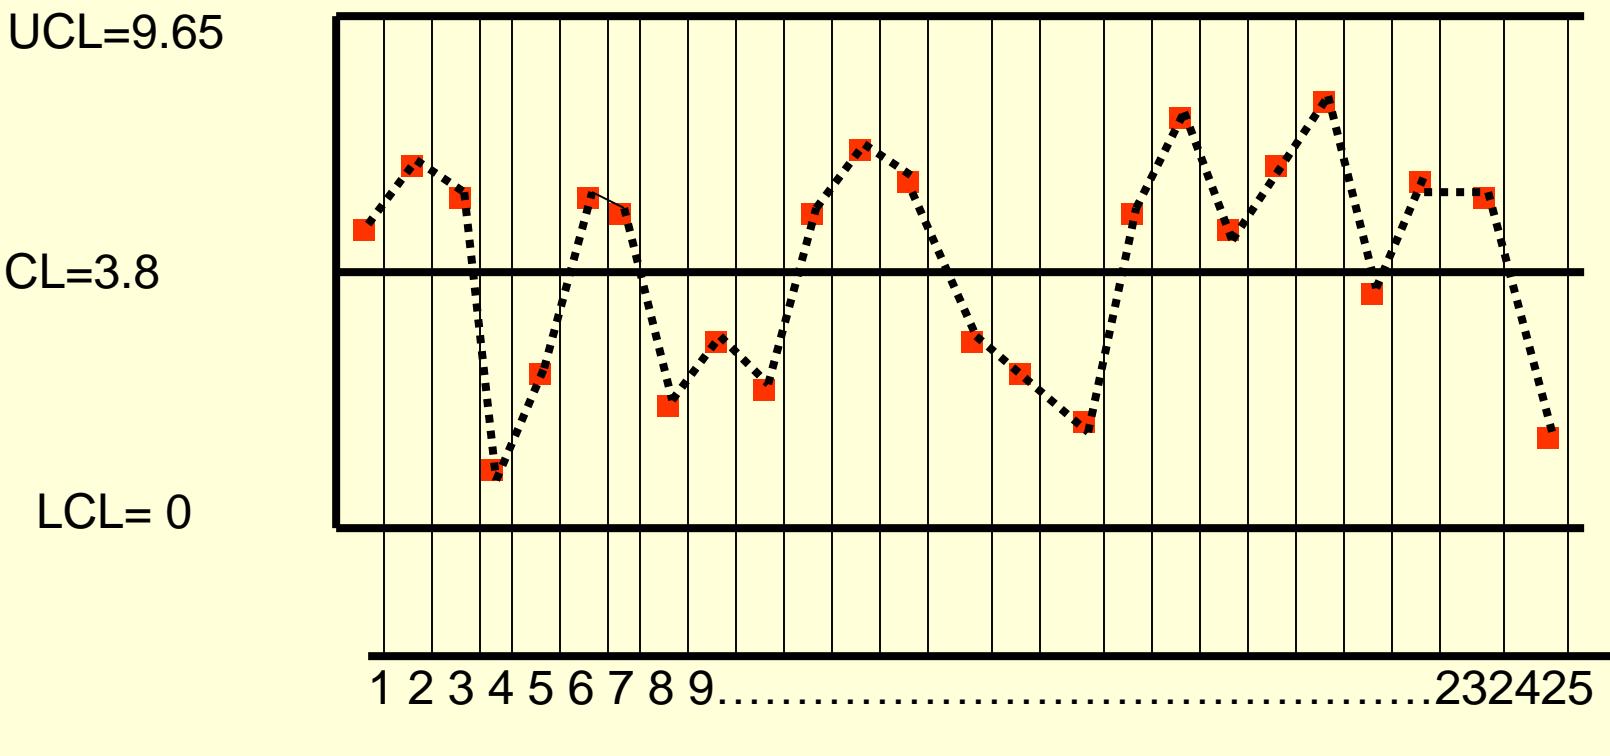


الاستنتاج: يتضح من لوحة ضبط عدد العيوب بان العملية الانتاجية في حدود السيطرة النوعية

مخطط باريتو

Pareto Diagram

- ترجع فكرة مخطط باريتو الى الاقتصادي الايطالي الفريد باريتو الذي جاء في معرض تعليقه على توزيع الثروة بقوله ان(80%) من الثروة يملكونها(20%) من السكان وقد استعير هذا المفهوم من قبل رواد الجودة لتحليل التباين في العملية الانتاجية مؤكدين على ان(80%) من مشكلات الجودة يمكن تفسيرها بدلالة (20%) من الاسباب. وبهذا المنطق تم تصنيف اسباب تدني الجودة الى صنفين هما القلة الحيوية او المؤثرة (Vital Few) والكثرة التافهة او قليلة التأثير(Trivial Many). ويوضح المخطط الاتي فكرة باريتو.

الشكل يوضح مخطط باريتو لتحليل مشاكل الجودة

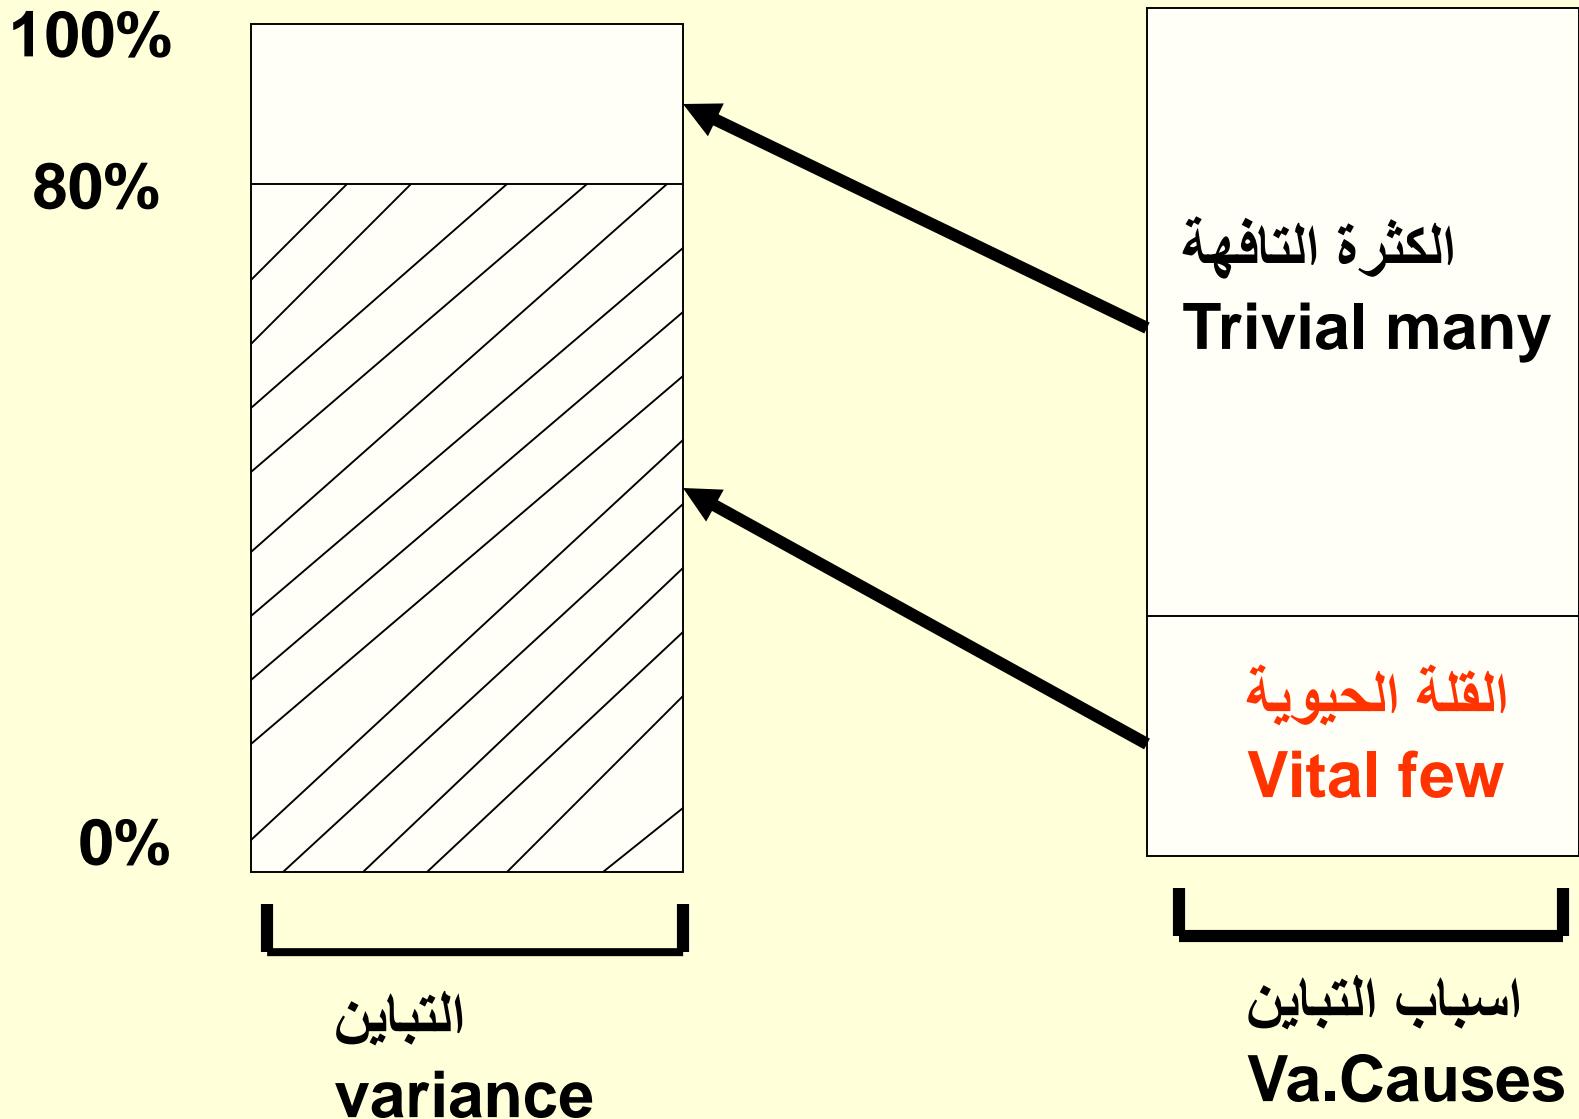

- **Example:**


- الجدول الآتي يوضح عدد القناني الزجاجية المعيبة في أحد مصانع العصير في انتاج يوم واحد والتي بلغت (75) قنينة وكان عدد المعيب لكل نوع من الاسباب كما يأتي:

العدد	العيوب	ت
↓	↓	↓
61	خدوش	1
5	المسامية	2
4	شقوق	3
3	تلوث	5
2	اخرى	6

- المطلوب: اعداد مخطط بار يتو لأسباب المعيب في الانتاج مع الرسم.
- الحل:
- 1- احسب التكرار التراكمي والنسبة المئوية المترادفة كما يأتي:

النسبة المئوية المترادفة	النسبة المئوية	التكرار المترادف	العدد	العيوب	ت
81.3	81.1	61	61	خدوش	1
88.0	6.7	66	5	مسامية	2
93.3	5.3	70	4	شقوق	3
97.3	4.0	73	3	تلوث	4
100	2.7	75	2	اخرى	5

2- ارسم المحورين المتعامدين وثبت على المحور العمودي انواع العيوب وعلى المحور العمودي النسب المئوية لكل عيب على ان يكون ترتيب الاسباب حسب اهميتها أي من النسب المئوية العالية يسارا الى النسب المئوية الاقل يمينا وبذلك نحصل على الترتيب النسبي لاسباب الانتاج المعيب التي تسبب النسبة الاكبر للعيوب في الانتاج ليتسنى للادارة اتخاذ الاجراءات التصحيحية بشأنها.

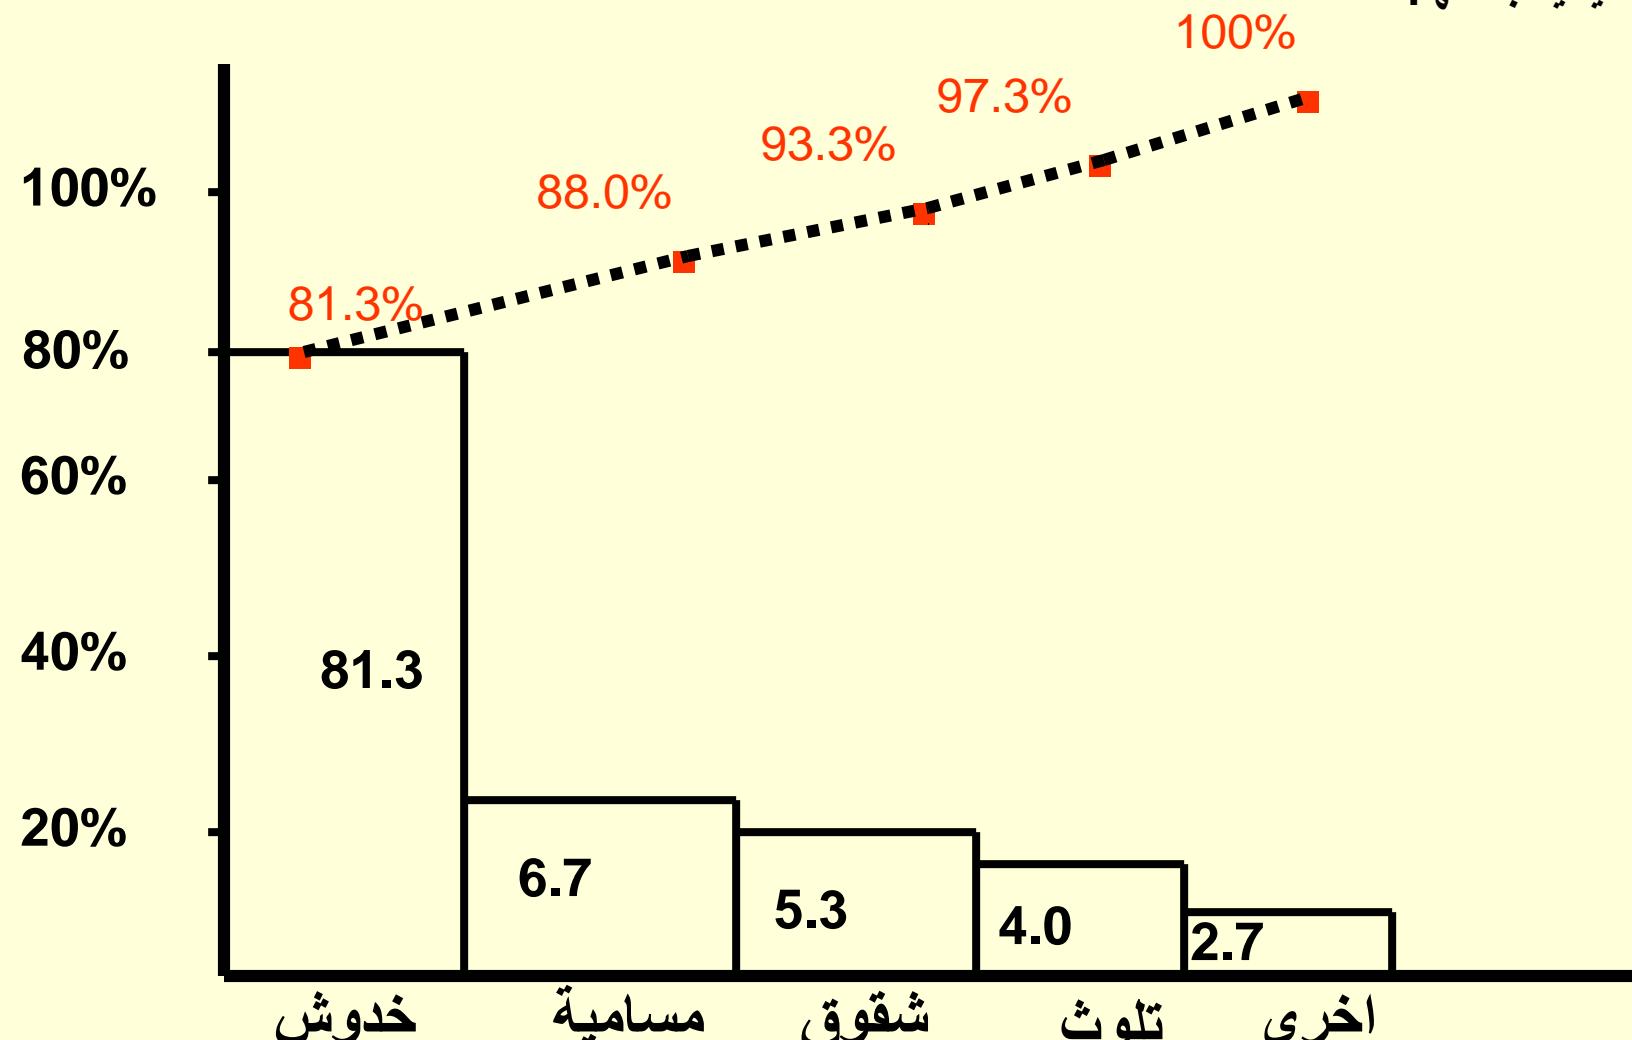

الشكل يوضح مخطط بار يتو لأسباب المعيب في الانتاج

• 3-المدرجات التكرارية Histograms

تقدم المدرجات التكرارية تصويراً مرجيناً لانتشار البيانات وتستخدم لبيان نمط توزيعها، كما تساعد في المحافظة على العملية الانتاجية ضمن حدود الضبط الاحصائي وتسهم في الكشف عن الاختلافات والتبالين في عمليات التصنيع وأسباب عدم المطابقة للمواصفات لأجل اتخاذ الاجراءات التصحيحية الملائمة.

Example:

- توافرت لديك البيانات الآتية عن متوسط وقت التصنيع لأحد المنتجات لعينة قدرها ($N=100$)

رقم الفئة	النكرار
1	3
2	5
3	8
4	11
5	19
6	14
7	20
8	10
9	6
10	4

المطلوب: اعداد المدرج التكراري لمتغير وقت التصنيع اذا علمت بان اعلى وقت للتصنيع هو (60) دقيقة وادنى وقت للتصنيع هو (5) دقائق.

• الحل:

• 1- احسب مدى البيانات

$$\bullet R = X_{\max} - X_{\min}$$

$$\bullet = 60 - 5 = 55$$

$$\bullet C = N = \sqrt{100} = 10$$

$$\bullet W = R/C = 55/10 = 5.5 = 6$$

$$\bullet L_1 = 5 - 0.5 = 4.5$$

$$\bullet L_2 = 4.5 + 6 = 10.5$$

$$\bullet L_3 = 10.5 + 6 = 16.5$$

$$\bullet L_4 = 16.5 + 6 = 22.5 \dots \dots$$

$$\bullet L_{10} = 58.5 + 6 = 64.5$$

• 2- احسب عدد الفئات


• 3- احسب طول الفئة

• 4- احسب الحدود الحقيقية للفئات

• ٥- وبذلك نحصل على جدول التوزيع التكراري الآتي:

النوع	حدود الفئات
3	10.5 - 4.5
5	16.5-10.5
8	22.5-16.5
11	28.5-22.5
19	34.5-28.5
14	40.5-34.5
20	46.5-40.5
10	52.5-46.5
6	58.5-52.5
4	64.5-58.5

- ارسم المدرج التكراري بالاعتماد على الحدود الحقيقية للفئات الواردة في الجدول السابق؛ حيث يخصص المحور العمودي للتكرارات والمحور الافقى للحدود الحقيقية(او مراكز الفئات) كما في الشكل الاتي:
- الاستنتاج: يتضح من المدرج التكراري ان حوالي (%53) من متوسط وقت التصنيع يقع ما بين (46.5 - 28.5).
- ملاحظة : يمكن توظيف مراكز الفئات في رسم المدرج التكراري السابق(مركز الفئة= $\frac{\text{الحد الدنيا} + \text{الحد العليا}}{2}$)

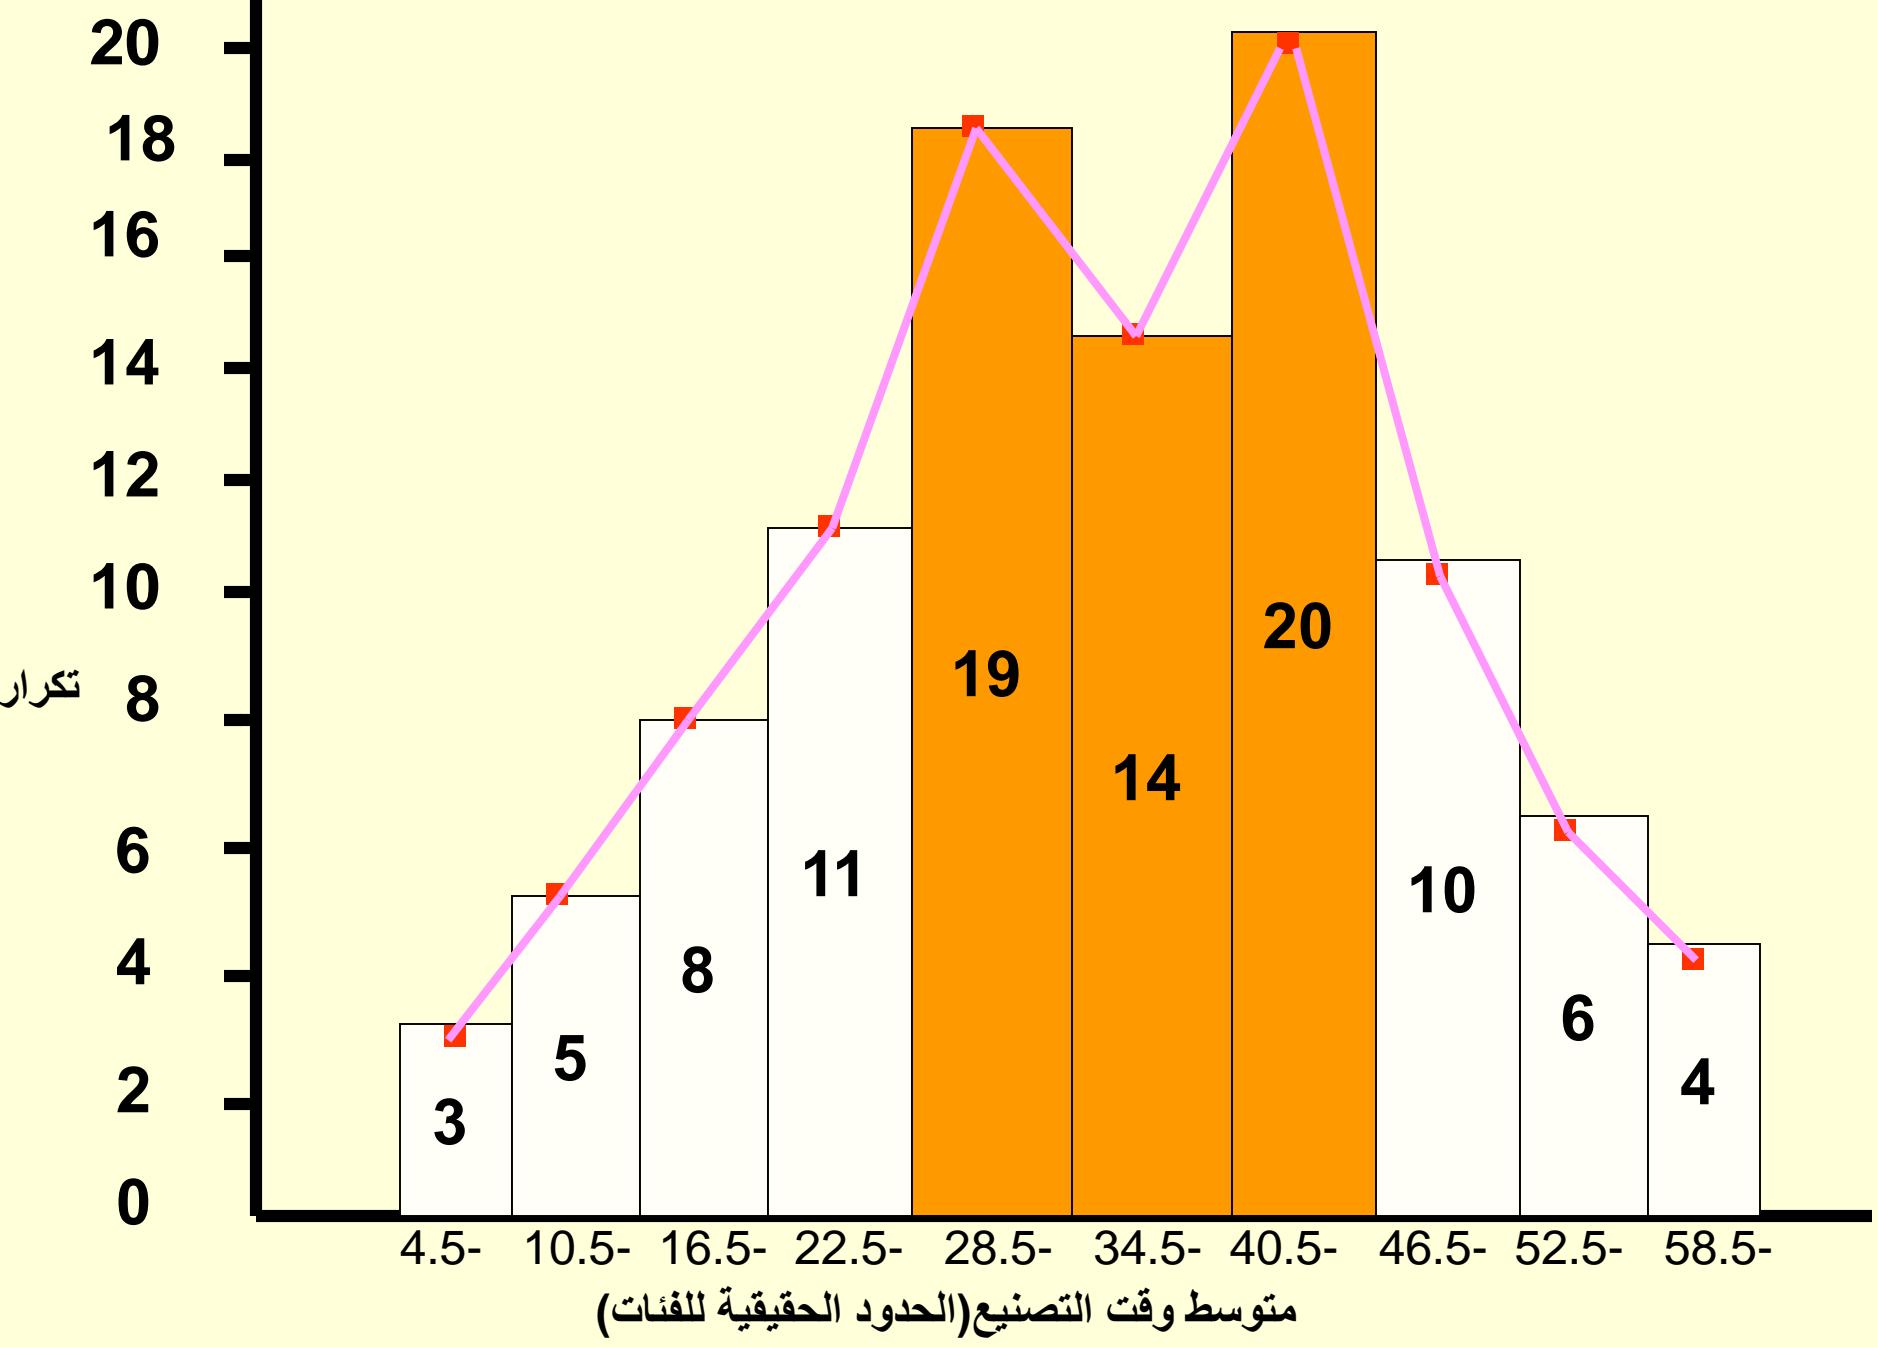

• مخطط السبب- الاثر (النتيجة) Cause and Effect Diagram


طور هذا الاسلوب من قبل الياباني ايشيكawa (Ishikawa) ويطلق عليه احيانا مخطط عظمة السمكة (Fishbone Diagram) ويهدف الى دراسة وتحليل الاسباب المحتملة لمشكلات الجودة لغرض استبطاط الحلول لتلك المشكلات. ويعتمد المخطط على فكرة بسيطة لتشخيص مشكلات الجودة وتصنيفها الى اسباب اساسية او جوهرية وأسباب ثانوية او فرعية وترتيبها بشكل متناسق يشبه الى حد ما عظام السمكة ؛اذ ان كل سهم يعبر عن احد مصادر المعيب او التباين في العملية الانتاجية. ويعد هذا الاسلوب من اكثرا دوات الجودة استخداما لامكانية الاستفادة منه في جميع انشطة المصنع او الشركة. فهو باختصار وثيقة او مخطط للمشكلة المطلوب دراستها لتحليل مسبباتها والحلول المحتملة التي غالبا ما تشقق من مقتراحات وأراء العاملين في الشركة. وغالبا ما تصنف مشكلات الجودة الى:

- 1- مشكلات تصميم العملية والمنتج.
- 2- مشكلات القدرات الفنية والإدارية للعاملين.
- 3- مشكلات تكنولوجيا العمليات.
- 4- مشكلات المواد والتجهيزات.



- **Example:**
- تعاني احدى شركات صناعة الاثاث الخشبية من تدني جودة منتجاتها. ناقش الاسباب المحتملة الآتية:
(التكنولوجيا؛ العمال؛ المواد الخام؛ التصميم) موضحا ذلك على مخطط السبب والأثر (Cause and Effect Diagram). مع عرض مختصر للعوامل الفرعية او الثانوية المرتبطة بها.

العمال

التكنولوجيا

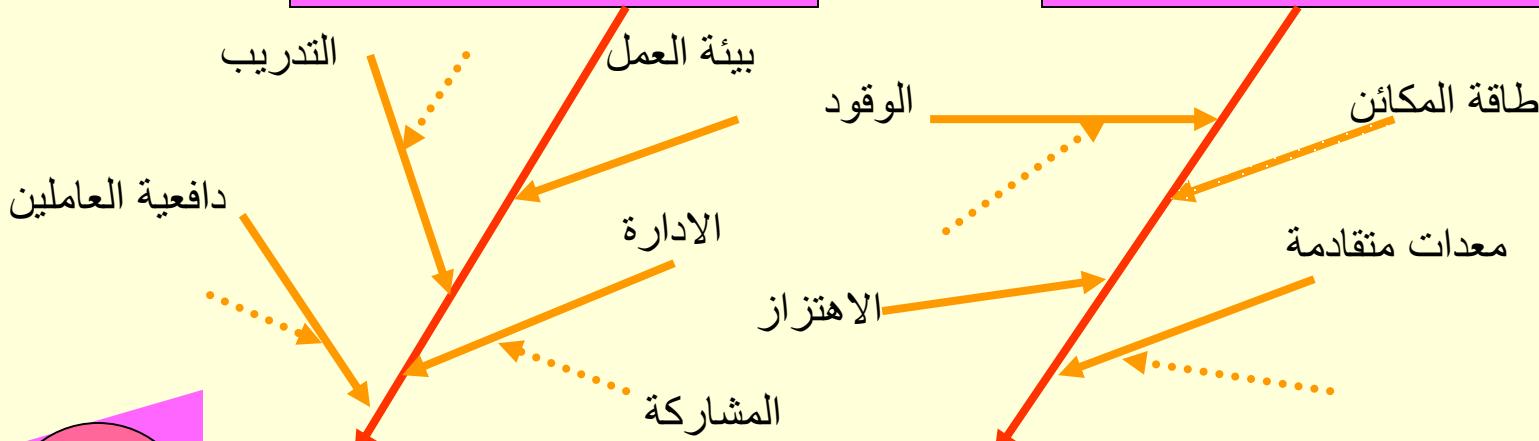

مخطط عظمة السمكة (السبب والأثر)

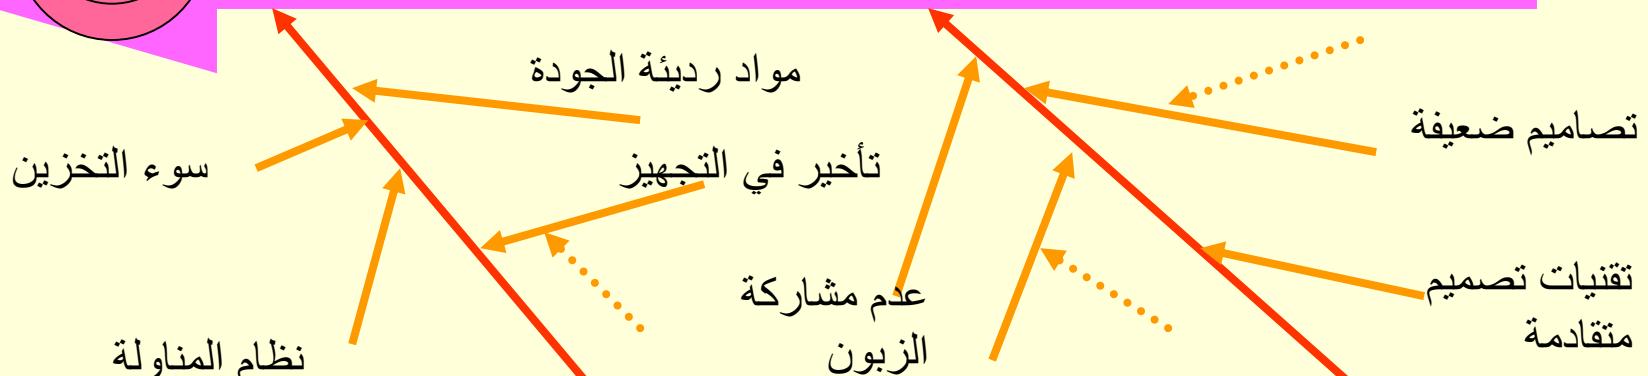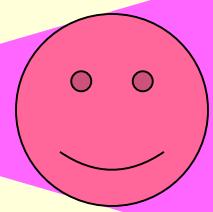

المواد

التصميم

قدرة العملية Process Capability

ان الهدف من الرقابة الاحصائية هو المحافظة على العملية الانتاجية ضمن حدود السيطرة النوعية. وهذا يعني استقرار التباين الطبيعي للعملية؛ ومع ذلك فان العملية التي في حدود السيطرة النوعية قد لا تنتج سلع او خدمات تكون مطابقة للمواصفات. ان قدرة العملية على الاستجابة لمواصفات التصميم او المواصفات الهندسية تسمى امكانية او قدرة العملية Process Capability. وتقاس قدرة العملية بدلالة مؤشرين:

1-نسبة قدرة العملية (Cp) Process Capability Ratio

تكون العملية ذات قدرة على الاستجابة لمتطلبات التصنيع اذا كانت قيم توزيع العملية تقع في حدود المواصفات. وكقاعدة عامة فان قيم اى توزيع للعملية تقع ما بين $+3\sigma$ و -3σ انحرافات معيارية عن المتوسط وهذا يعني اذا كان توزيع العملية توزيعا طبيعيا فان (99.74) من القيم تقع ضمن ثلات انحرافات معيارية. باختصار ان نسبة قدرة العملية تمثل مقدار السماحات (tolerance) مقسوم على (6) انحرافات معيارية اي ان:

- $C_p = UCL - LCL / 6 \text{ Sigma}$
- Where ; σ =standard deviation of the process distribution

- قاعدة القرار:
 - اذا كانت $C_p = 1$ فان العملية في حدود السماحات.
 - اذا كانت $C_p > 1$ فان العملية تحقق مستويات فائقة للجودة.
 - اذا كانت $C_p < 1$ فان العملية خارج حدود السماحات.

٢- مؤشر قدرة العملية: Process Capability Index

تكون العملية في حدود السيطرة النوعية اذا كانت نسبة قدرة العملية اكبر من القيمة المستهدفة او ان توزيع العملية يتمركز حول القيمة الاسمية لمواصفات التصميم وهنا نحن بحاجة لحساب مؤشر قدرة العملية (C_{pk}) لقياس او التأكد من احتمالية ان تقع مخرجات العملية خارج الحد الادنى او الحد الاعلى للمواصفات اي ان:

$$C_{pk} = \text{Minimum of } [x - LCL / 3\sigma, UCL - x / 3\sigma]$$

أي ان مؤشر قدرة العملية هو الاختلاف المواصفات الفعلية للمنتج والمواصفات المستهدفة او المرغوبة.

- Example:
 - اذا علمت الاتي حول احدى عمليات التصنيع:
 - **UCL=30 minutes**
 - **LCL=20 minute**
 - **Average Turnaround=26.2 minutes**
 - **Sigma=1.35**
 - وترغب الادارة في تحقيق مستوى اداء قدره (four sigma) بانحراف معياري قدره (1.33) فهل يمكن للمصنع تحقيق هذا المستوى؟

• الحل:

• احسب مؤشر قدرة العملية اولا كما يأتي:

- $LCL = 26.2 - 20/3(1.35)$

- $= 1.53$

- $UCL = 30.0 - 26.2/3(1.35)$

- $= 0.94$

- $Cpk = \min(1.53, 0.94)$

- $= 0.94$

- طالما ان القيمة المستهدفة للعملية بمستوى اداء اربعة انحرافات معيارية هي (1.33) فان مؤشر قدرة العملية يشير الى ان العملية غير قادرة على تحقيق القيمة المستهدفة.

- احسب نسبة قدرة العملية كما يأتي:

- $Cp = 30.0 - 20.0/6(1.35)$

- $= 1.23$

- وتشير النتيجة بان العملية غير قادرة على تحقيق مستوى الاداء المرغوب.

- Example:
- حصلت على البيانات الآتية:
- $\bar{Y}=210.0 \quad \sigma=0.516$
- Design specification= 210 ± 3
 - احسب نسبة قدرة العملية ؟ C_p ؟
 - الحل:
- $C_p = UCL - LCL / 6\sigma$
- $= 213 - 207 / 6(0.516)$
- $= 1.938$
- طالما ان النسبة تزيد على الواحد فان قدرة العملية عالية ومحبولة.

- Example:
- اذا علمت ان:
- $\bar{Y}=0.250 \ \sigma=0.001$
- New $\sigma=0.0005$
- المطلوب: احسب مؤشر قدرة العملية Cpk ؟
- الحل:
- $Cpk=\min\{[(UCL-\bar{Y})/3\sigma, (\bar{Y}-LCL)/3\sigma]\}$
- $= [0.251-0.250/(3)(0.0005), (0.250-0.249)/(3)(0.0005)]$
- $= 0.001/0.0015 = 0.67$
- بما ان Cpk اقل من واحد فان العملية غير قادرة على الاستجابة لمواصفات التصميم.