

# الأكاديمية العربية الدولية




الأكاديمية العربية الدولية  
Arab International Academy

---

## الأكاديمية العربية الدولية المقررات الجامعية

---

اللَّهُ أَكْبَرُ بِالْكَرْبَلَاءِ

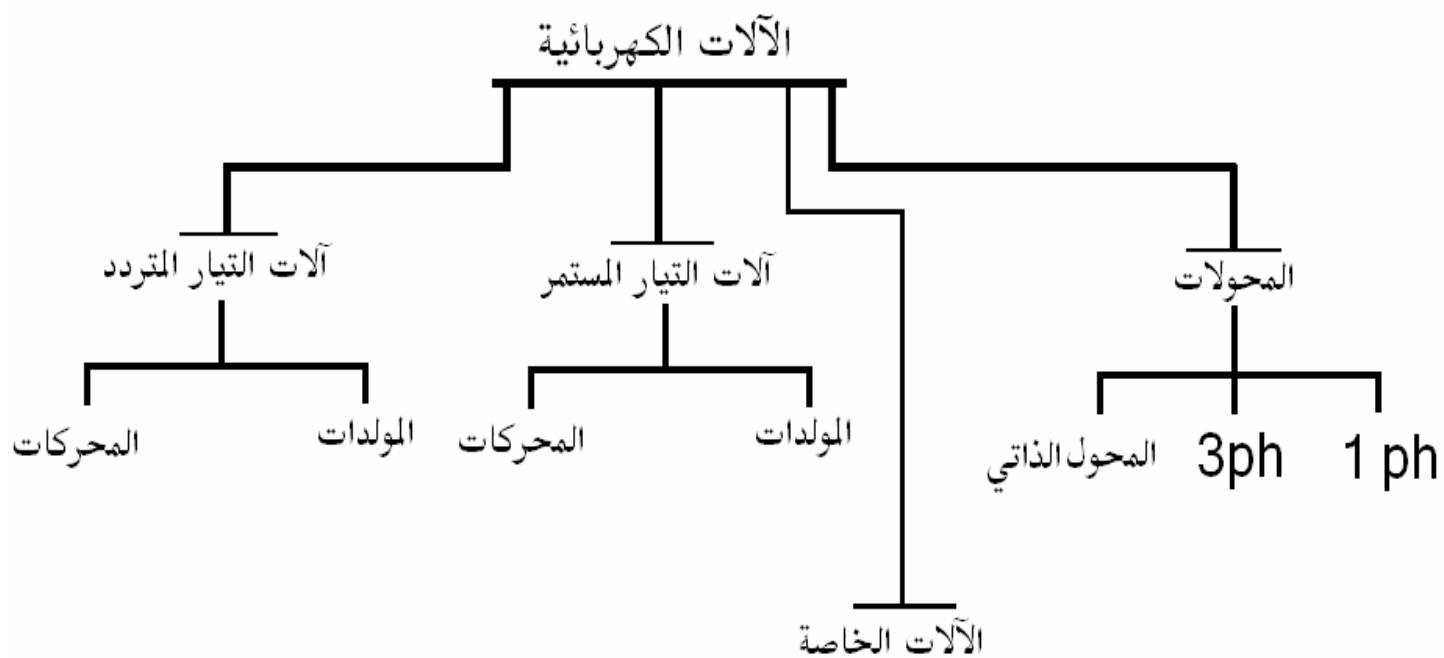

مقدمة :

المواد المغناطيسية تشكل جزءاً هاماً في تركيب الآلات الكهربائية فهي تشكل وتجه المجالات المغناطيسية التي تمثل الوسط الذي تتم فيه عملية تحويل الطاقة من ميكانيكية إلى كهربائية في حالة المولد والعكس في حالة المحرك

ففي المحولات تكون الدائرة المغناطيسية مغلقة بينما في الآلات الكهربائية الدوارة تحتوى على عنصرين أساسين هما العضو الدوار والعضو الثابت متصلين بثغرة هوائية


في معظم الآلات الكهربائية ماعدا ذات المغناطيس الدائم يتم توليد المجال المغناطيسي (magnetic field) بتمرير التيار الكهربائي في ملف ملفوف (coil wound) على مادة حديدية مغناطيسية (ferromagnetic material).

# الوحدة الأولى


## الوحدة الأولى

### المغناطيسية


المجال المغناطيسى ( magnetic field ) هو المنطقة الموجودة حول قطعة حديدية ذات مغناطيس دائم أو موصل يمر فيه تيار كهربائي

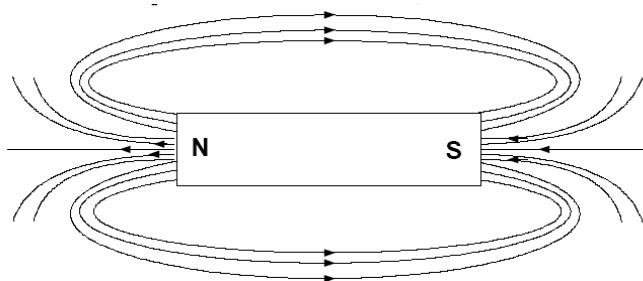

خطوط المجال المغناطيسى لمغناطيس دائم

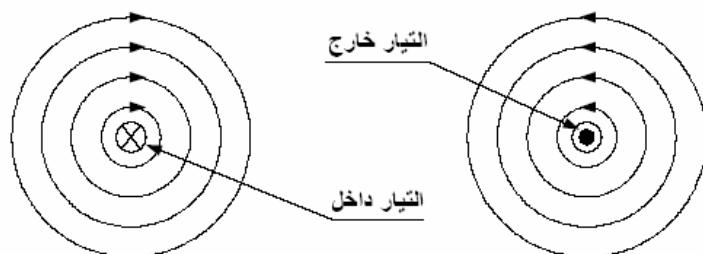


خطوط المجال المغناطيسى حول موصل يمر فيه تيار

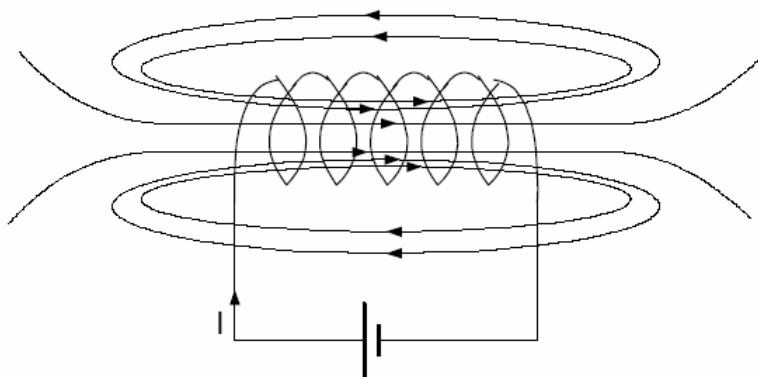

خطوط المجال المغناطيسى لملف يمر فيه تيار

وإذا تم لف الملف حول قطعة من الحديد أو الكوبالت فنحصل على ما يسمى بالمغناطيس الكهربائي

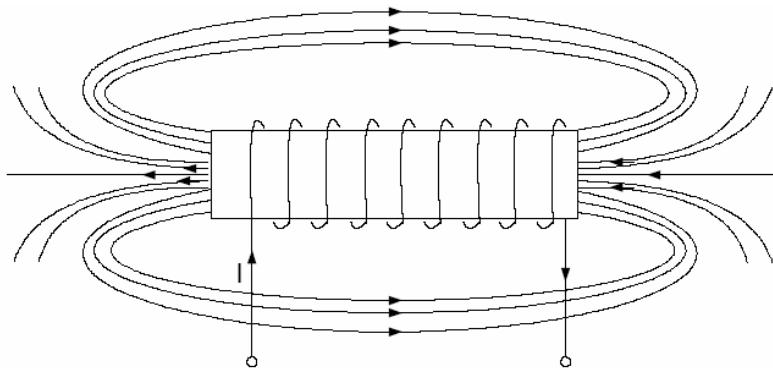


خطوط المجال المغناطيسى كهربائي

التدفق المغناطيسى (magnetic flux) هو عدد خطوط المجال المغناطيسى الموجودة في دائرة مغناطيسية ويقاس بالوiber (waber) يحافظ على قيمته خلال أي جزء مستقيم في الدائرة المغناطيسية فهو مماثل للتيار في الدوائر الكهربائية.

شدة المجال المغناطيسى (magnetic field intensity)  $\langle H \rangle$  يمكن حسابها في الدوائر المغناطيسية البسيطة بتطبيق نظرية أمبير والتي تقول بان التكامل الخطى لشدة المجال المغناطيسى  $H$  حول مسار مغلق يساوى التيار الكلى داخل هذا المسار.


$$\int H \cdot dl = \sum i \quad \dots \quad (1)$$

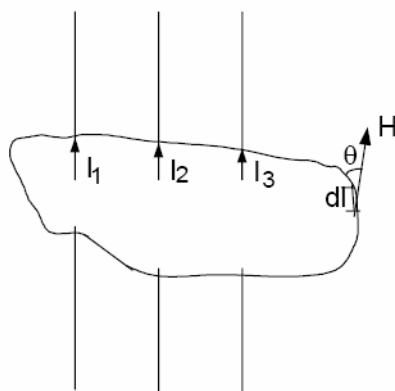

توضيح نظرية أمبير

$$\int H \cdot dl \cos \theta = \sum i \quad \dots \quad (2)$$

حيث  $\theta$  هي الزاوية بين خط المماس لشدة المجال مع المسار الغلق للتيار عند نقطة لها طول تماس  $l$

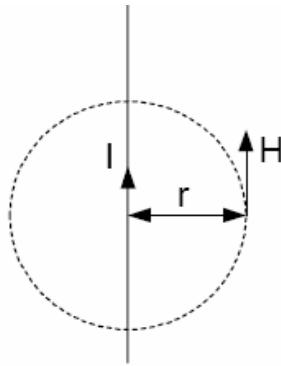

تعين شدة المجال حول موصل يمر فيه تيار

$$\int H \cdot dl = i \rightarrow H 2\pi r = i \rightarrow H = \frac{i}{2\pi r} \quad (3)$$

كثافة التدفق المغناطيسي ( magnetic flux density  $< B >$  ) هي كمية التدفق المغناطيسي  $\Phi$  التي تعبر مساحة معينة  $A$  تكون عمودية على خطوط المجال المغناطيسي أي أن :

$$B = \frac{\phi}{A} \Rightarrow \frac{weber(Wb)}{m^2} \Rightarrow Tesla(T) \quad (4)$$

أما علاقة شدة المجال المغناطيسي مع كثافة التدفق هي :


$$B = \mu H \Rightarrow B = \mu_r \mu_0 H \Rightarrow (tesla(T)) \quad (5)$$

حيث  $\mu_r$  هي معامل النفاذية النسبي للمادة  $4\pi 10^{-7} \Rightarrow henry / meter$  هي معامل النفاذية للفراغ والتي تساوي  $\mu_0$

ملاحظة :  $\mu_r = 1$  لأي وسط غير مغناطيسي كالفراغ والموصلات ( النحاس والألمونيوم ) والعوازل تكون ثابتة إلا للمواد غير المتشبعة

## الدائرة المغناطيسية المكافئة ( magnetic equivalent circuit )

كمثال نأخذ دائرة مغناطيسية لقلب حديدي على شكل حلقة لها مساحة مقطع  $A$  ولها نصف قطر  $r$  مغلفة ملفوف عليها ملف له عدد لفات  $N$  ويمر به تيار  $I$  والمجال المغناطيسي خارجها يسمى مجال التسرب ( leakage ) وغالبا يكون مهملا لأنة قليل جدا :

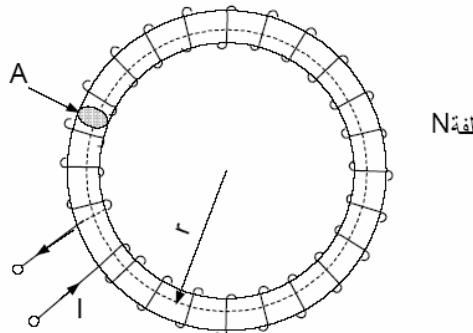

شدة المجال المغناطيسي على شكل حلقة

$$\int H \cdot dl = Ni \Rightarrow Hl = Ni \Rightarrow H \cdot 2\pi r = Ni \quad (6)$$

ومقدار  $Ni$  هو القوة الدافعة المغناطيسية ( magneto motive force (mmf) )  $\langle F \rangle$

$$Hl = Ni = F \Rightarrow H = \frac{N}{l}i \Rightarrow \text{ampere-turn / meter} (At / m) \quad (7)$$

ومن المعادلة 5 و معادلة 7

$$B = \frac{\mu N}{l} i (T) \quad (8)$$


ومن المعادلة 4 و معادلة 8

$$\phi = \frac{\mu N}{l} Ai = \frac{Ni}{l / \mu A} \quad (9)$$

$$\mathfrak{R} = \frac{l}{\mu A} \quad (10)$$

$$\phi = \frac{Ni}{\mathfrak{R}} \quad (11)$$

حيث  $\mathfrak{R}$  ممانعة مغناطيسية

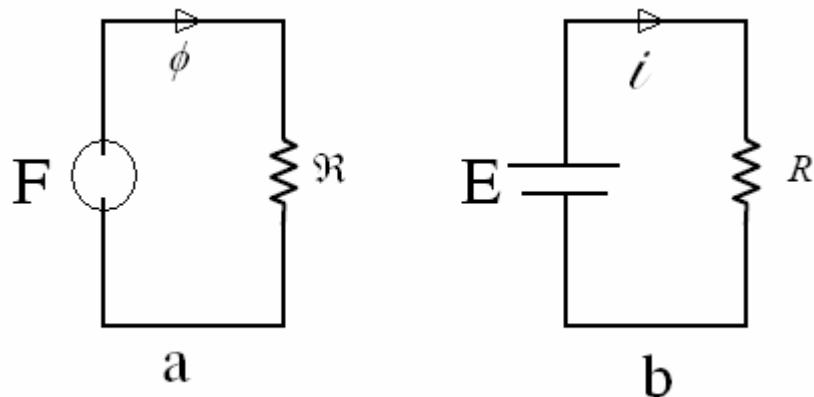


وتاليا جدول يبين مقارنة بين الدارة الكهربائية والمغناطيسية حسب الشكل السابق

الدائرة المغناطيسية ----- a  
الدائرة الكهربائية ----- b


b	a	
القوة الدافعة الكهربائية Emf (E)	القوة الدافعة المغناطيسية Mmf (F)	القوة الدافعة driving force
التيار الكهربائي current $(i = E / R)$	التدفق المغناطيسى flux $(\phi = F / \mathfrak{R})$	الناتج produces
مقاومة كهربائية Resistance $R = l / \sigma A$	مانعة مغناطيسية Reluctance $\mathfrak{R} = l / \mu A$	المحدد limited by
الموصية conductivity $\sigma$	النفاذية permeability $\mu$	الثوابت constant

## منحنى التمغnet

كمثال نأخذ دائرة مغناطيسية لقلب حديدي على شكل حلقة لها مساحة مقطع  $A$  ولها نصف قطر  $r$  مغلقة ملفوف عليها ملف له عدد لفات  $N$  وتمر به تيار  $I$  والمجال المغناطيسي خارجها يسمى مجال التسرب ( leakage ) وغالبا يكون مهملا لأنة قليل جدا :  $\text{flux}$

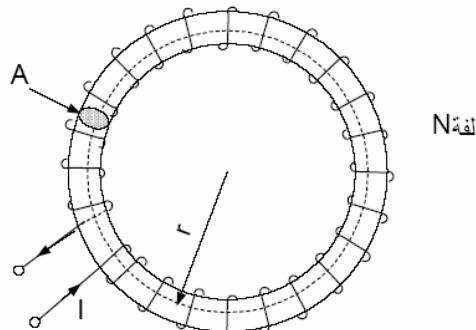


شدّة المجال المغناطيسي على شكل حلقة

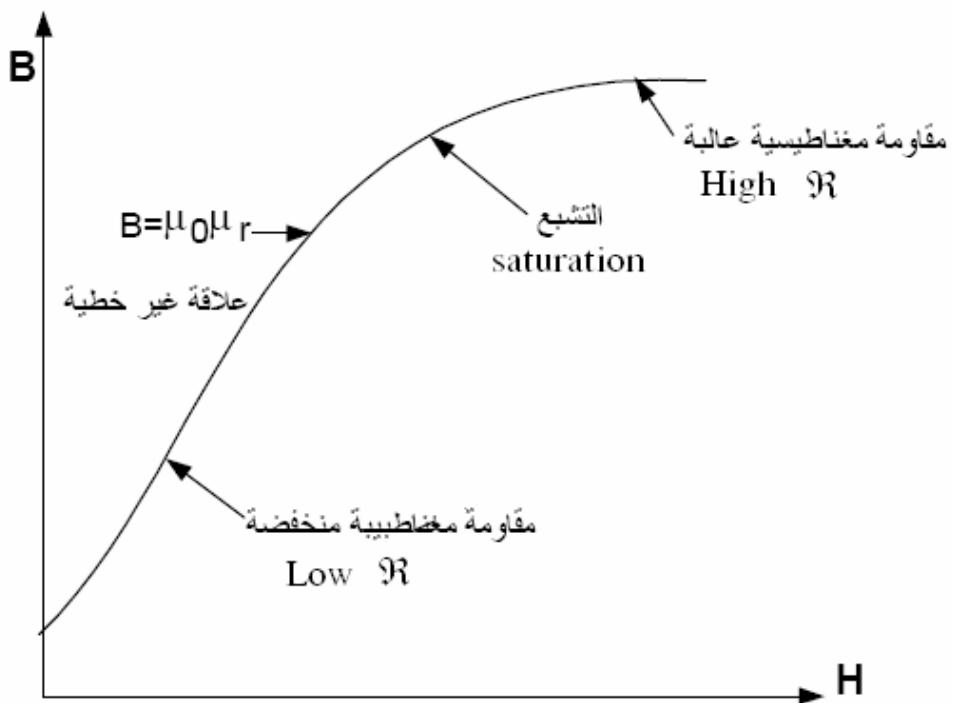

## منحنى التمغnet

### الفجوة الهوائية ( Air Gap )

عند وجود فجوة هوائية في الدائرة المغناطيسية في هذه الحالة يتم حساب الدائرة المغناطيسية كما يلي

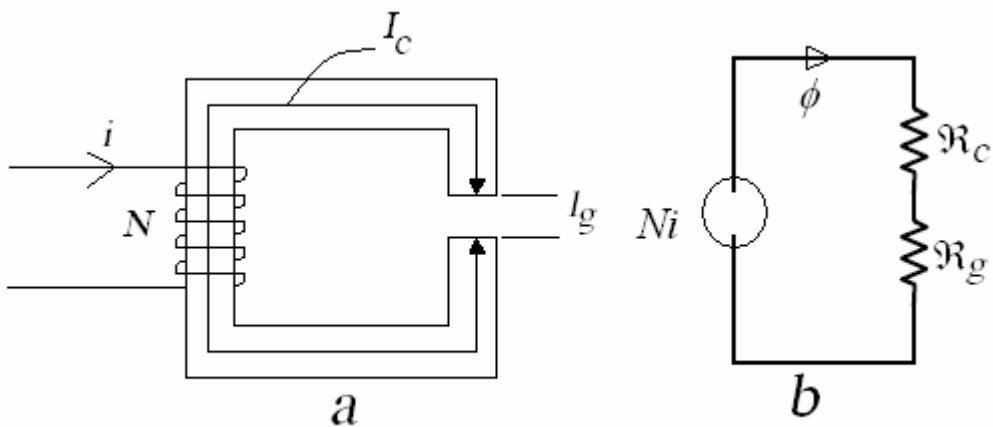

القلب المغناطيسي مع الفجوة الهوائية  
الدائرة المغناطيسية المكافئة

$$\mathfrak{R}_c = \frac{l_c}{\mu_c A_c} \quad (12)$$

$$\mathfrak{R}_g = \frac{l_g}{\mu_0 A_g} \quad (13)$$


$$\phi = \frac{Ni}{\mathfrak{R}_g + \mathfrak{R}_c} \quad (14)$$

$$Ni = H_c l_c + H_g l_g \quad (15)$$

حيث  $H_g$  ,  $l_g$  ,  $\mathfrak{R}_g$  للفجوة الهوائية  
 $H_c$  ,  $l_c$  ,  $\mathfrak{R}_c$  للقلب الحديدي

مثال ١ :  
في الشكل التالي إذا كان

$$L_c = 360 \text{ mm} , \quad l_g = 1.5 \text{ mm} , \quad B_c = 0.8 \text{ T} , \quad N = 500 \text{ turns} \quad H_c = 510 \text{ At/m}$$

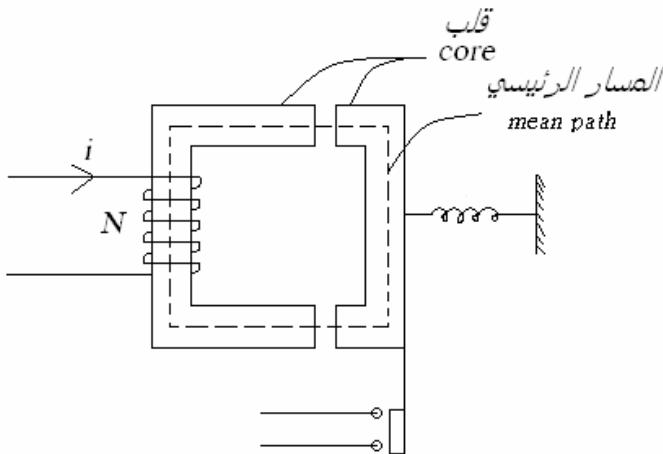

- أوجد :
- ١) تيار الملف
  - ٢) نفاذية القلب  $\mu_c$  والنفاذية النسبية للقلب  $\mu_r$
  - ٣) إذا لم تكن الفجوة الهوائية موجودة أوجد تيار الملف لنفس التدفق  $B=0.8 \text{ T}$

١) بما أن الفجوة الهوائية صغيرة جداً فإن التدفق في الفجوة الهوائية يعتبر نفس التدفق  $B=0.8 \text{ T}$

$$F_c (\text{mmf}) = H_c l_c = 510 \times 0.36 = 184 \text{ At}$$

$$H_g = \frac{B_g}{\mu_o}$$

$$F_g (\text{mmmf}) = H_g 2l_g = \frac{B_g}{\mu_g} 2l_g = 1910 \text{ At}$$

$$F = F_c + F_g = 184 + 1910 = 2094 \text{ At}$$

$$i = \frac{F}{N} = \frac{2094}{500} = 4.19 \text{ A}$$

٢) معامل نفاذية القلب  $\mu_c$

$$\mu_c \frac{B_c}{H_c} = \frac{0.8}{510} = 1.57 \times 10^{-3}$$

النفاذية النسبية للقلب  $\mu_r$

$$\mu_r = \frac{\mu_c}{\mu_o} = \frac{1.57 \times 10^{-3}}{4\pi 10^{-7}} = 1250$$


(٣)

$$F = H_c l_c = 510 \times 0.36 = 184 \text{ At}$$


$$i = \frac{F}{N} = \frac{184}{500} = 0.368 \text{ A}$$

## التخلف المغناطيسي Hysteresis


في الشكل التالي

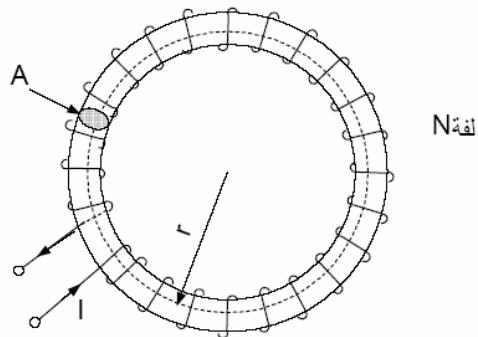


نفترض أن القلب الحديدي لم يكن ممغناطى أي  $H = 0, B = 0$  وقمنا بتوصيل التيار الكهربائي  $I$  تدريجياً فان منحنى التمغناطيس يأخذ الشكل التالي

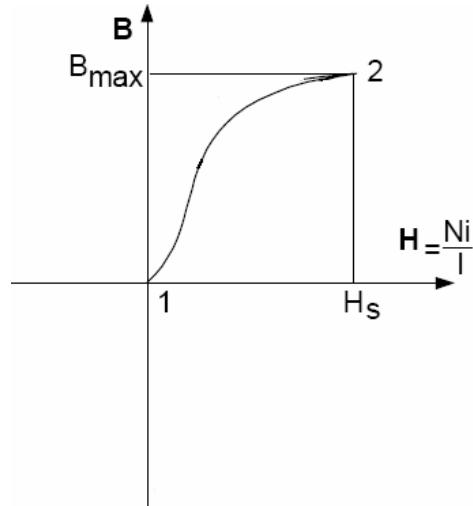


مع زيادة التيار يصل إلى نقطة التشبع الذي بدوره بعدها لو زاد التيار لا يزيد شدة المجال إلا قليل جداً وبدوره تزداد كثافة التدفق بشك قليل أيضاً وتكون كثافة التدفق عند هذه النقطة هي  $B_{max}$  أي أن المنحنى من 1 إلى 2 وبعد ذلك لو خفضنا التيار الكهربائي إلى الصفر تنخفض شدة المجال  $H$  إلى الصفر ولكن تنخفض كثافة الفيصل ولا تصل إلى الصفر أي أن المادة تحفظ بكتافة التدفق وتسمى كثافة التدفق المغناطيسي المتبقى  $B_r$  هذه الكثافة هي التي تسمح بتكوين المغناطيس الدائم وتكون عند النقطة 3 كما في الشكل التالي.

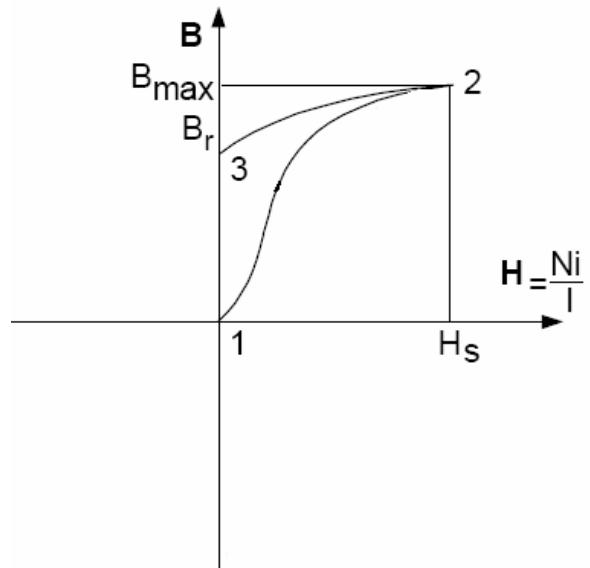

وبعد ذلك لو عكسنا التيار ستتناقص  $B$  مع زيادة التيار إلى أن تصل إلى الصفر و تصل شدة المجال إلى  $-H$  عند النقطة 4 تكون كافية لإزالة كثافة التدفق و عند زيادة التيار نصل إلى قيمة التشبع لكن بالاتجاه المعاكس للسابقة بسبب انعكاس التيار وذلك عند النقطة 5 ليصبح المنحنى كما في الشكل التالي .

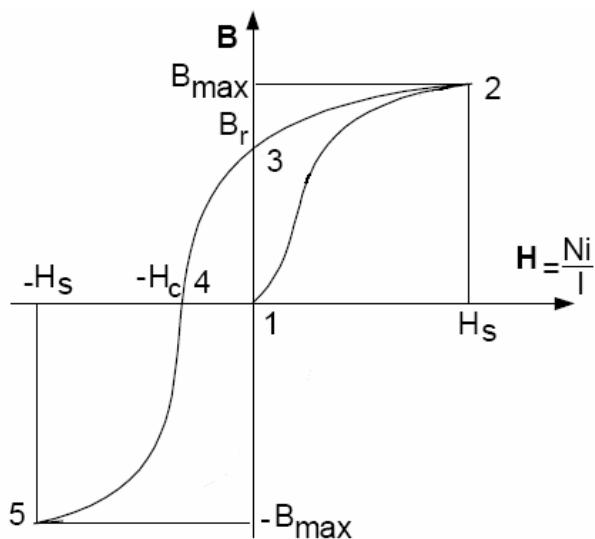

وبعد ذلك لو عكسنا التيار مرة أخرى ستتناقص  $B$  (تزداد قيمة  $B$  السالبة) مع زيادة التيار إلى أن تصل إلى الصفر و تصل شدة المجال إلى  $H$  عند النقطة 7 تكون كافية لإزالة كثافة التدفق و عند زيادة التيار نصل إلى قيمة التشبع السابقة بسبب انعكاس التيار عند النقطة 2 مرة أخرى ليصبح المنحنى كما في الشكل التالي .

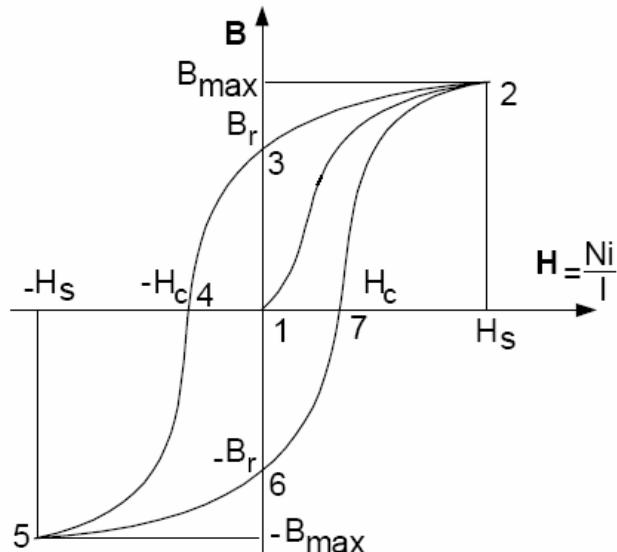

ويبين لنا المنحني أن القدرة التي يعيدها الملف إلى مصدر القدرة أقل من القدرة التي أخذها منه وبالتالي يوجد ضياعات تسمى هذه الضياعات **بضياعات التخلف المغناطيسي  $P_h$**  وتكون على شكل حرارة في القلب ومع تكرار دورة التيار الكهربائي تزداد حرارة القلب بسبب هذه الضياعات لذلك تستخدم في هذه الآلات صفائح الحديد المطاوع وصفائح الصلب السيليكوني لتكوين القلب وذلك لأن لها حلقة تخلف مغناطيسي ذات مساحة قليلة وذلك لتقليل هذه الضياعات

وتغير كثافة التدفق المغناطيسي بسرعة في القلب المغناطيسي تولد قوة دافعة كهربائية داخل هذا القلب بسبب تغير الزمني للتدفق المغناطيسي فينشأ تيار دوامي يسمى **بالتيار الإعصاري (Eddy Current)** ( وبما أن القلب له مقاومة كهربائية  $R$  يؤدي مرور التيار الإعصاري  $i$  إلى فقد في القدرة قيمته  $R \cdot i$  ويظهر على شكل حرارة في القلب وتسمى هذه المفأيد **بمفأيد التيار الإعصاري  $P_e$**

وستستخدم طريقتين للتقليل من الضياعات الإعصارية :

- 1- استخدام المواد المغناطيسية ذات مقاومة نوعية عالية (إضافة قيمة مؤوية ( حوالي 4% ) من السيليكون للحديد تزيد في مقاومته النوعية زيادة ملحوظة )
- 2- استخدام قلب مكون من صفائح الصلب الرقيقة والمعزولة عن بعضها حيث تكون التيارات الإعصارية محصورة في مساحات ضيقة تقل تأثيرها على الخصائص المغناطيسية .

وبالتالي نلاحظ أن مفأيد التخلفية ومفأيد التيارات الإعصارية تكون على شكل حرارة في القلب وبالتالي مجموع هذه المفأيد تسمى **بمفأيد القلب الحديدية ( مفأيد حديدية ) ( core loss  $P_c$  )**

$$P_c = P_h + P_e$$

# الوحدة الثانية

## الوحدة الثانية

### المحولات الكهربائية

في بعض المراجع تصنف المحولات الكهربائية على أنها نوع من الآلات الكهربائية ولكن مفهوم الآلة الكهربائية يعني الحركة الميكانيكية ولذلك ولأن المحولات الكهربائية تخلو من الحركة الميكانيكية فيمكن فصلها .  
تعريف المحول الكهربائي :

هو معدة ساكنة لا تحتوى على أي أجزاء متحركة تستخدم لنقل القدرة الكهربية من جهة إلى جهة أخرى وذلك بتغيير قيم مكونات هذه القدرة (الجهد والتيار ) مع المحافظة على التردد .  
وعادة يسمى الملف المتصل بمصدر الجهد بالملف الابتدائي كما يسمى الملف المتصل بالحمل بالملف الثانوي .

#### مجالات استخدام المحول الكهربائي :

يعتبر المحول الكهربائي من الهم عناصر النظم الطاقة الكهربائية ويكون مع الآلات الكهربائية أهم جزء في تلك النظم ويمكن استخدامه في عدة مجالات أهمها :

- 1- محطات الطاقة الرئيسية :- حيث يستخدم لرفع الجهد الكهربائي
- 2- محطات تحويل الطاقة :- حيث يستخدم لرفع الجهد الكهربائي أو خفضه
- 3- الأجهزة الكهربائية بشكل عام :- حيث يستخدم لإعطاء فولتية قليلة لتشغيل هذه الأجهزة
- 4- محولات البدء في المحركات الحثية
- 5- مجالات أخرى

#### أنواع المحولات الكهربائية :

\* تصنف المحولات الكهربائية من الناحية الوظيفية إلى نوعين :

- 1- محولات رفع step up transformer و تستعمل لرفع الجهد الكهربائي
- 2- محولات خفض step down transformer و تستعمل لخفض الجهد الكهربائي

\* تصنف المحولات الكهربائية من حيث عدد الأطوار إلى نوعين :

- 1- محولات الطور الواحد single phase transformer
- 2- محولات الثلاث أطوار 3- phase transformer

\* تصنف المحولات الكهربائية من حيث تركيبها الداخلي إلى :

- 1- محول ذو ملفين
- 2- محول ذو ملف واحد (محول ذاتي )

\* وغيرها من تصنيفات المحولات الأخرى .

وسندرس في هذه الوحدة تركيب ومبدأ العمل لبعض أنواع المحولات الرئيسية كما يلي:

- 1- محولات الطور الواحد
- 2- محولات الثلاث أطوار
- 3- المحول ذاتي


# Single Phase Transformer

# محولات الطور الواحد

## تركيب المحول :

يتركب المحول عموماً من:

- 1- قلب حديدي مصنوع من رقائق من الألواح المصنوعة من الصلب السليكوني.
- 2- ملفين من الأسلاك الكهربائية المعزولة أحدهما هو الملف الابتدائي والأخر هو الملف الثانوي ويتم لفهمهما على جانبي القلب الحديدي.

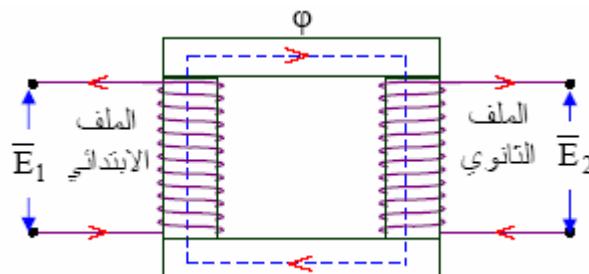

أي أنه يمكن اعتبار المحول مكون من دائرتين إحداهما دائرة مغناطيسية والأخر دائرة كهربائية حيث يمثل القلب الحديدي الدائرة المغناطيسية و تمثل الملفات الدائرة الكهربائية.

## مبدأ العمل :

يتلخص عمل المحول كما يلي :

- 1- تحويل الطاقة الكهربائية من دائرة إلى أخرى .
- 2- تحويل الطاقة بدون تغيير في التردد .
- 3- تحويل الطاقة بالحث المغناطيسي .
- 4- الدائرتان الكهربائيتان في المحول للملف الابتدائي والثانوي في وضع حد ذاتي تؤثر كل منهما على الأخرى .

ولفهم مبدأ عمل المحول سنقوم بدراسة المحول المثالى :

## النظرية الأساسية للمحول المثالى :

تعريف المحول المثالى :

هو المحول الذي لا يحدث خسائر فيه ( لا توجد مقاومه لأسلاكه ولا تسرب مغناطيسي ) .

## تحليلات النظرية :

يُعمل المحول الكهربائي على مبدأ القوة الدافعة الكهربائية المولدة ( emf ) . في حالة المحول المثالى وعند عدم وجود حمل مربوط على دائرة الملف الثانوي فان هنالك تيار قيمته  $I_m$  سيسري خلال دائرة الملف الابتدائي وهذا

التيار هو التيار اللازم لمحض القلب المغناطيسي وقيمه صغيرة جداً ولكنة متأخر عن الجهد الابتدائي بزاوية 90° وذلك لأنّه يسري في ملف ، كما أن  $I_m$  ينتج فيض مغناطيسي قيمته  $\phi$  ولذلك فان .

$$I_m \propto \phi$$


وبما أنّ جهد الملف الابتدائي يخضع لمحض موجة جيبية  $v_1 = v \cdot \sin(\omega t)$  فإن  $I_m$  سيكون جيبياً أيضاً بالنسبة للزمن وبالتالي فإنّ الفيض  $\phi$  سيكون جيبياً ، وبالتالي فإننا نحصل على فيض متغير بالنسبة للزمن وهذا الفيض يقطع الملفين الابتدائي والثانوي ولذلك فإنه ينتج قوة دافعة في كل من الملفين  $e_1, e_2$  .

ولأننا افترضنا محول مثالي بدون خسائر ومن نظرية فراداي ونظرية اليد اليمنى نستنتج ما يلي:  
١- تولد في الملف الابتدائي قوة دافعة كهربائية لحظية مقدارها  $e_1$  معاكسة لجهد المصدر  $v_1$  ومساوية له بالمقدار .

٢- تولد في الملف الثانوي قوة دافعة كهربائية لحظية مقدارها  $e_2$  تتناسب مع  $v_2$  ومعاكسة لها بالاتجاه وهي مساوية لجهد الحمل  $v_L$  وبنفس اتجاهه .  
٣- جهد المصدر  $v_1$  يتناسب مع جهد الحمل  $v_L$  ومعاكس له في الاتجاه .

ويمكن تلخيص نظرية عمل المحول كما يلي :

- ١- مرور التيار المتردد في الملفات الابتدائية ينشئ مجالاً مغناطيسياً متغيراً .
- ٢- يقطع الفيض المغناطيسي المتغير لفات الملف الثانوي فيتولد فيها - بالحث - جهاز كهربائي يعارض التغير في شدة واتجاه المجال المغناطيسي .
- ٣- الجهد المستحث المترد في الملفات الثانوية يسبب تدفق التيار من هذه الملفات عندما توصل بحمل ما .

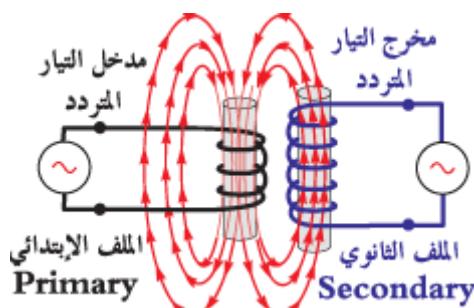

معادلة القوة الدافعة الكهربائية للمحول :  
إذا كان

- عدد لفات الملف الابتدائي  $N_1$
  - عدد لفات الملف الثانوي  $N_2$
  - القيمة العظمى للفيض المغناطيسي  $\Phi_m$
  - تردد المنبع الكهربائي  $f$
  - زمن الموجة الواحدة  $T$
  - معدل القوة الدافعة الكهربائية المتولدة  $E_{av}$
- فأنه ومن نظرية فراداي ينتج :

$$E_{av} = N_1 \frac{\Phi_m}{T}$$

حيث  $T$  هو الزمن اللازم لحدوث القيمة العظمى للفيض  $\Phi_m$

$$T = \frac{1}{4}T$$

ويعرف التردد بأنه مقلوب الزمن

$$f = \frac{1}{T}$$

وبالتالي  $E_{1av}$  تصبح :

$$E_{1av} = N_1 \frac{\varphi_m}{\frac{1}{4f}} = 4N_1 \varphi_m \cdot f$$

$$I_{av} = \frac{2}{\pi} \cdot I_m \quad \text{و} \quad I_{rms} = \sqrt{2} \cdot I_m \quad \text{وبما أن}$$

$$Kf = \frac{I_{rms}}{I_{av}} = \frac{\sqrt{2}I_m}{\frac{2}{\pi}I_m} = 1.11$$

فإن معامل الشكل

ولتحويل من  $E_{av}$  إلى  $E_{rms}$  نضرب بمعامل الشكل

$$E_{1rms} = Kf \cdot E_{1av} = 1.11 * 4N_1 \varphi_m f$$

$$E_{1rms} = 4.44N_1 \varphi_m f$$

أي أن:

$$E_{2rms} = 4.44N_2 \varphi_m f$$

وبالتالي فإن :

وإذا قسمنا  $E_1/E_2$  ينتج لدينا ما نسميه بثابت التحويل  $K$  حيث أن :

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = K$$

وبما أن القدرة الداخلة للمحول مساوية للقدرة الخارجة

$$p_{in} = p_{out} \longrightarrow V_1 I_1 \cos \Phi = V_2 I_2 \cos \Phi$$

وبما أن معامل القدرة متساوي فإن


$$V_1 I_1 = V_2 I_2 \longrightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} = K$$

## المحول الفعلي


المحول الفعلي يختلف عن المحول المثالي بعده أوجه منها

١. مقاومة الملف الابتدائي والثانوي غير مهملا
٢. وجود الفيصل المغناطيسي في الملف الابتدائي والثانوي على التوالي
٣. المفائق الحديدية غير مهملا
٤. وجود المفأة للفيصل المغناطيسي المتسرب في الملف الابتدائي والثانوي

وبالتالي يمكن إعطاء المحول  
كما في الشكل التالي :

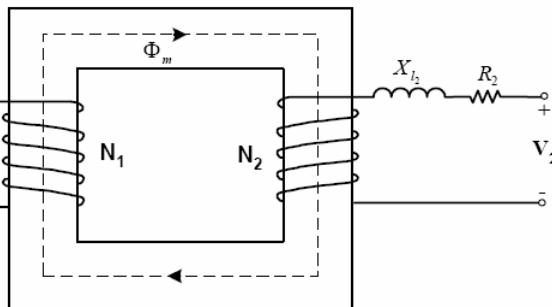

وبما أن المفائق الحديدية غير مهملا يمكن التعويض عن القلب الحديدی بمقاومة وفأة ليصبح المحول كما يلي

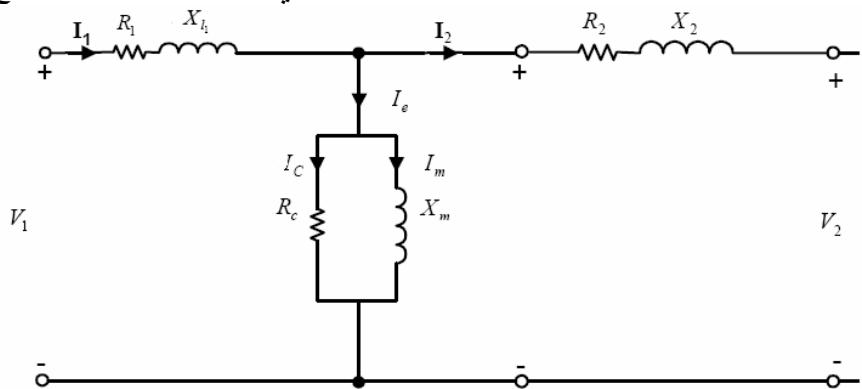

حيث :

- $R_1, X_1$  - مقاومة وفأة (محاثة) الملف الابتدائي
- $R_2, X_2$  - مقاومة وفأة (محاثة) الملف الثانوي
- $R_c, X_m$  - مقاومة وفأة (محاثة) القلب الحديدی

وبما أن المحول الفعلي لا يمكن حسابه كما في المحول المثالي فابتكر العلماء ما يسمى المحول المنسوب الذي ليس له وجود عمليا بل هو محول نظري (وهمي) لكي تسهل عمليات الحساب والمخططات وعند التحويل إلى المحول المنسوب يجب مراعاة الحفاظ على أن :

$$V_2 I_2 = V_2' I_2'$$


$$\cos \phi_2 = \cos \phi_2'$$

وبالتالي :

$$E'_2 = E_2 K = E_1 \quad \text{---} \quad I'_2 = \frac{I_2}{K} = I_1$$

$$R'_2 = R_2 K^2 = R_1 \quad \text{---} \quad X'_2 = X_2 K^2 = X_1$$

لتصبح الدائرة المكافئة كما يلي

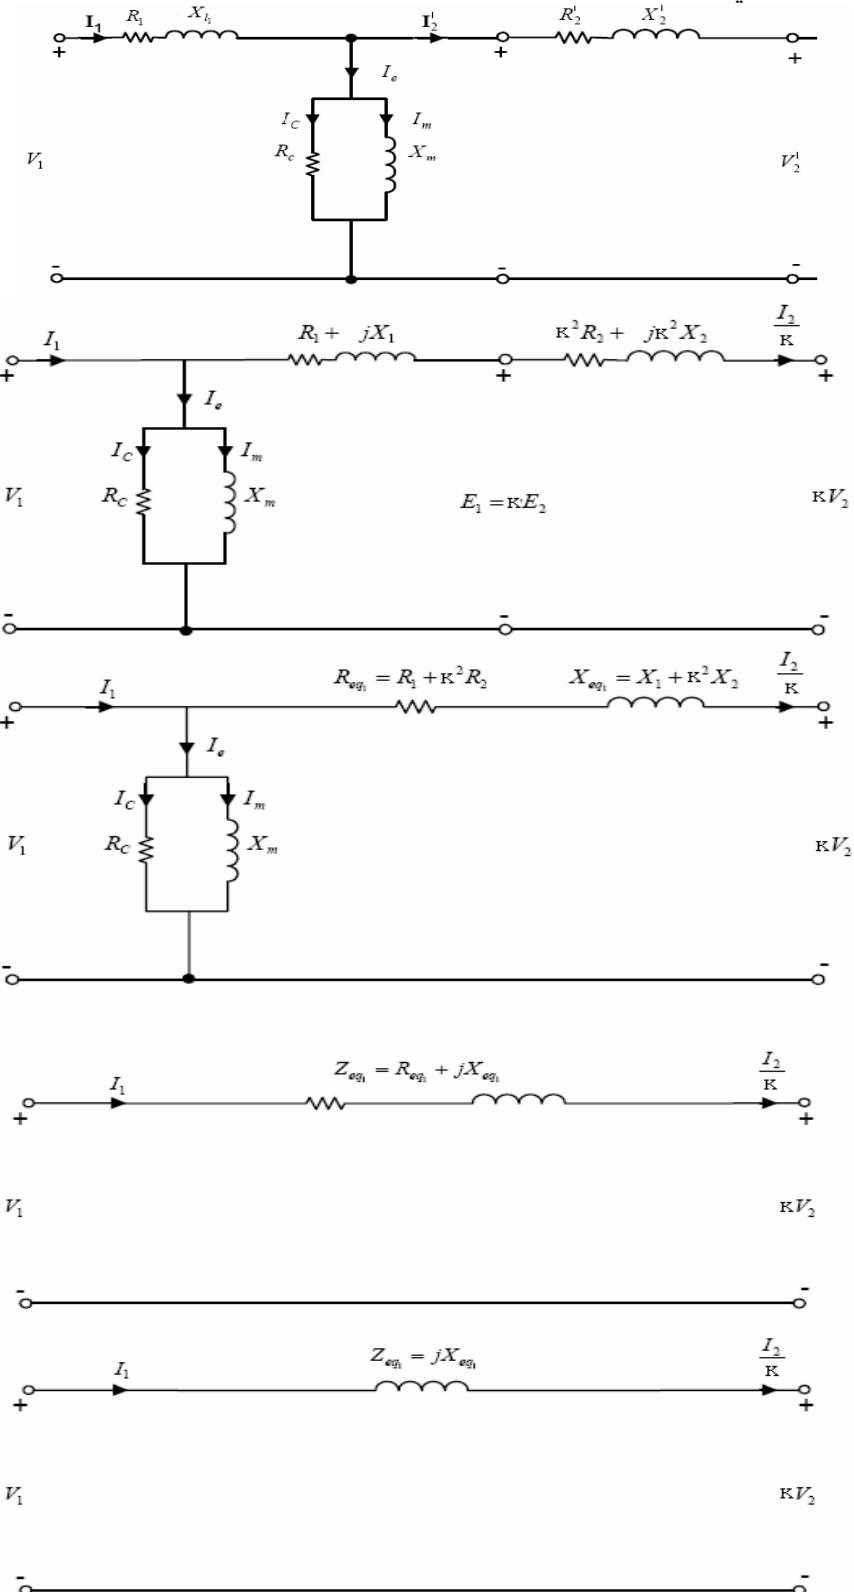


$$Z_{eq} = R_{eq} + jX_{eq}$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 \kappa^2$$


$$X_{eq} = X_1 + X_2 \kappa^2$$

وتكون هذه الحالة أن الملف الثانوي منقول(منسوب) للابتداي

أما الحالة الأخرى فهي نقل (نسبة) الملف الابتدائي إلى الثانوي كما يلي

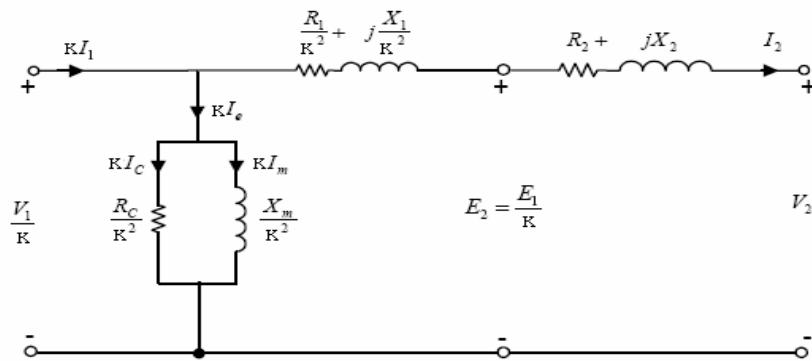


$$E_2 = \frac{E_1}{K}$$

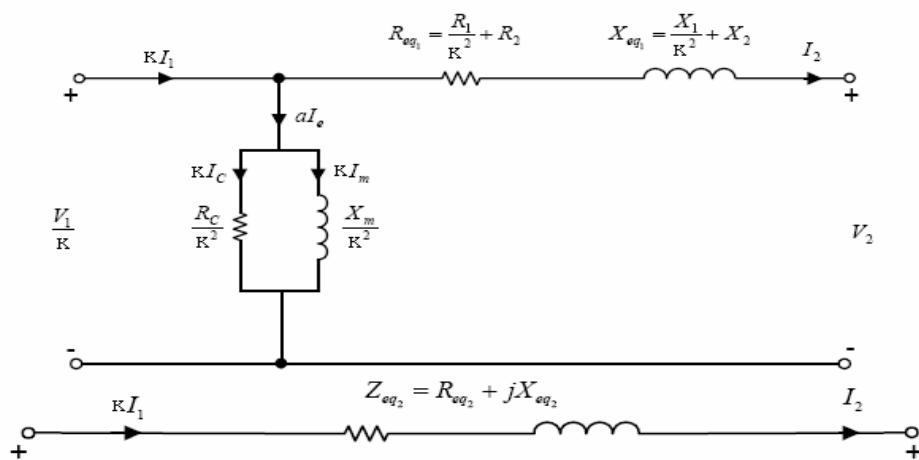

$$R_{eq_1} = \frac{R_1}{K^2} + R_2$$

$$X_{eq_1} = \frac{X_1}{K^2} + X_2$$

$$\frac{V_1}{K} \quad V_2$$

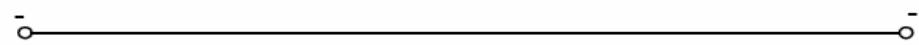

$$Z_{eq_2} = R_{eq_2} + jX_{eq_2}$$

$$\frac{V_1}{K} \quad V_2$$



$$Z_{eq} = R_{eq} + jX_{eq}$$

$$R_{eq} = R_2 + R_1 / K^2$$

$$X_{eq} = X_2 + X_1 / K^2$$

وإجراء الحسابات والمعادلات وإيجاد عناصر المحول يجرى للمحول تجربتين هما

1. تجربة الالحمل NO-loud
2. تجربة القصر short circuit


يمكن إيجاد من هذه التجربة ما يلي

:

:

1. معامل القدرة في حالة الالحمل  $\cos \varphi$
2. معامل التحويل  $K$
3. الضياعات المغناطيسية

ويتم توصيل الدائرة في حالة الالحمل كما يلي

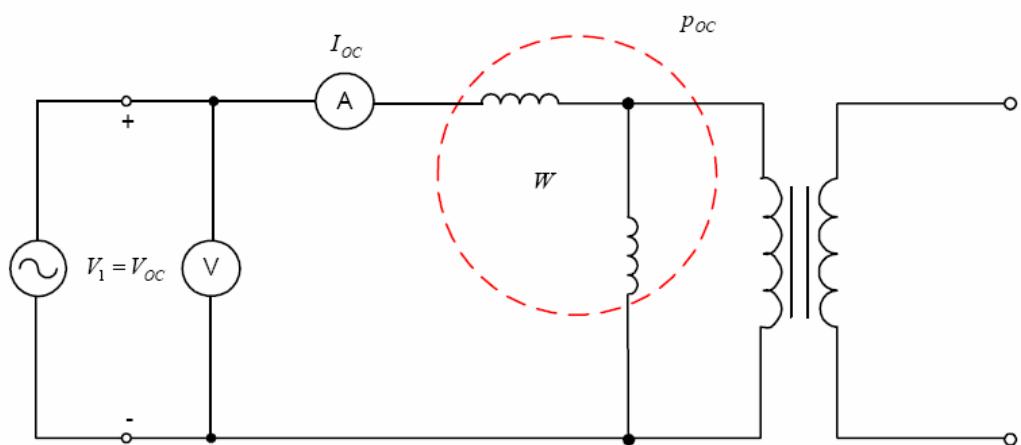

$$P_{oc} = V_{oc} \cdot I_{oc} \cdot \cos \varphi_{oc}$$

$$\cos \varphi_{oc} = \frac{P_{oc}}{V_{oc} \cdot I_{oc}} = P F_{oc}$$

$$Y_{oc} = \frac{I_{oc}}{V_{oc}} \angle -\varphi_{oc} = \frac{1}{R_c} - j \frac{1}{X_m}$$


$$R_c = \frac{1}{G_{oc}} = \frac{V_{oc}^2}{P_{oc}}$$

$$X_m = \frac{1}{B_{oc}} = \frac{1}{\sqrt{Y_{oc}^2 - G_{oc}^2}}$$

ومن هنا يتبيّن لنا ما يلي

- قراءة جهاز قياس القدرة  $P_{oc}$
- قراءة جهاز قياس الفولت  $V_{oc}$
- قراءة جهاز قياس الامبير  $I_{oc}$

ويجب قبل إجراء هذه التجربة معرفة التيار الاسمي للمحول (الموجود على اللوحة السمية) وبعد ذلك يتم توصيل الدارة الكهربائية التالية

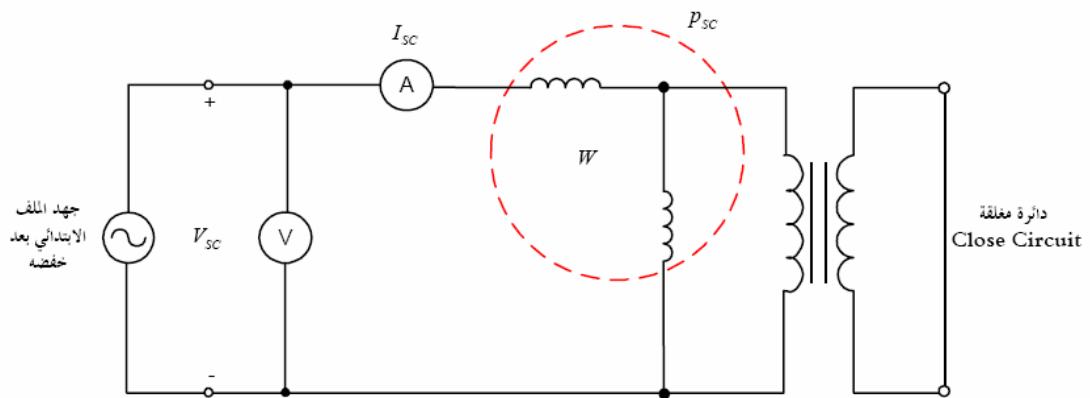

ويتم رفع الجهد تدريجياً إلى أن يصل التيار المار إلى التيار الاسمي وبعد ذلك يتم قراءة أجهزة القياس حيث يستفاد من هذه التجربة ما يلي

١. معامل القدرة في حالة القصر (الحمل الكامل)
٢. الضياعات الكهربائية
٣. معرفة جهد القصر

ومن هنا يتبيّن لنا ما يلي

- قراءة جهاز قياس القدرة  $P_{sh}$
- قراءة جهاز قياس الفولت  $V_{sh}$
- قراءة جهاز قياس الامبير  $I_{sh}$

$$P_{sc} = V_{sc} \cdot I_{sc} \cdot \cos \varphi_{sc}$$

$$\cos \varphi_{sc} = \frac{P_{sc}}{V_{sc} \cdot I_{sc}} = PF_{sc}$$

$$Z_{sc} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} \angle \varphi_{sc} = R_{eq} - jX_{eq}$$

الحالة الأولى المنسوبة للابتدائي

$$R_{eq} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2}$$

$$X_{sc} = \sqrt{Z_{sc}^2 - R_{sc}^2}$$

$$R_1 = R_{eq} - R_2' = \frac{R_{eq}}{2} = K^2 R_2$$

$$X_1 = X_{eq} - X_2' = \frac{X_{eq}}{2} = K^2 X_2$$

$$R_{eq} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2}$$

$$X_{sc} = \sqrt{Z_{sc}^2 - R_{sc}^2}$$

$$R_2 = R_{eq} - R_1' = \frac{R_{eq}}{2} = \frac{R_1}{K^2}$$

$$X_2 = X_{eq} - X_1' = \frac{X_{eq}}{2} = \frac{X_1}{K^2}$$

## كفاءة المحول

كفاءة أي جهاز كهربائي كنسبة القدرة الخارجة إلى القدرة الداخلة

$$\zeta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{P_{out}}{P_{in} + P_{loss}}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{core} + P_{cu}$$

$$P_{out} = V_2 I_2 \cos \varphi$$

$$P_{cu} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2$$

- القدرة المعطاة من المحول  $P_{out}$

- القدرة التي يستهلكها المحول  $P_{in}$

- القدرة المفقودة  $P_{loss}$

- الفوائد الحديدية  $P_{core}$

- الفوائد النحاسية  $P_{cu}$

ويمكن الحصول على أعلى كفاءة للمحول عندما  $P_{core} = P_{cu}$

## معامل التغذية (voltage regulation %)

$$\text{voltage regulation \%} = \frac{V_{2nl} - V_{2fl}}{V_{2nl}}$$

$$V_{2nl} = \frac{V_1}{K}$$

عندما تكون الملفات الثانوية منسوبة للابتدائي

$$V_1 = KV_2 + I_1 Z_{eq}$$

$$V_1 = KV_2 + I_1 R_{eq} + jI_1 X_{eq}$$

عندما تكون الملفات الابتدائي منسوبة للثانوي

$$\frac{V_1}{K} = V_2 + I_2 Z_{eq}$$

$$\frac{V_1}{K} = KV_2 + I_2 R_{eq} + jI_2 X_{eq}$$

ملاحظة : يكون معامل التنظيم يساوي صفرًا عند معامل قدرة يساوي 1 وسالب عند معامل قدرة متقدمة ووجب عند معامل قدرة متاخر

مثال

محول كهربائي له المعطيات التالية 100KVA ، 200/240 V ، 60Hz وكانت قراءات أجهزة القياس كما يلي

$$V_{oc} = 7500V, I_{oc} = 0.65A, P_{oc} = 425W$$

وتجربة القصر وكانت قراءات أجهزة القياس كما يلي  
 $V_{sc} = 250V, I_{sc} = 13.889A, P_{sc} = 1420W$

بافتراض أن المحول يعمل عند الحمل الكامل ومعامل قدرة متاخر 0.9 احسب :

١. المقاومة المكافئة ومقاومة الحمل منقولة للجزء الثانوي
٢. المفaciid الكلية عند الحمل الكامل
٣. كفاءة المحول
٤. معامل تنظيم الجهد للمحول

.١

$$Z_{eq} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} = \frac{250}{13.889} = 18\Omega$$

$$R_{eq} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2} = \frac{1420}{(13.889)^2} = 7.36\Omega$$

$$X_{eq} = \sqrt{Z_{sc}^2 - R_{sc}^2} = \sqrt{18^2 - 7.36^2} = 16.43\Omega$$

$$I_1 = \frac{S}{V} = \frac{100000}{7200} = 13.89A$$

$$P_{cu} = I_1^2 R_{eq} = 13.89^2 \times 7.36 = 1419.98W$$

$$P_{core} = P_{oc} = 425W$$

$$P_{loss} = P_{core} + P_{cu} = 1419.98 + 425 = 1844.98W$$

$$P_{out} = S \cos \varphi = 100000 \times 0.9 = 90kW$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{loss} = 90000 + 1844.98 = 91844.98$$

$$\zeta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{90000}{91844.98} = 0.9799$$

$$V_1 = KV_2 + I_2(Z_{eq})$$

$$Z_{eq} = R_{eq} + jX_{eq} = 7.36 + j16.43$$

$$I_1 = I_1 \angle -\cos^{-1} 0.9$$

$$V_1 = 7200 \angle 0 + (13.89 \angle -25.84)(7.36 + j16.43) = 7393.19 \angle 1.25^\circ V$$

$$V_{Reg} \% = \frac{V_1 - KV_2}{KV_2} \times 100\% = \frac{7393.19 - 7200}{7200} \times 100\% = 2.68\%$$




# محولات ثلاثية الطور Three phase transformers

درسنا في السابق طرق تشغيل وعمل محولات ذات الطور الواحد ولكن توجد أجهزة كهربائية في الحياة العملية تعمل على ثلاثة أطوار لذلك فإنها تحتاج إلى محولات ثلاثة الطور ل تعمل هذه الأجهزة على أكمل وجه دون أن تسبب أية مشاكل على محطات توليد الكهرباء وسندرس هذه المحولات وطرق توصيلها وكيفية إيجاد التيار والجهود.

طرق توصيل محولات ثلاثة الطور

- ١) ستار ---- ستار
- ٢) دلتا ---- دلتا
- ٣) ستار ---- دلتا
- ٤) دلتا ---- ستار

١) ستار ---- ستار

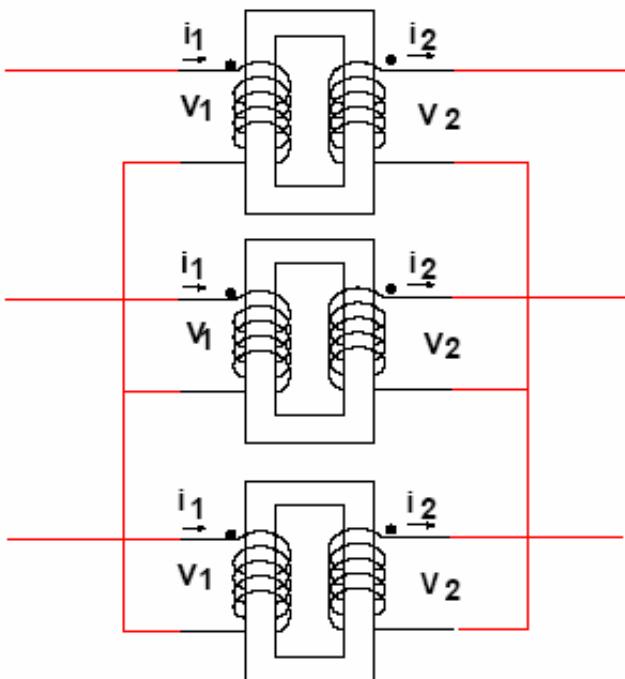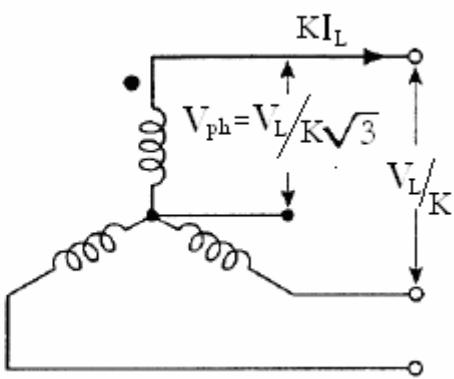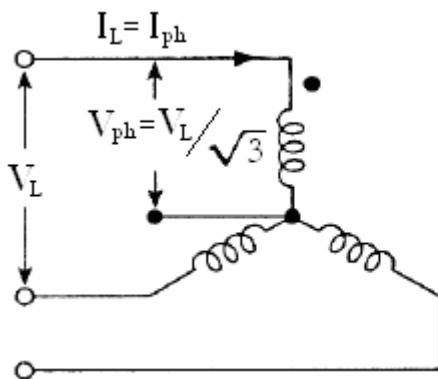




Y --- Y

$$I_1 \rightarrow I_{ph} = I_L \longrightarrow V_1 \rightarrow V_{ph} = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$$

$$I_2 = I_1 K \implies I_2 \rightarrow I_{ph} = I_L$$

$$V_2 = V_1 / K \implies V_2 \rightarrow V_{ph} = V_L / \sqrt{3}$$

٢) دلتا ---- دلتا

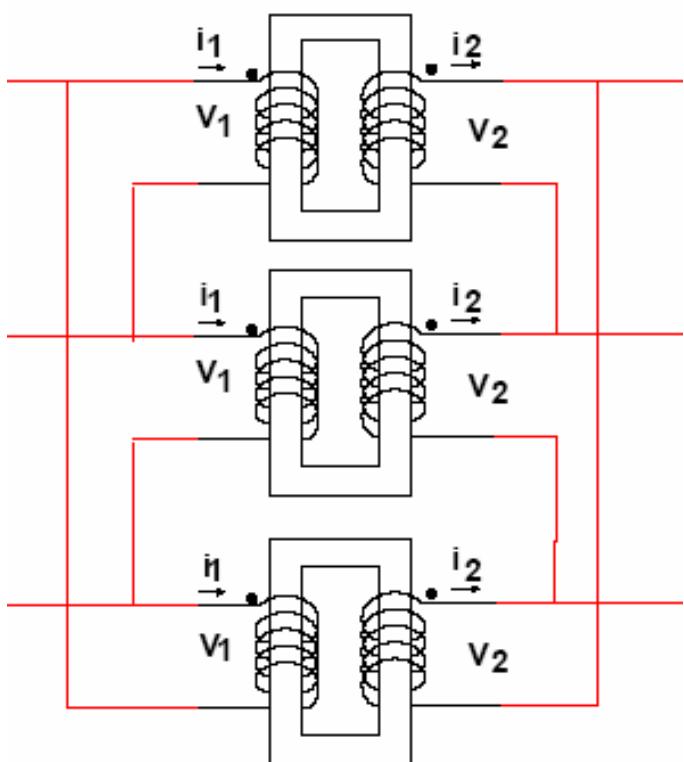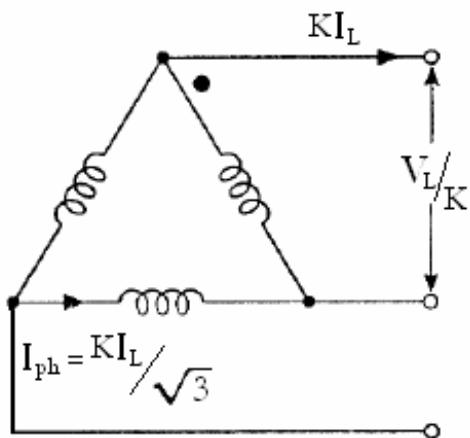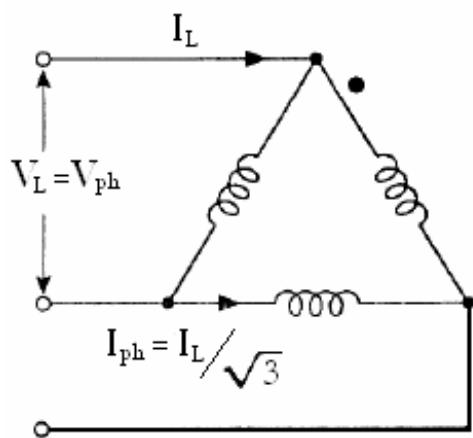



$\Delta - - - \Delta$

$$V_1 \rightarrow V_{ph} = V_L \quad \text{--- --- ---} \quad I_1 \rightarrow I_{ph} = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$$

$$V_2 = V_1 K \quad \text{--- --- ---} \quad V_2 \rightarrow V_{ph} = V_L$$

$$I_2 = I_1 / K \quad \text{--- --- ---} \quad I_2 \rightarrow I_{ph} = I_L / \sqrt{3}$$

٣) ستار ----- دلتا

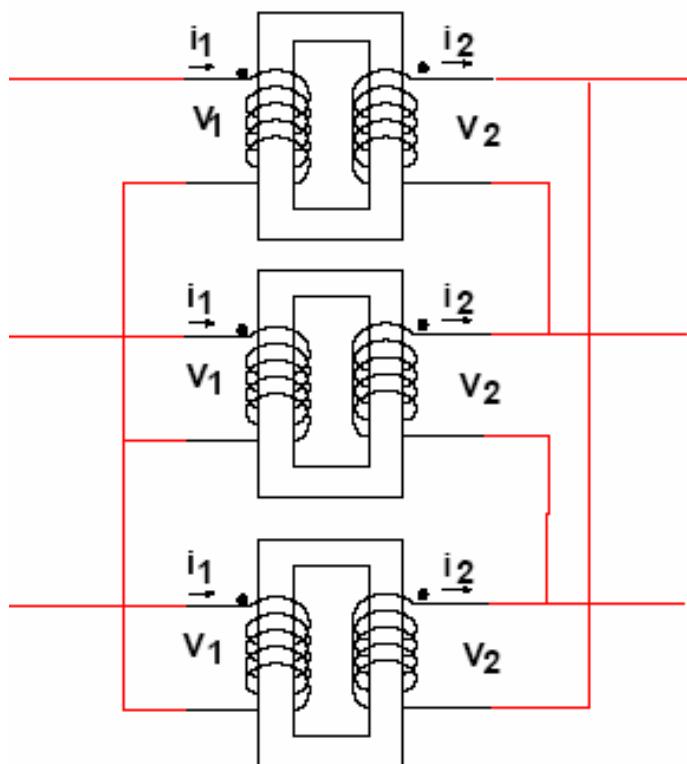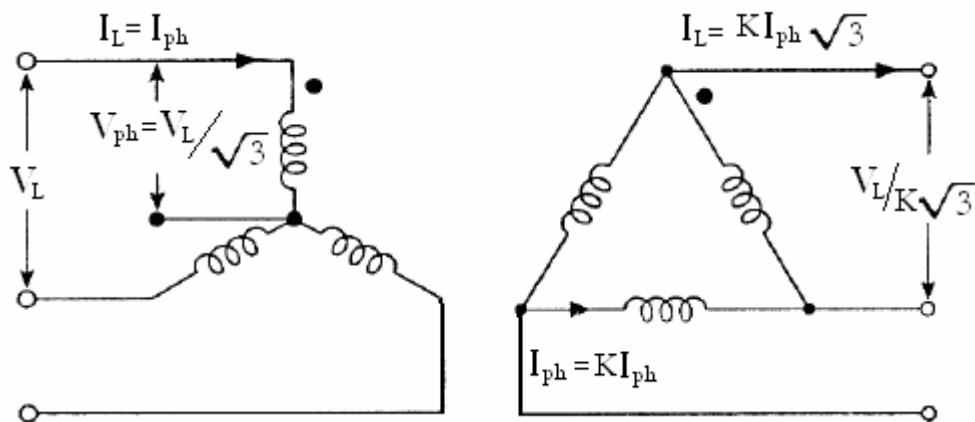



Y --- Δ

$$I_1 \rightarrow I_{ph} = I_L \quad \text{---} \quad V_1 \rightarrow V_{ph} = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$$

$$I_2 = I_1 K \quad \text{---} \quad I_2 \rightarrow I_{ph} = I_L / \sqrt{3}$$


$$V_2 = V_1 / K \quad \text{---} \quad V_2 \rightarrow V_{ph} = V_L$$

٤) دلتا ---- ستار

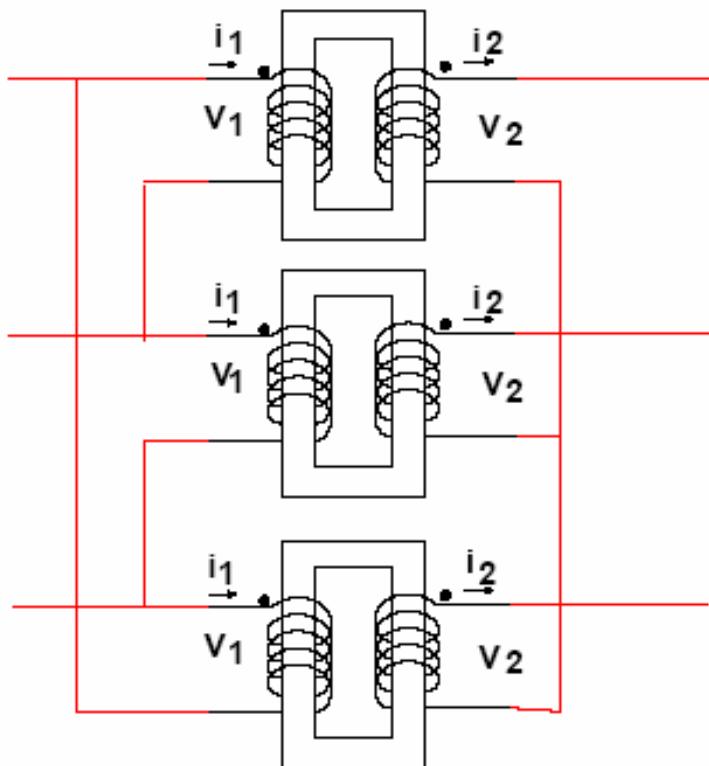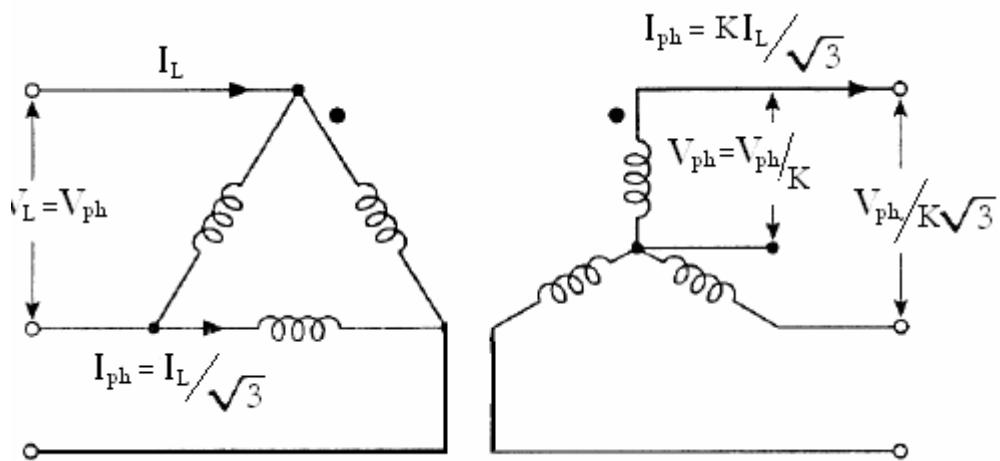

# المحول الذاتي **Auto Transformer**

علمنا سابقاً أن المحول الكهربائي لا يوجد فيه أي اتصال كهربائي وإنما اتصال كهرومغناطيسي ولكن يوجد محولات كهربائية تعتمد على الاتصال الكهرومغناطيسي واتصال كهربائي أيضاً وتسمى المحولات الذاتية حيث يكون الملف الابتدائي والثانوي على نفس الملف ولكن بتوصيله معينة كما يلي :

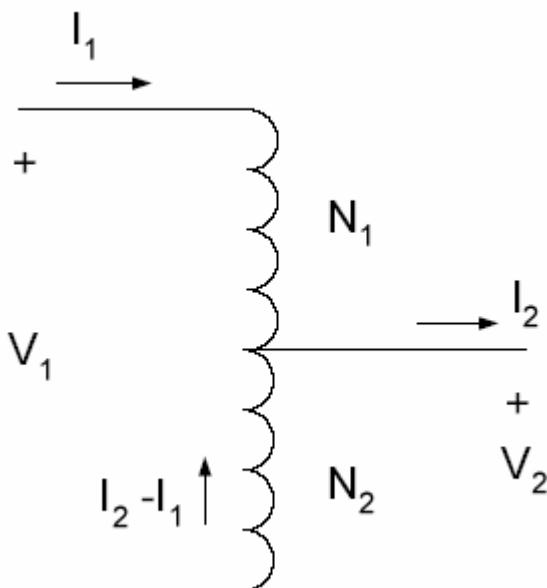

$$K = \frac{I_2}{I_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1 + N_2}{N_2}$$

مقارنة بين المحول الذاتي والمحول العادي

المحول العادي	المحول الذاتي	من حيث
أكبر	أصغر	الحجم
أقل	أعلى (لان الضياعات الكهربائية اقل)	الكفاءة
أقل	أشد (لوجود اتصال كهربائي)	الخطورة في التعامل
أقل	أكثر	الحساسية
أعلى	أرخص	الثمن

ملاحظة : قد تصل كفاءة المحول الذاتي إلى 97.7 % بينما المحول العادي تصل إلى 97 %

## نوصيل المحولات على التوازي


لكي يتم ربط المحولات على التوازي يجب أن تتحقق بعض الشروط وهي :

١) يجب أن تكون معاملات التحويل متساوية  $K_{T1}=K_{T2}$

٢) مجموعة الربط متشابهة

٣) يجب أن يكون جهد القصر متساوي

٤) تطابق القطبية للمحولات

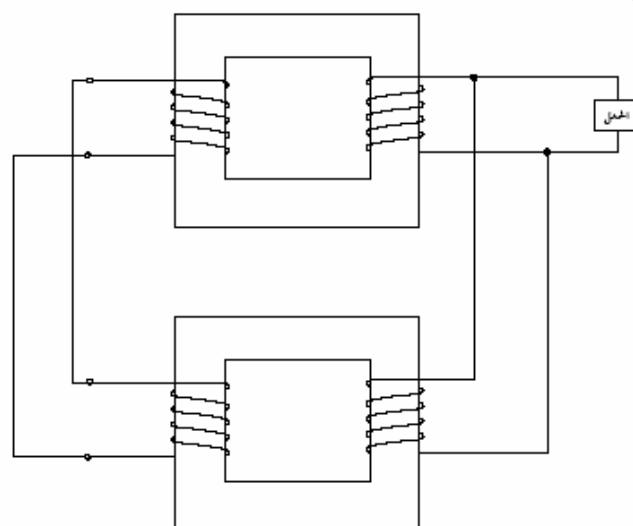

أسباب ربط المحولات على التوازي :

١) عند خروج أي محول عن العمل بسبب تعطله أو لصيانته تقوم باقي المحولات بتغذية الحمل دون انقطاع

٢) في أوقات الحمولات البسيطة يمكن فصل محول أو أكثر

ولحساب قدرة أي محول موصول في شبكة مع محولات أخرى على التوازي حسب القانون التالي :

$$S_x = \frac{S_T * S_{n(x)}}{V_{shn(x)} * \sum \frac{S_{n(x)}}{V_{shn(x)}}}$$

حيث

X : رقم المحول

S : القدرة الظاهرة

الحمل :  $S_T$

## المردود اليومي للمحول (كفاءة المحول ليوم كامل)

$$\text{المردود \%} = \frac{P_{out} \text{ | day}}{P_{out} \text{ | day} + P_{loss} \text{ | day}} \times 100\%$$

القدرة الخارجة ليوم كامل = القدرة الخارجة \* عدد ساعات العمل  
القدرة المفقود ليوم كامل = (الضياعات النحاسية \* ساعات العمل) + (الضياعات الحديدية \* ساعات التوصيل  
بالمصدر)

## أمثلة محلولة

مثال (١) : محول كهربائي أحادي الطور له المعطيات التالية

2200/220 V	10 KVA	60 Hz
S.C	O.C	
150 V	220 V	V
4.55 A	2.5 A	I
215 w	100 w	P

أوجد :

١) باراميترات الدائرة التقريرية المنسوبة للابتدائي

٢) كفائة المحول عند 0.75 % من الناتج (المخرج) المقرر و 0.6 PF

٣) القدرة الناتجة عند أعلى كفائة (  $P_{out,max}$  )

٤) أعلى كفائة للمحول (  $\gamma_{max}$  )

٥) عند أي مقدار من الحمل الكامل تكون أعلى كفائة

الحل :

$$P_{oc} = V_{oc} I_{oc} \cdot \cos \phi_{oc}$$

$$\cos \phi_{oc} = \frac{P_{oc}}{V_{oc} \cdot I_{oc}} = \frac{100}{220 \cdot 205} = 0.182 \rightarrow \phi = \cos^{-1} 0.182 = 79.51$$

$$Y_{oc} = \frac{I_{oc}}{V_{oc}} = \frac{2.5}{220} = 0.011$$

$$Y \angle -\phi = Y \cos \phi + J Y \sin \phi = (0.011 \cdot 0.182) + J(0.011 \cdot 0.983) = 0.002 - J0.0108$$

$$R_c = \frac{1}{G_c} = \frac{1}{0.002} = 500 \Omega \quad X_m = \frac{1}{B_m} = \frac{1}{0.0108} = 93 \Omega$$

$$P_{sc} = V_{sc} I_{sc} \cdot \cos \phi_{sc}$$

$$\cos \phi_{sc} = \frac{P_{sc}}{V_{sc} I_{sc}} = \frac{215}{150 \cdot 4.55} = 0.315 \rightarrow \phi = \cos^{-1} 0.315 = 71.64^\circ$$

$$Z_{sc} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} = \frac{150}{4.55} = 32.96$$

$$Z \angle \phi = Z \cos \phi + J Z \sin \phi = (32.96 \cdot 0.315) + J(32.96 \cdot 0.949) = 10.389 + J31.28$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 K^2 = 10.389 \quad R_1 = \frac{R_{eq}}{2} = 5.19 \quad R_2 = \frac{R_{eq}}{K^2} = \frac{5.19}{100} = 0.0519 \quad (1)$$

$$X_{eq} = X_1 + X_2 K^2 = 31.28 \quad X_1 = \frac{X_{eq}}{2} = 15.64 \quad X_2 = \frac{X_{eq}}{K^2} = \frac{15.64}{100} = 0.1564$$

(r)

$$P_{OUT} = V_2 I_2 \cos \phi_2 = S \cdot \cos \phi_2 * 0.75 = 10000 * 0.6 * 0.75 = 4500 \text{W}$$

$$P_{core} = P_{oc} = 100 \text{W}$$

$$P_{cu} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 = I_1^2 R_{eq} - OR - I_2^2 R_{eq} = (0.75 * 4.55)^2 * 10.389 = 120.98 \text{W}$$

$$\xi = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{core} + P_{cu}} \times 100\% = \frac{4500}{4500 + 100 + 120.89} \times 100\% = 95.32\%$$

(r)

$$(P_{core} = P_{cu} -- PF = 1) \implies \xi_{\max}$$

$$P_{core} = P_{cu} = I_2^2 R_{eq} = 100 \text{W}$$

$$I_2 = \sqrt{\frac{100}{0.113}} = 29.75 \quad R_{eq} = \sqrt{R_2^2 + X_2^2}$$

$$P_{out} | \xi_{\max} = V_2 I_2 \cos \phi_2 = 220 \times 29.75 \times 1 = 6545 \text{W}$$

(s)

$$\xi_{\max} = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{core} + P_{cu}} = \frac{6545}{6545 + 100 + 100} = 97\%$$

(o)

$$P_{out} | \xi_{\max} = S \cdot \cos \phi. (\% full-load)$$

$$\% full-load = \frac{P_{out} | \xi_{\max}}{S \cdot \cos \phi} \times 100\% = \frac{6545}{10000 \times 1} \times 100\% = 65.45\% full-load$$

rr

مثال (٢) : محول أحادي الطور قدرته الاسمية  $S_n = 50 \text{ KVA}$  وكفائته  $\eta = 96\%$  يعمل بحملة الكامل مدة 8 ساعات في اليوم وذلك لتغذية خطوط إنارة اوجد المردود اليومي  $P_{loss, day}$  إذا كان  $P_{cu} = 60\% P_{loss}$  عند الحمل الكامل :  
بما أن المحول يستخدم لأغراض إنارة فان  $\cos\Phi = 1$

$$P_{out} = S * \cos\phi = 50 * 1 = 50 \text{ Kw}$$

$$P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta} = \frac{50}{0.96} = 52.08 \text{ Kw}$$

$$P_{loss} = P_{in} - P_{out} = 52.08 - 50 = 2.08 \text{ Kw}$$

$$P_{cu} = 0.6 * P_{loss} = 0.6 * 2.08 = 1.248 \text{ Kw}$$

$$P_{core} = P_{loss} - P_{cu} = 2.08 - 1.248 = 0.832 \text{ Kw}$$

-----

$$P_{out}|_{day} = P_{out} * 8 = 50 * 8 = 400 \text{ Kw}$$

$$P_{cu}|_{day} = P_{cu} * 8 = 1.248 * 8 = 9.98 \text{ Kw}$$

$$P_{core}|_{day} = P_{core} * 24 = 0.832 * 24 = 19.97 \text{ Kw}$$

$$\xi|_{day} = \frac{P_{out}|_{day}}{P_{out}|_{day} + P_{cu}|_{day} + P_{core}|_{day}} * 100\% = \frac{400}{400 + 9.98 + 19.97} * 100\% = 93\%$$

مثال (٣) : مقاومة الملف الابتدائي لمحول  $R_1 = 0.1 \Omega$  وفازعلته  $X_1 = 0.8 \Omega$  عندما يكون الجهد المطبق  $V_1 = 1000 \text{ V}$  يكون تيار الابتدائي  $I_1 = 50 \text{ A}$  بمعامل قدرة متاخر  $\cos\Phi = 0.6$  اوجد القوة الدافعة الكهربائية على الملف الابتدائي  $E_1$  :  
الحل :

$$Z_1 = 0.1 + j0.8 = 0.806 \angle 82.8^\circ$$

$$\phi = \cos^{-1} \cos\Phi = \cos^{-1} 0.6 = 53.1^\circ$$

$$I_1 = 50 \angle -53.1^\circ = 30 - j40 \text{ A}$$

$$E_1 = V_1 - I_1 Z_1 = 1000 - (50 \angle -53.1^\circ) * (0.806 \angle 82.8^\circ)$$

$$E_1 = 965 \angle -1.2^\circ$$

مثال (٤) :  
وصلت ثلاث محولات على التوازي لتغذية حمل مقداره 9000 KVA ولهذه المحولات  
المواصفات التالية

T3	T2	T1	
2000 KVA	3000 KVA	4000 KVA	القدرة الاسمية $S_n$
6.7 KV	6.3 KV	6.5 KV	جهد القصر $V_{shn}$
الحمل 9000 KVA			

الحل:

$$S_x = \frac{S_T * S_{n(x)}}{V_{shn(x)} * \sum \frac{S_{n(x)}}{V_{shn(x)}}}$$

$$\sum \frac{S_{n(x)}}{V_{shn(x)}} = \frac{4000}{6.5} + \frac{3000}{6.3} + \frac{2000}{6.7} = 1390$$

$$S_1 = \frac{9000 * 4000}{6.5 * 1390} = 3984.5 \text{ KVA} \quad (3984.5 < 4000) \text{ under - load}$$

$$S_1 = \frac{9000 * 3000}{6.3 * 1390} = 3083.2 \text{ KVA} \quad (3083.2 > 3000) \text{ over - load}$$

$$S_1 = \frac{9000 * 2000}{6.7 * 1390} = 1932.7 \text{ KVA} \quad (1932.7 < 2000) \text{ under - load}$$

مثال (٥) :

محول كهربائي تيار اللاحمel  $I_{oc} = 4A$  و  $N_1 = 200$  turn و  $\cos\Phi = 0.25$  و  $V_1 = 250V$  و  $f = 50Hz$  اوجد (١) القيمة الفعالة للفيض في القلب (٢) الصياغات الحديدية

$$E_1 = 4.44 N_1 \phi_1 f_1$$

$$\phi_m = \phi_1 = \frac{250}{4.44 * 200 * 50} = 5.63 \text{ mwb}$$

$$\phi_{rms} = \frac{\phi_m}{\sqrt{2}} = \frac{5.63}{\sqrt{2}} = 3.98 \text{ mwb}$$

$$P_{core} = P_{oc} = V_{oc} \cdot I_{oc} \cdot \cos\phi = 250 * 4 * 0.25 = 250W$$

مثال (٦) : محول أحادي الطور له المعطيات التالية :

5000v	$V_1$
500v	$V_2$
50KVA	$S_n$
50Hz	$f$
$8\Omega$	$R_1$
$0.06\Omega$	$R_2$
0.8	$\text{COS}\Phi$
1000w	$P_{oc}$
(١) $\zeta$ عند الحمل الكامل	المطلوب
(٢) $\zeta$ عند 80% من الحمل الكامل مع ثبات $\text{COS}\Phi$	

$$P_{core} = P_{oc} = 1000w$$

$$I_2 = \frac{S}{V_2} = \frac{50000}{500} = 100A$$

$$K = \frac{V_1}{V_2} = \frac{5000}{500} = 10$$

$$I_1 = \frac{I_2}{K} = \frac{100}{10} = 10A$$

$$P_{cu} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 = (10^2 * 8) + (100^2 * 0.06) = 1400w$$

$$P_{loss} = P_{core} + P_{cu} = 1000 + 1400 = 2400w$$

$$P_{out} = S * \text{COS}\phi = 50000 * 0.8 = 40000w$$

$$\xi = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}} = \frac{40000}{40000 + 2400} = 96.1\%$$

-----  
80% full-load

$$P_{cu}|_{80\% full-load} = \beta^2 * P_{cu}|_{full-load} = (0.8)^2 * 1400 = 896w$$

$$P_{loss}|_{80\% full-load} = P_{core} + P_{cu}|_{80\% full-load} = 1000 + 896 = 1896w$$


$$P_{out}|_{80\% full-load} = \beta * S|_{full-load} * \text{COS}\phi = 0.8 * 50000 * 0.8 = 32000w$$

$$\xi|_{80\% full-load} = \frac{P_{out}|_{80\% full-load}}{P_{out}|_{80\% full-load} + P_{loss}|_{80\% full-load}} = \frac{32000}{32000 + 1896} = 94.39\%$$

حيث  $\beta$  مقدار نسبة التحميل من الحمل الكامل

مثال (٧) : محول ذاتي يستخدم لخفض الجهد له المعطيات التالية

420v	$V_1$
140v	$V_2$
20KVA	$S_n$
160 turn	$N_1 + N_2$
0.8	$\cos\phi$
مهمله	$P_{loss}$
$N_2 (1)$	المطلوب
$I_1, I_2 (2)$	

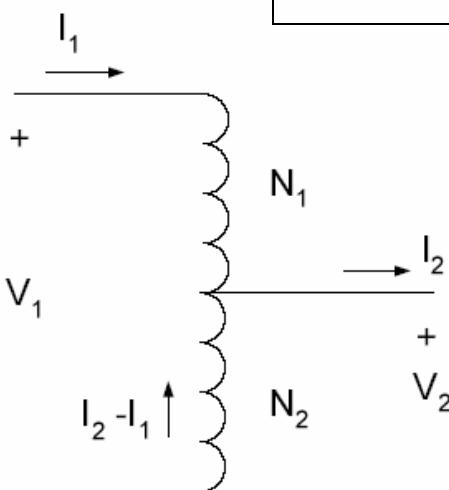

$$K = \frac{V_1}{V_2} = \frac{420}{140} = 3$$

$$I_2 = \frac{P_2}{V_2 * \cos\phi} = \frac{20000}{140 * 0.8} = 178.5$$

$$I_1 = \frac{I_2}{K} = \frac{178.5}{3} = 59.5A$$

$$N_2 = \frac{N_1 + N_2}{K} = \frac{160}{3} = 53.33 \text{ turns}$$

مثال (٨) : محول ثلاثي الطور له المعطيات التالية

6600v $\Delta$	$V_1$
440v Y	$V_2$
750KVA	$S_n$
متاخر 0.85	$\cos\phi$
$I_{1ph} (1)$	المطلوب
$I_{2ph} (2)$	

$$S = \sqrt{3} * V_L * I_L$$

$$I_{2L} = \frac{S}{V_{2L} * \sqrt{3}} = \frac{750000}{440 * \sqrt{3}} = 984.2A$$

$$Y \rightarrow I_{ph} = I_L \rightarrow I_{2ph} = 984.2A$$

$$I_{1L} = \frac{S}{V_{1L} * \sqrt{3}} = \frac{750000}{6600 * \sqrt{3}} = 65.7A$$


$$\Delta \rightarrow I_{ph} = \frac{I_L}{\sqrt{3}} \rightarrow I_{1ph} = \frac{65.7}{\sqrt{3}} = 37.96A$$

# الوحدة الثالثة

## الوحدة الثالثة

### اللذات التيار المستمر DC Machine

التركيب العام لآلات التيار المستمر  
تحتوي آلات التيار المستمر بشكل عام على عناصرتين أساسين هما العضو الثابت والعضو الدوار مفصولين بثغرة هوائية كما في الشكل التالي :

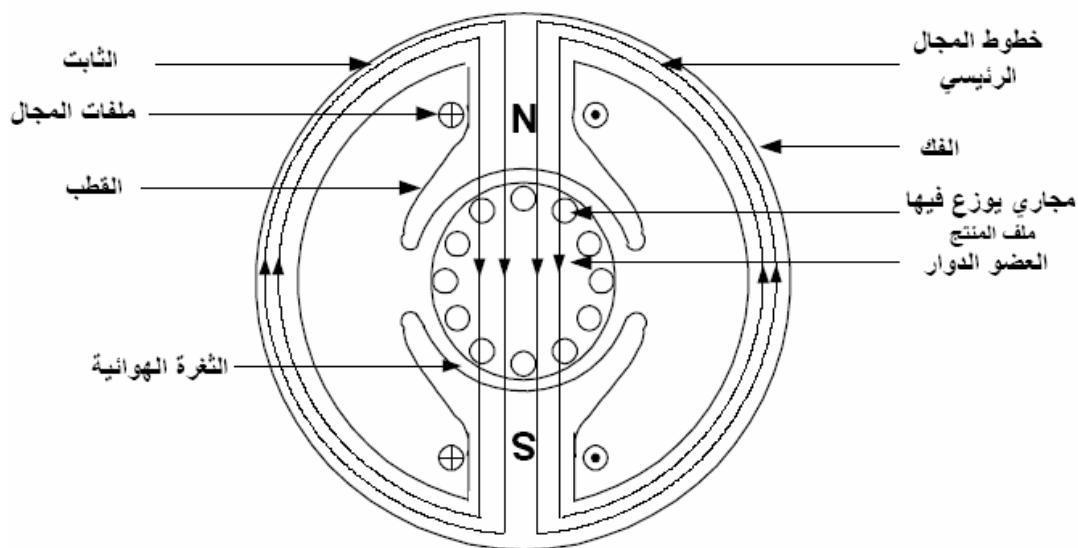

وتاليًا سوف نستعرض العناصر الأساسية لآلات التيار المستمر :

#### ١) العضو الثابت stator

وهو الجزء الثابت في آلات التيار المستمر ويكون عادة الهيكل الخارجي للآلة . تركب عليه من الداخل أقطاب المجال بعمر زوجي وتوجد عليها ملفات تسمى ملفات الاستثارة أو ملفات المجال وليس من الضروري أن تصنع هذه الأقطاب من صفائح الصلب ولكن تصنع عادة من هذه الصفائح ليسهل تجميعها وتركيبها

#### ٢) العضو الدوار Rotor OR armature

وهو الجزء الذي يدور في آلات التيار المستمر ويكون من عمود إدارة تركب عليه قلب اسطواني بها مجارى تكون داخل هذه المجرى ملفات تسمى ملفات المنتج .

#### ٣) عضو التوحيد commutator

يركب على نفس عمود الإداره للعضو الدوار ويكون أمام المنتج ويكون على شكل اسطواني يتكون من قطع متشابهة من النحاس الأحمر معزولة عن بعضها وعن عمود الإداره وتكون متصلة كل قطعة مع ملفات العضو

الدوار ( المنتج ) ويقوم بدوره على تقطيع التيار المستمر القادر من الفرش الكربونية ليصبح تيار متعدد داخل الآلة ( إذا كان محرك ) ويقوم بتجمیع التيار المتعدد الناتج من الآلة لتحويله إلى تيار ثابت ( إذا كان مولد )

#### ٤) الفرش الكربونية **Brushes**

وهي قطع من الكربون مع النحاس وتقوم بلامسة القطع النحاسية على الموحد لنقل التيار الكهربائي من والى ملفات عضو الإنتاج وهي تكون ثابتة غير متحركة مع العضو الدوار ( الإنتاج )


بعد التعرف على الأجزاء الرئيسية لآلية التيار المستمر سوف نتعرف على أنواع آلات التيار المستمر وهي نوعين

- ١) محركات التيار المستمر dc motor
- ٢) مولدات التيار المستمر dc generator


## ١) محركات التيار المستمر

### نظريّة الحركة في المحرك


بنيت على قانون فارادي والذى ينص على أنه (إذا مر تيار كهربائي في موصل موضوع في ساحة مغناطيسية فأنه ينشأ على هذا الموصل قوة تعمل على تحريكه ) ولتحديد اتجاه حركة الموصل نتبع قاعدة فلمنج لليد اليسرى كما هو موضح في الشكل التالي :

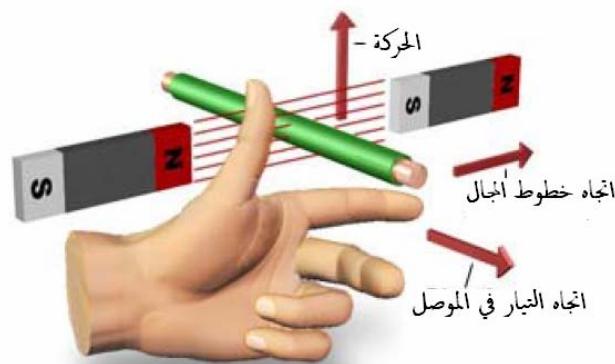

وللتوسيع دوران المحرك نأخذ قطبين مغناطيسين ولفة واحدة لعضو الإنتاج كما في الشكل التالي

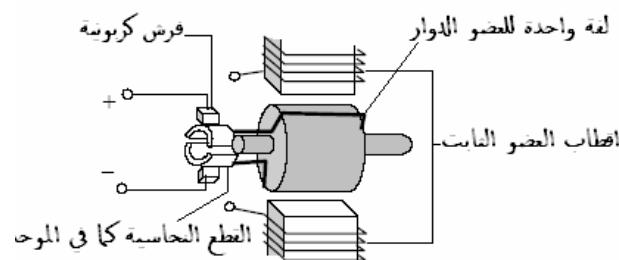


وتوجد حالات متعددة لدوران ألفة الواحدة في هذا الشكل وهي كما يلي

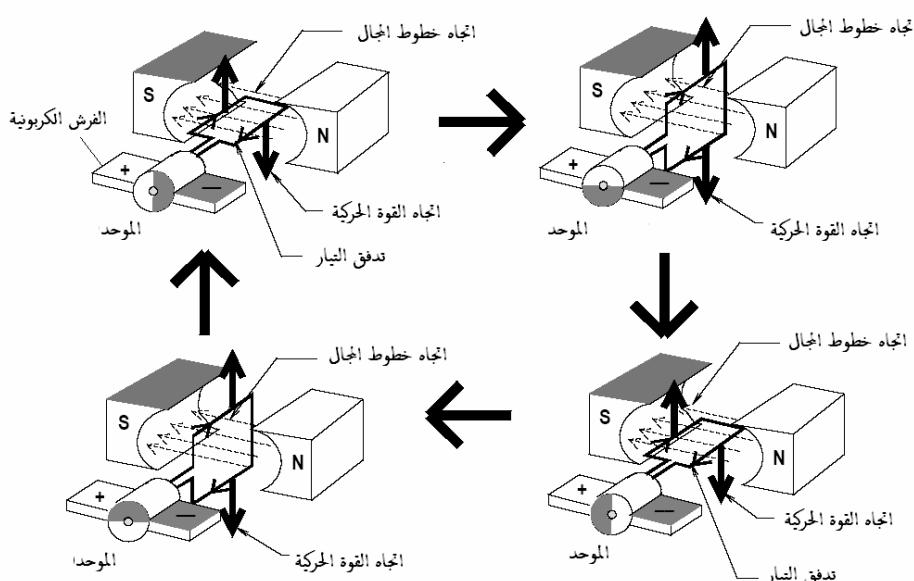

ويكون شكل أجزاء المحرك كما يلي

اطاب المجال للعضو الثابت

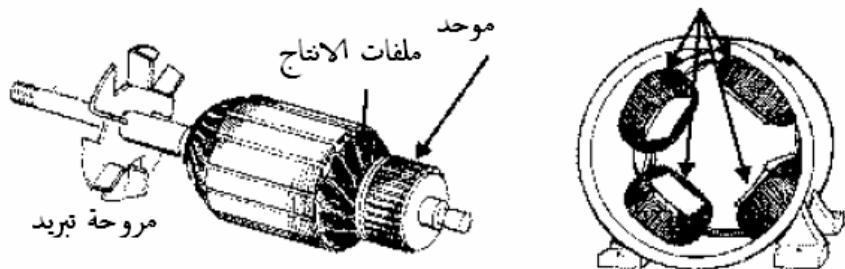

قطب شمالي مغناطيسي

فرشة كربونية سالبة

قطب جنوبي مغناطيسي

فرشة كربونية موجبة

اتجاه دوران العضو الدوار

وبعد أن تعرفنا على شكل وأجزاء ونظرية العمل للمحرك لآلات التيار الثابت سوف ندرس أنواع محركات التيار المستمر والحسابات لهذه الأنواع ومن حيثيات العمل لها

أنواع محركات التيار المستمر

Separately Excited

١) محركات ذات تهيج مستقل


٢) محركات ذات تهيج توازي

٣) محركات ذات تهيج توالى

٤) محركات ذات تهيج مركب

١) محركات ذات تهيج مستقل Separately Excited

ويكون في هذا المحرك ملفات العضو الثابت (المجال) متصلة بتغذية من مصدر خارجي ومفصول عن مصدر تغذية العضو الدوار (الإنتاج) كما في الشكل التالي :

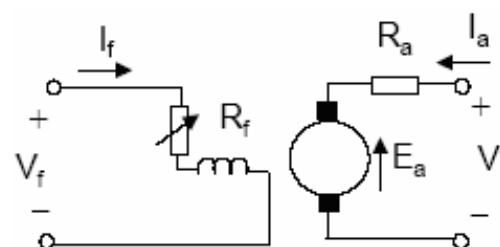

حيث

$V_f$  جهد ملفات المجال

$I_f$  تيار ملفات المجال

$R_f$  مقاومة ملفات المجال

$V$  جهد المصدر ( جهد ملفات الإنتاج )

$E_a$  القوة الدافعة الكهربائية على ملفات الإنتاج

$I_a$  تيار ملفات الإنتاج

$R_a$  مقاومة ملفات الإنتاج

ولاشتقاق العلاقات الرياضية للخواص الميكانيكية والكهربو ميكانيكية نكتب العلاقات التالية

\* حسب قانون كيرشوف الثاني لدارة العضو المنتج

$$V = E_a + I_a R_a$$

\* حسب قانون الحث الكهرومغناطيسي بين ملفات المنتج التي تدور بسرعة  $\omega$  والمجال المغناطيسي  $\Phi$

$$E_a = K \Phi \omega$$

حيث

$\Phi$  : الفيصل المغناطيسي الناتج في ملفات التهيئة

$\omega$  : السرعة الزاوية لملفات المنتج

$K$  : ثابت تصميم المحرك

$$K = \frac{PN}{2\pi a}$$

حيث

$P$  : عدد أزواج الأقطاب

$N$  : عدد الموصلات الفعالة في المنتج

$a$  : عدد الأفرع المتوازية في ملفات المنتج

\* أما السرعة الزاوية  $\omega$

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} [rad/s]$$

حيث

$n$  : سرعة المحرك الدورانية وتقاس دورة لكل دقيقة ( r.p.m )

\* أما العزم الكهرومغناطيسي يساوي:


$$T = K \Phi I_a [N.m]$$

وبالتالي من المعادلات السابقة

$$V = K \Phi \omega + I_a R_a$$

$$\omega = \frac{V}{K\phi} - \frac{I_a R_a}{K\phi}$$

وهذه هي الخاصية الكهروميكانيكية لمحركات التيار المستمر ذات التهيج المستقل  $\omega = f(I_a)$  وتكون هذه العلاقة خطية لأن  $K\phi = \text{const}$  و تكون الخاصية الطبيعية عندما  $\Phi = \Phi_n$  و  $V = V_n$  و تكون رسم الخاصية الميكانيكية

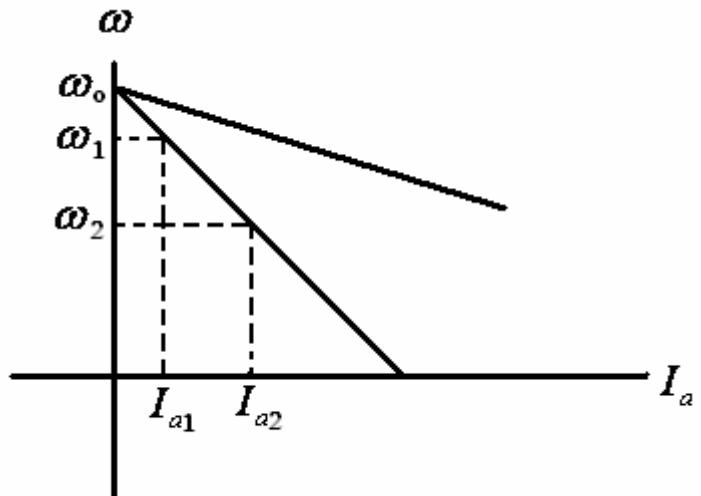


وعندما يكون  $I_a = 0$  نحصل على سرعة اللاحمل  $\omega_0$  وعندما يكون  $I_a = I_{sh} = V/R_a$  و  $\omega = 0$  وبالتالي نحصل على تيار القصر (الابتدائي)

$\Delta\omega = \frac{I_a R_a}{K\phi}$  لنحصل على قيمة هبوط السرعة

أما الخاصية الميكانيكية من القوانين السابقة نستنتج أن

$$\omega = \frac{V}{K\phi} - \frac{T_a R_a}{(K\phi)^2}$$

وبالتالي نستنتج أن الخاصية الميكانيكية تشبه الخاصية الكهروميكانيكية

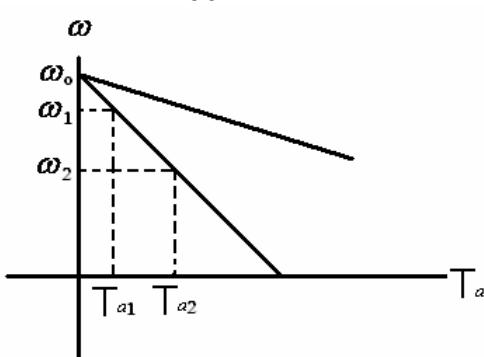

$$\omega = \omega_0 - \Delta\omega$$

أما بالنسبة لقدرة الداخلة للمحرك فهي قدرة كهربائية

$$P_{in} = P_1 = V * I_a$$

والقدرة الخارجة من المحرك فهي قدرة ميكانيكية

$$P_{out} = P_2 = T_L \omega_L$$

وبالتالي بما أن يوجد ملفات كهربائية في المحرك وثغرة هوائية إذن يوجد ضياعات في المحرك وهي

$$\Delta P = P_1 - P_2$$


وباعتبار أن نصف الضياعات الكلية في المحرك عند الحمولة الاسمية تساوي الضياعات النحاسية (الحرارية)

$$\begin{aligned} \frac{\Delta P}{2} &= 0.5(P_1 - P_2) = 0.5\left(\frac{P_1}{P_1} - \frac{P_2}{P_1}\right)P_1 = 0.5(1 - \xi)I_{an}V_n \\ &= I_{an}^2 R_a = 0.5(1 - \xi)I_{an}V_n \\ R_a &= \frac{0.5(1 - \xi)V_n}{I_{an}} = 0.5(1 - \xi)R_n \end{aligned}$$

## ٢) محرك تيار مستمر ذو تهبيج توالي

تعتبر محركات ذات التهبيج التوالي التي تعمل على التيار المستمر من أهم المحركات الكهربائية التي تستخدم في عمليات الجر الكهربائي (مثل القطارات والناسخات الكهربائية) حيث تتميز بعزم إقلاع (بدء) عالي وبسرعة عالية عند الحمولة الصغيرة

وفي هذا المحرك تكون ملفات المجال متصلة على التوالي مع ملفات المنتج أي أنها تتغذى من نفس المصدر كما في الشكل التالي

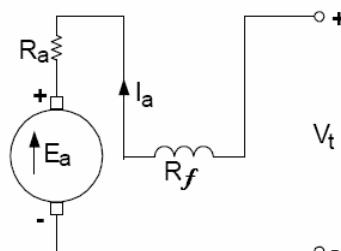

وبالتالي فإن  $R_{\Sigma} = R_a + R_f$  و  $I_a = I_f$  وبالتالي تكون علاقة  $I_f$  مع  $\Phi$  علاقة غير خطية أي أن  $V = E_a + I_a R_{\Sigma}$

$$\omega = \frac{V}{K\phi} - \frac{I_a R_{\Sigma}}{K\phi}$$

ولتبسيط العلاقات السابقة بالنسبة للعلاقة الغير الخطية التي ظهرت في محركات التهبيج التوالي نعتبر أن علاقة  $\Phi$  مع  $I_a$  علاقة خطية


$$\Phi = K_1 I_a$$

حيث  $K_1$  ثابت العلاقة الخطية لتصبح العلاقات السابقة كما يلي


$$\omega = \frac{V}{K K_1 I_a} - \frac{R_{\Sigma}}{K K_1}$$

$$\omega = \frac{V}{\sqrt{KK_1} \sqrt{T}} - \frac{R_\Sigma}{KK_1}$$

لتصبح المنحنيات كما يلي

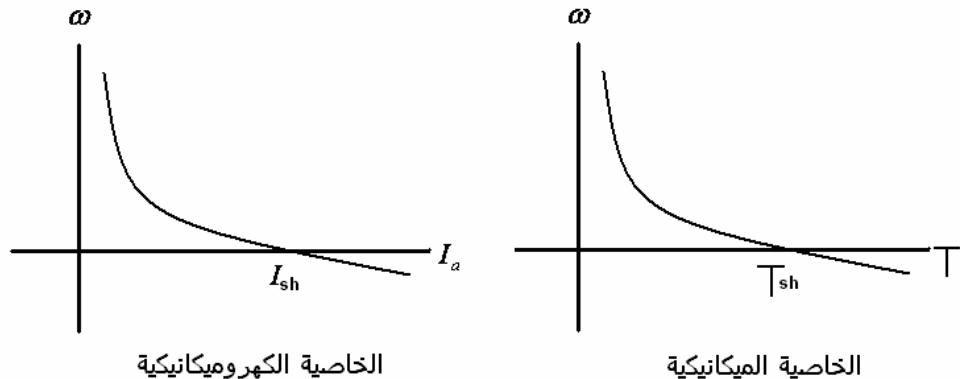


٣) محرك تيار مستمر ذو تهبيج توازي  
وفي هذا المحرك تكون ملفات المجال متصلة على التوازي مع ملفات المنتج أي أنها تتغذى من نفس المصدر كما في الشكل التالي

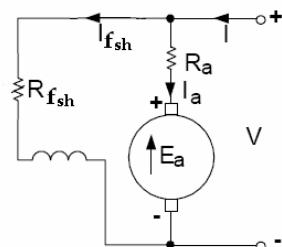

وبالتالي فان  $I_a = I - I_{fsh}$  وبالتالي تكون  $V = E_a + I_a R_\Sigma$  كما في محركات التهبيج المنفصل

$$\omega = \frac{V}{K\phi} - \frac{I_a R_\Sigma}{K\phi}$$

ولكن الاختلاف الوحيد هو أن سرعة محرك التوازي تقربيا ثابتة ( هبوط السرعة قليل ) مع زيادة التحميل

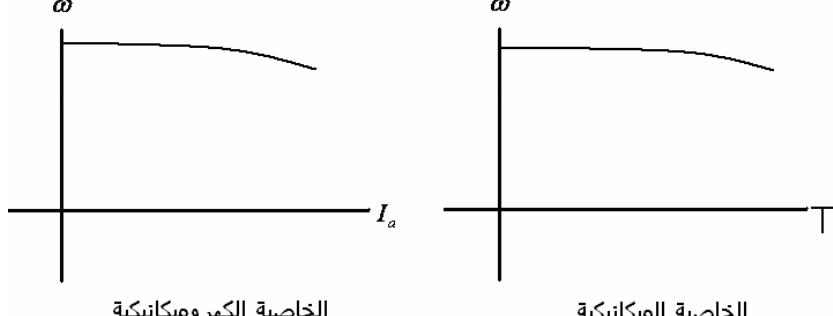

الاستعمال


- أ) يستعمل في الأحمال التي تحتاج لسرعة ثابتة ( المخارط - المثاقب - المراوح )
- ب) في الحمال التي تحتاج لعزم بده كبير

٤) محرك تيار مستمر ذو تهبيج مركب ولتحسين خواص محرك التوازي سوف نقوم بتوصيل ملف تهبيج آخر توازي أي ان محركات التيار المستمر سوف تتضمن ملفين تهبيج هما ملف تهبيج توازي وملف تهبيج توازي ولهذه التوصيله نوعين هما

أ) توصيله تراكمية :

ولها نوعين من التوصيل


١) طويلة

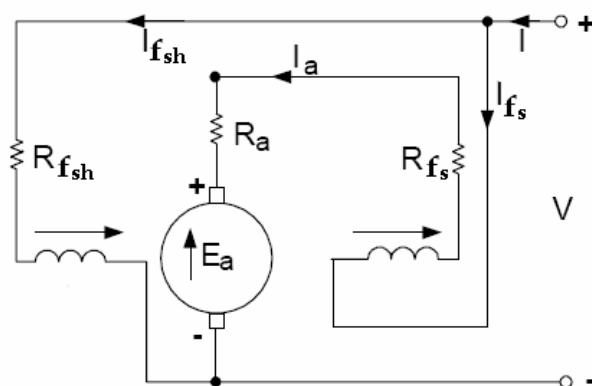

$$V = E_a + I_a (R_a + R_{f_s})$$

$$\omega = \frac{V}{K\phi_{\Sigma}} - \frac{I_a (R_a + R_{f_s})}{K\phi_{\Sigma}} \longrightarrow \phi_{\Sigma} = \phi_{f_{sh}} + \phi_{f_s}$$


قصيرة (٢)

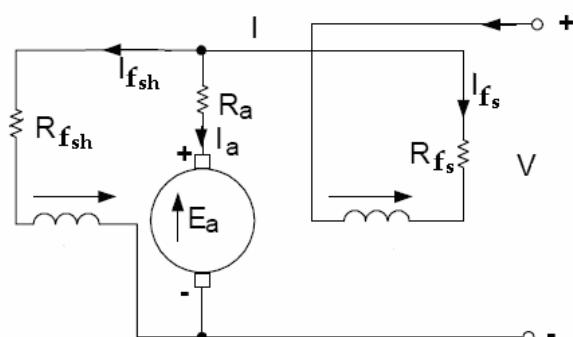

$$V = E_a + I_a R_a + I R_{f_s}$$

$$\omega = \frac{V}{K\phi_{\Sigma}} - \frac{I_a R_a}{K\phi_{\Sigma}} - \frac{I R_{f_s}}{K\phi_{\Sigma}} \longrightarrow \phi_{\Sigma} = \phi_{f_{sh}} + \phi_{f_s}$$


ب) توصيلية تفاضلية :  
ولها نوعين من التوصيل  
(١) طويلة

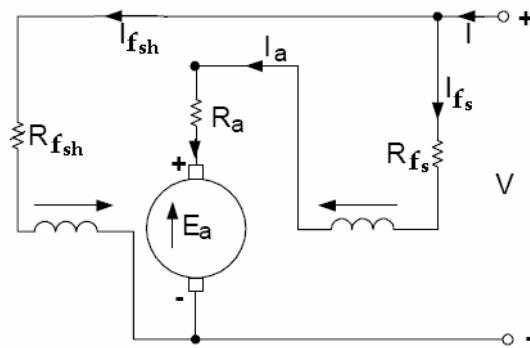

$$V = E_a + I_a (R_a + R_{f_s})$$

$$\omega = \frac{V}{K\phi_{\Sigma}} - \frac{I_a (R_a + R_{f_s})}{K\phi_{\Sigma}} \longrightarrow \phi_{\Sigma} = \phi_{f_{sh}} - \phi_{f_s}$$


(٢) قصيرة

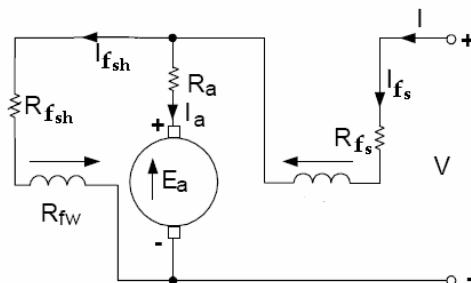

$$V = E_a + I_a R_a + I R_{f_s}$$

$$\omega = \frac{V}{K\phi_{\Sigma}} - \frac{I_a R_a}{K\phi_{\Sigma}} - \frac{I R_{f_s}}{K\phi_{\Sigma}} \longrightarrow \phi_{\Sigma} = \phi_{f_{sh}} - \phi_{f_s}$$


أما بالنسبة للخاصية الكهروميكانيكية والخاصية الميكانيكية

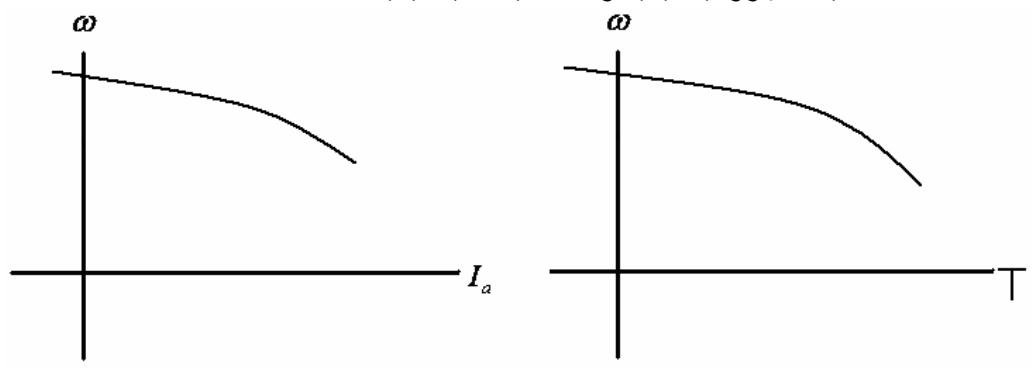


الخاصية الكهروميكانيكية

الخاصية الميكانيكية


## المفاهيد في محركات التيار المستمر

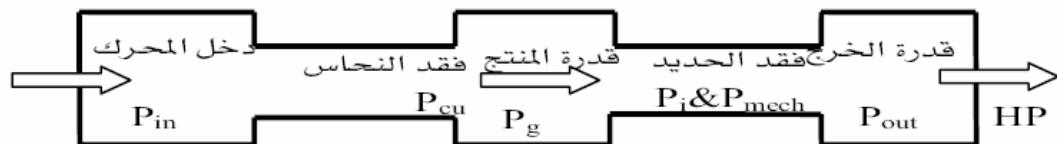


### ۱) محرک تهییج توازی

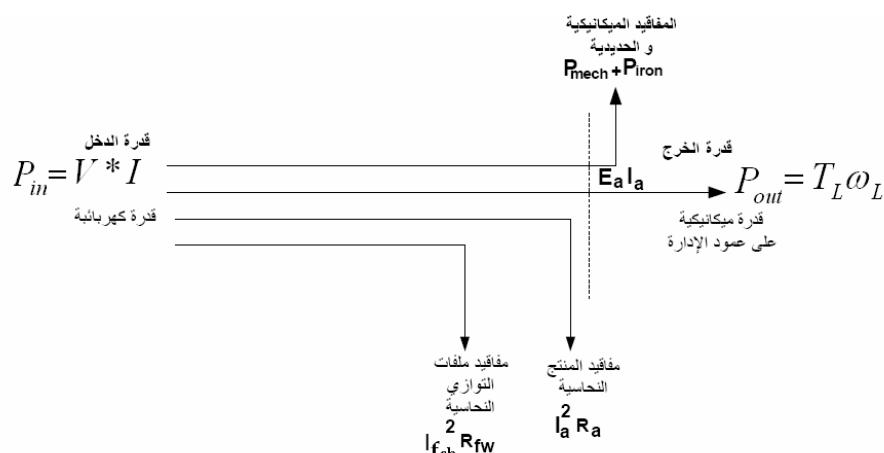


## ۲) محرک تهییج توالی

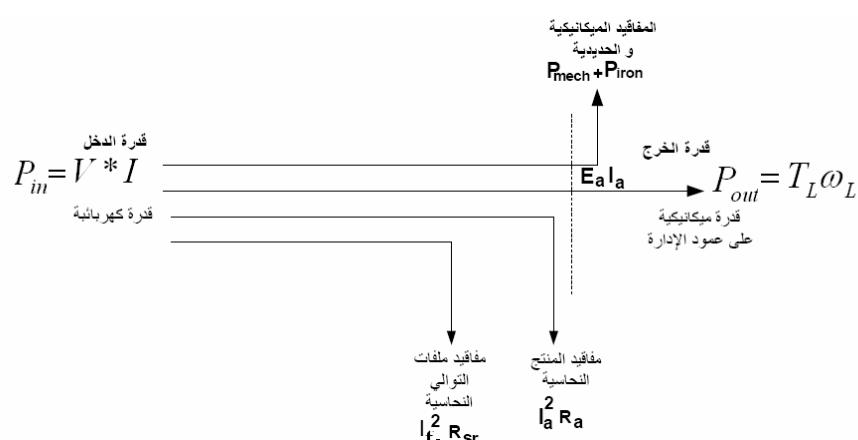

### ٣) محرک تهییج مرکب

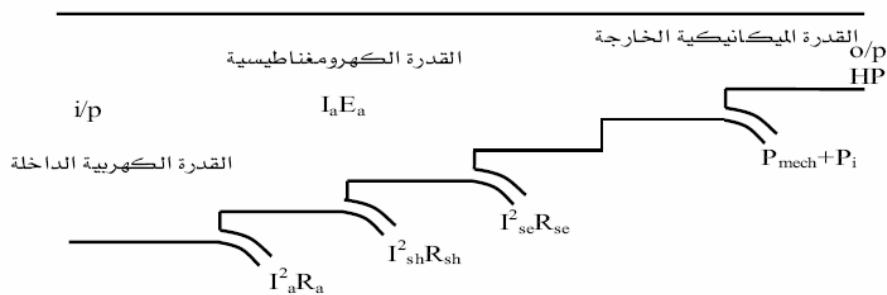

## أنظمة عمل محركات السيارات المسر

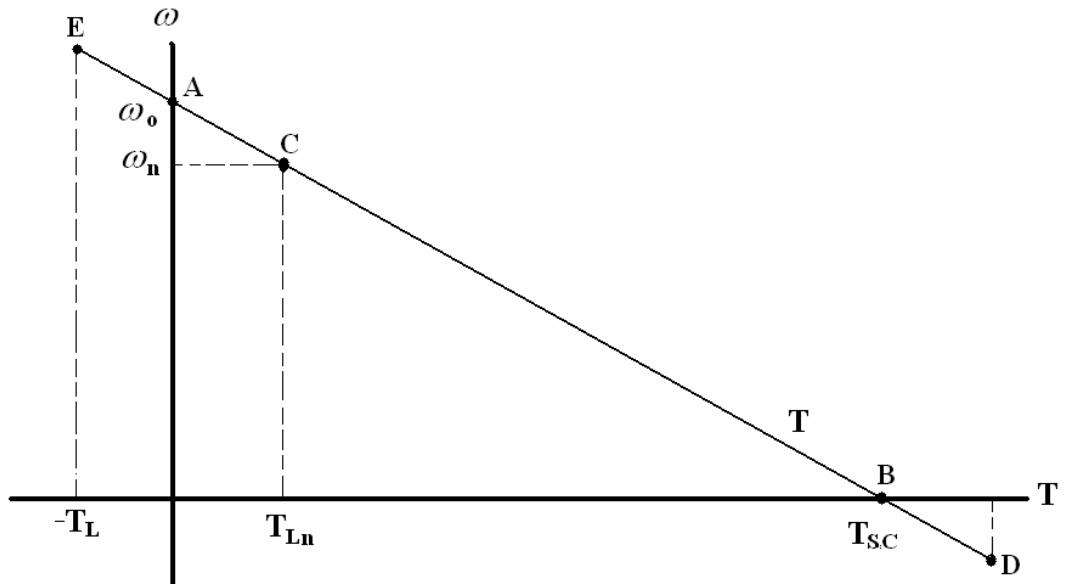

(١) حالة اللاحم A

$$\omega = \omega_o \dots \dots \dots T_L = 0 \dots \dots \dots I_a \approx 0$$

$$P_{out} = T_L \omega_L = T_L \omega_o \approx 0$$

عملياً تيار المنتج لا يساوي صفر لذلك توجد ضياعات قليلة تكون عبارة عن ضياعات ميكانيكية ناتجة عن الاحتكاكات بين أجزاء المحرك وبالتالي أيضاً ضياعات قليلة كهربائية في المنتج

(٢) نظام عمل المحرك Motoring mode A-B

$$\omega_o > \omega > 0 \dots \dots \dots T_{s.c} > T > 0 \dots \dots \dots I_{s.c} > I_a > 0$$

$$P_{out} = T_L \omega_L \neq 0$$

$$P_{out} = P_{in} - \Delta P_{\Sigma}$$

(٣) نظام القصر Short Circuit B

$$\omega = 0 \dots \dots \dots T = T_{s.c} \dots \dots \dots I_a = I_{s.c}$$

$$P_{out} = T \omega = 0$$

$$E_a = K\phi\omega = 0$$

$$V = E_a + I_a R_{\Sigma} \longrightarrow I_a = \frac{V}{R_{\Sigma}}$$

وهنا لا يوجد ضياعات ميكانيكية وإنما ضياعات كهربائية فقط لعدم وجود حركة

$$P_{out} = P_{in} - \Delta P_{\Sigma} = 0$$

$$P_{in} = \Delta P_{\Sigma} = I_{s.c}^2 R_{\Sigma}$$

وبالتالي لا يسمح للمحرك للعمل لفترة طويلة على هذه الحالة بسبب ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير مما يؤدي إلى تلف الملفات

٤) عمل المحرك على التوالي مع المصدر D  
 $\omega < 0 \dots \dots \dots T_L > T_{s.c} \dots \dots \dots I_a > I_{s.c}$

$$P_{out} = T\omega < 0$$

$$P_{in} = -P_{out} + \Delta P_{\Sigma}$$

ولا يسمح العمل على هذا النظام بسبب التيارات العالية ويسمح العمل عليه بحالة إضافة مقاومات مادية على التوالي مع المنتج

٥) نظام عمل مولد على التوازي مع المصدر E

$$\omega > \omega_o \dots \dots \dots T_L < 0 \dots \dots \dots I_a < 0$$

$$P_{out} = T\omega < 0$$

$$P_{in} = -P_{out} + \Delta P_{\Sigma}$$

## ٢) مولدات السير المستمر Dc Generator


درسنا سابقاً محركات التيار المستمر وسوف ندرس الآن مولدات التيار المستمر حيث تشبه المولدات التصميم نفسه للمحركات في آلات التيار المستمر من الأجزاء المكونة له وطرق توصيل ملف التهيج ولكن تختلف في شيء واحد هو أنه في المحركات كانت نغذي المحرك بقدرة كهربائية (جهد وتيار) لإنتاج قدرة ميكانيكية (عزم وسرعة) أما في المولدات فإننا نغذي المولد قدرة ميكانيكية (سرعة وعزم) لإنتاج قدرة كهربائية (جهد وتيار) أي عكس المحرك وسوف ندرس أنواع المولدات التي تشبه في تصمييمها وتركيبها المحركات.

أنواع مولدات التيار المستمر :

- ١) مولدات ذات تهيج مستقل Separately Excited
- ٢) مولدات ذات تهيج توازي shunt
- ٣) مولدات ذات تهيج توالى Series Field
- ٤) مولدات ذات تهيج مركب compound

### ١) مولدات ذات تهيج مستقل Separately Excited

ويكون في هذا المولد ملفات العضو الثابت (المجال) متصلة بتنعية من مصدر خارجي ويتم اخذ القدرة الخارجة من المولد عن طريق العضو الدوار (الإنتاج) كما في الشكل التالي :

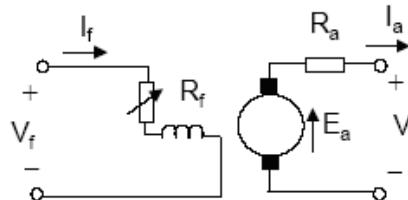

حيث

$V_f$  جهد ملفات المجال

$I_f$  تيار ملفات المجال

$R_f$  مقاومة ملفات المجال

$V$  الجهد الخارج من المولد (جهد ملفات الإنتاج)

$E_a$  القوة الدافعة الكهربائية على ملفات الإنتاج

$I_a$  تيار ملفات الإنتاج

$R_a$  مقاومة ملفات الإنتاج

ولاشتقاق العلاقات الرياضية للخواص الداخلية (اللارم) والخارجية (التحميل) للمولد نكتب العلاقات التالية  
\* حسب قانون كيرشوف الثاني لدارة العضو المنتج

$$V = E_a - I_a R_a$$

حيث  $I_a = I_L$  هو تيار الحمل


\* حسب قانون الحث الكهرومغناطيسي بين ملفات المنتج التي تدور بسرعة  $\omega$  والمجال المغناطيسي  $\Phi$

$$E_a = K \Phi \omega$$

\* أما العزم الكهرومغناطيسي يساوي:


$$T = K \Phi I_a [N.m]$$

أما خاصية اللاحمel للمولد فتكون عبارة بين  $E_a = f(I_f)$  كما في المنحني التالي :

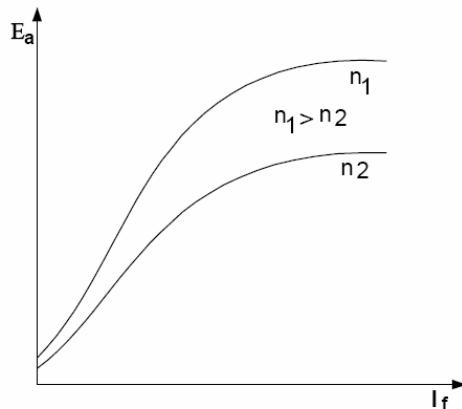

ونلاحظ أيضاً من الخاصية السابقة أنَّه كلما زادت سرعة دوران المحرك زادت القوة الدافعة الكهربائية

أما خاصية التحميل للمولد فتكون عبارة بين  $E_a = f(I_a)$  كما في المنحني التالي :

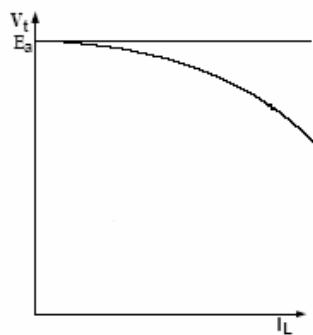

ويعتمد منحنى الحمل على نوع الحمل المتصل مع المولد  
مثال : مولد تيار مباشر يعمل عند سرعة 600 rpm وقوة دافعة كهربائية مولدة 12 V إذا قللنا السرعة إلى 100 rpm تصبح القوة الدافعة الكهربائية دون تغيير في الفيصل :

$$E_{a1} = K\Phi_1 * \omega_1 = K\Phi_1 * n_1$$

$$K\Phi_1 = \frac{E_{a1}}{n_1} = \frac{120}{1200} = 0.1$$

$$K\Phi_2 = K\Phi_1 = 0.1$$

$$E_{a2} = K\Phi_2 * n_2$$

$$E_{a2} = 0.1 * 1000 = 100V$$

مثال : مولد تيار مباشر ذو تهيج منفصل يدور بسرعة 1200 rpm ويغذي حملًا ثابت المقاومة بتيار 200 A عند جهد 125 V . ومقاومة ملفات الانتاج  $R_a = 0.04 \Omega$

أوجد : ١) القوة الدافعة الكهربائية ومقاومة الحمل  
٢) أوجد القوة الدافعة الكهربائية إذا انخفضت السرعة إلى 1000 rpm مع اعتبار عدم تغيير تيار المجال

الحل :  
(١)

$$E_a = V_L + I_a R_a = 125 + (200 \times 0.04) = 133V$$

$$R_L = \frac{V_L}{I_L} = \frac{125}{200} = 0.625\Omega$$

(٢)

$$\omega_1 = \frac{2\pi n_1}{60} \rightarrow \omega_2 = \frac{2\pi n_2}{60}$$

$$E_{a1} = K\phi\omega_1 \rightarrow E_{a2} = K\phi\omega_2$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{K\phi\omega_1}{K\phi\omega_2} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

$$E_{a2} = \frac{E_{a1} \times n_2}{n_1} = \frac{133 \times 1000}{1200} \cong 111V$$


$$I_{a2} = \frac{E_{a2}}{R_a + R_L} = \frac{111}{0.04 + 0.625} \cong 167A$$

## ٢) مولد تيار مباشر تهيئة توازي

فهو يشبه مولد التهيئة المستقل ولكن يختلف بان تيار التهيئة مستمد من تيار المنتج ولكن يجب التدويه إلى أن بداية عمل المولد تعتمد على المغناطيسية المتبقية من آخر عملية توليد للمولد في ملفات التهيئة

## ٣) مولدات التيار المستمر ذات التهيئة التوالي

\*يعتمد توليد التيار الكهربائي على المغناطيسية المتولدة  
أما الخاصية للمولد كما يلي

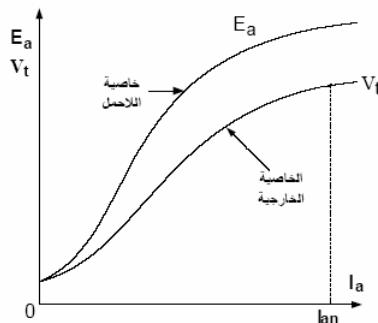


سبب تشابه خاصية الحمل وخاصية اللاحمel هو أن تيار المنتج يساوي تيار المجال .

## ٤) مولدات التيار المباشر ذو توصيله مركبة


أيضا يعتمد توليد التيار الكهربائي على المغناطيسية المتبقية لكن لا يوجد تشابه بين خاصية اللاحمel وخاصية التحميل بسبب وجود ملف التوازي :

حيث تكون خاصية اللاحمel هي مشابه لخاصية اللاحمel لمولد التوازي ;  
أما خاصية التحميل فهي كما يلي :

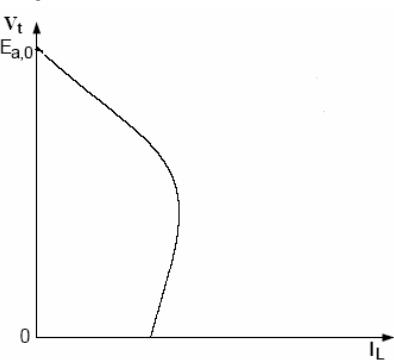


## رد فعل المنتج


هو التأثير الناتج عن تولد مجال مغناطيسي ناشئ من مرور تيار ب ملفات المنتج وهذا المجال يتكون من مركبتين أحدهما متعامدة والأخرى مضادة لمجال الأقطاب.

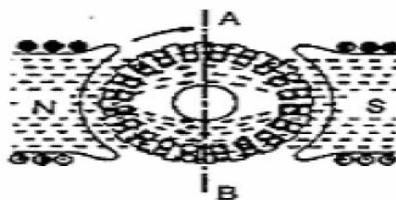

مجال الأقطاب

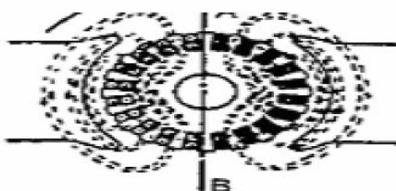

مجال المنتج

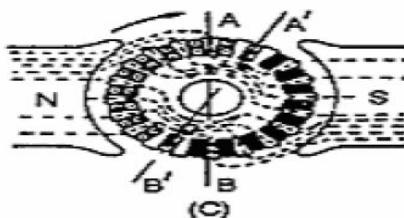

رد فعل عضو الاستنتاج

\*تأثير رد فعل المنتج :

- 1- يضعف المغناطيسية مما يسبب هبوطا في الضغط
- 2- يسبب انحراف المجال الأصلي وتشويه انتظامه
- 3- ينشأ مشاكل في عملية التوحيد مما يسبب توليد شرارة

\*طرق تلافي رد فعل المنتج

- 1- استعمال ملفات تعويض توضع في أحذية الأقطاب
- 2- عمل أقطاب مساعدة بين كل قطبين وتحسين من عملية التوحيد
- 3- عمل مجاري في الأقطاب لزيادة المقاومة المغناطيسية
- 4- تكبير الثغرة الهوائية وهذا يعني أنه يصبح أثقل لفات الأقطاب أكبر من أثقل لفات عضو المنتج

## اللَّهُمَّ لَكَ تَسْمِيرُ الْمُسَمَّرِ

قبل البدء في دراسة اللف لآلات التيار المستمر يجب معرفة بعض المصطلحات والتعرifات المهمة :

\* خطوة القطب : المسافة بين قطبين متقاربين وتساوي عدد مجاري المنتج لكل قطب

\* اللفة : تحتوي على موصلين على التوالي

\* الملف : يتكون من لفات عدة موصولة على التوالي

\* الموصل : طول السلك الذي يقع تحت تأثير المجال

$$Z = 2CN_c$$

حيث

$Z$  : عدد الموصلات في العضو الدوار

$C$  : عدد الملفات في الآلة

$N_c$  : عدد اللفات لكل ملف

\* خطوة اللف ( coil pitch "y" ) : المسافة بين جانبي الملف الواحد حيث تفاصس بعدد مجاري المنتج بينهما

$$y = \frac{S}{P}$$

حيث  $S$  عدد المجاري للمنتج و  $P$  عدد الأقطاب

\* خطوة الموحد ( commutator pitch  $y_c$  ) : هي المسافة بين قطعتين من قطع الموحد مقاسه بعدد القطع

$$y_c = \frac{2(n \pm 1)}{P}$$


حيث  $n$  عدد القطع النحاسية

+ في حالة اللف التقدمي و - في حالة اللف التراجعي


يوجد نوعين للف آلات التيار المستمر :

1- لف انطباقي Lap winding

و فيه توصل نهايتها الملف مع قطعتي نحاس متقاربتين على الموحد كما في الشكل التالي :

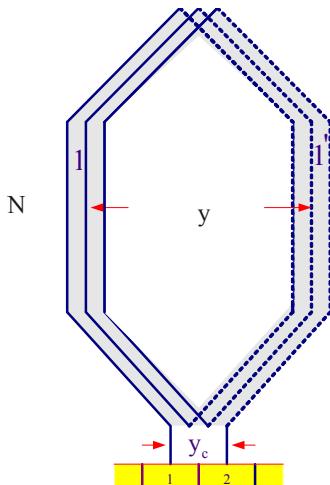

٢- لف تموجي wave winding وفيه توصل نهايـاـنـا المـاـلـ مع قـطـعـتـيـ نـاـسـ مـتـبـاعـدـتـيـنـ عـلـىـ المـوـحـدـ كـمـاـ فـيـ الشـكـلـ التـالـيـ :

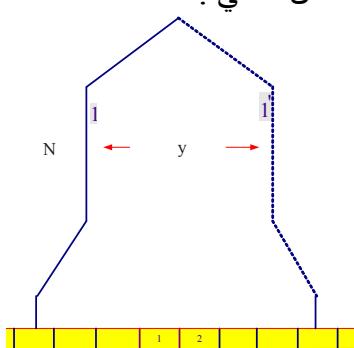

## توصيل المولدات على التوازي في الشبكة

من المرغوب فيه في معظم محطات التوليد أن ينبع التيار من مولدات متعددة بدلاً من وحدة توليد واحدة كبيرة وذلك للأسباب التالية :

- ١- يسبب ألا إذا توقف المولد الكبير توقف المحطة أما إذا توقف أحد المولدات المتصلة تغذى باقي المولدات

- ٢- يمكن إصلاح المحطة دون توقفها بالكامل

٣- يمكن أن يفوق حمل المحطة قدرة أي مولد فيها مهما كان كبيرا

حتى يتم التوصيل على التوازي للمولدات يجب توفر الشروط التالية

  - ١- فولطية المولدات متساوية
  - ٢- من المفضل أن يكون تنظيم الجهد نفسه
  - ٣- توصيل جميع الأطراف الموجبة على القطب الموجب وكذلك السالبة على القطب السالب

### أمثلة على الوحدة الثالثة

١) مولد تيار مباشر ذو تهبيج توازي قدرته 100kw يدور بسرعة 800 rpm موصول على قضبان تجميع جهدها 500 v مقاومة المنتج  $\Omega$  0.1 و مقاومة ملف التهبيج  $\Omega$  100 احسب سرعة دوران الآلة كمحرك إذا وصل إلى قضبان التجميع حمل قدرته 100 kw  
الحل :  
عند عمل الآلة كمولاد

$$I_f = \frac{V}{R_f} = \frac{500}{100} = 5A$$

$$I_L = \frac{P}{V} = \frac{100 \times 10^3}{500} = 200A$$

$$I_a = I_L + I_f = 200 + 5 = 205A$$

$$E_{a2} = V_a + I_a R_a = 500 + (205 \times 0.1) = 520.5v$$

عند عمل الآلة كمحرك

$$I_a = 200 - 5 = 195A$$

$$E_{a1} = V - I_a R_a = 500 - (195 \times 0.1) = 480.5v$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{K\phi n_1}{K\phi n_2} = \frac{n_1}{n_2} \rightarrow n_2 = \frac{E_{a2}}{E_{a1}} n_1 = \frac{480.5}{520.5} 800 = 738.5 rpm$$

٢) يدور محرك توازي بسرعة 469 rpm 469 rpm 469 rpm مستهلكا قدرة 20Kw من مصدر جهده 250v اوجد قدرة الآلة إذا عملت كمولاد توازي بسرعة دورانية 500rpm بحيث ان فرق الجهد على أطراف المولد 250v علما أن مقاومة المنتج  $\Omega$  0.1  $\Omega$  و مقاومة ملف التهبيج  $\Omega$  125  $\Omega$  .

الحل

عند عمل الآلة كمحرك

$$I_L = \frac{P}{V} = \frac{20000}{250} = 80A$$

$$I_f = \frac{V}{R_f} = \frac{250}{125} = 2A$$

$$I_a = I_L - I_f = 80 - 2 = 78A$$

$$E_{a1} = V - I_a R_a = 250 - (78 \times 0.1) = 242.2v$$

عند عمل الآلة كمولاد

$$E_{a2} = \frac{n_2}{n_1} E_{a1} = \frac{500}{469} 242.2 = 258.2v$$

$$E_{a2} = V + I_a R_a \rightarrow I_a = \frac{E_{a2} - V}{R_a} = \frac{258.2 - 250}{0.1} = 82A$$

$$I_L = I_a - I_f = 82.2 - 2 = 80A$$

$$P_{out} = VI = 250 \times 80 = 20000w$$

٣) محرك توازي قدرته 10hp سرعته الدورانية 600 rpm يستهلك تيار 18A عند جهد 500v اوحد كفاءة المحرك عند هذه الحمولة واعزم الأمثل للمحرك .

الحل :

$$P_{out} = P(hp) \times 746 = 10 \times 746 = 7460w$$

$$P_{in} = VI = 500 \times 18 = 9000w$$

$$\zeta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{7460}{9000} = 82.9\%$$

$$T = \frac{P}{\omega} = \frac{7460}{\frac{2\pi 600}{60}} = 118.4 N.m$$

٤) مولد تيار مباشر تهبيج توازي يعطي عضو الإنتاج تيار 100A له 200 موصل ويدور بسرعة 500rpm في مجال مغناطيسي مقدار فيضه 0.025wb لالمولد 4 أقطاب وعدد دوائر التوازي في المنتج a=2 مقاومة المنتج  $\Omega$  0.1 و مقاومة ملفات المجال 80 $\Omega$  إذا كانت مفائقid الحديدية والميكانيكية تساوي 1660w ومع إهمال رد فعل المنتج احسب ما يلي :

- أ- القوة الدافعة الكهربائية المتولدة
- ب- الجهد على الإطراف الخارجية للمولد
- ت- تيار المجال
- ث- تيار الحمل
- ج- القدرة التي يعطيها المولد للمخرج
- ح- المفائق النحاسية
- خ- الكفاءة

الحل :

$$k = \frac{ZP}{2\pi a} = \frac{264 \times 4}{2\pi \times 2} = 84.03$$

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \times 500}{60} = 52.36 rad/s$$

$$E = k\phi\omega = 84.03 \times 0.025 \times 52.36 = 110v$$

$$V_L = E_a - I_a R_a = 110 - (100 \times 0.1) = 100v$$

$$I_f = \frac{V_L}{R_f} = \frac{100}{80} = 1.25A$$

$$I_L = I_a - I_f = 110 - 1.25 = 98.75A$$

$$P_{out} V_L I_L = 100 \times 98.75 = 9875w$$

$$P_{cu} = I_f^2 R_f + I_a^2 R_a = (1.25)^2 80 + (100)^2 0.1 = 1125w$$

$$\sum P_{Losses} = P_{iron} + P_{mech} + P_{cu} = 1660 + 1125 = 2785w$$

$$\zeta = \frac{P_{out}}{P_{out} + \sum P_{Losses}} = \frac{9875}{9875 + 2785} = 78\%$$

## الوحدة الرابعة


# الوحدة الرابعة

## المحركات المترددة AC MACHINE

### المحركات المترددة ثلاثية الطور Three Phase Induction Motors

تستخدم هذه المحركات بكثرة في الصناعات لبساطة تركيبها وسهولة تشغيلها وكفاءتها العالية حيث أن المحرك الحثي يحتاج لمصدر تيار متعدد ثلاثي الطور يصل إلى العضو الثابت فقط ، أما العضو الدوار لا يوصل بأي مصدر ومغلق على نفسه ويولد به قوة دافعة حثية ، لذلك سمي بالمحرك الحثي وسرعته لا تتغير كثيراً مع زيادة الحمل إلا بحدود 5% مما يجعل هذا المحرك شائع الاستخدام .

التركيب :

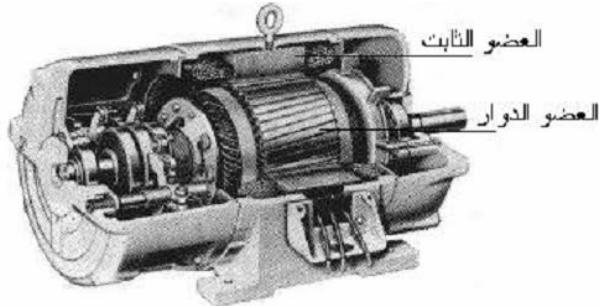

#### مقطع في محرك حثي

يتربّك المحرك الحثي من عضو ثابت وعضو متحرك وكل ما مصنوع من رقائق الحديد المعزولة لتنقليل التيارات الإعصارية في الحديد ومن ثم تقليل المفاسيد الحديدية .

يوجد بالعضو الثابت مجاري يتم لف بها ثلاثة ملفات بحيث يكون بين كل ملف والأخر 120 درجة كهربائية لنشكل مجال مغناطيسي عبارة عن أقطاب مغناطيسية ، وتعتمد سرعة المحرك على عدد هذه الأقطاب .


أما العضو الدوار فهناك نوعان يختلفان في التركيب ويتباينان في الخواص الكهربائية وهمما محرك ذو العضو الملفوف ( ذو حلقات الانزلاق ) ومحرك ذو فقص سنجاري .

#### \* محرك ذو حلقات انزلاق :

تكون ملفات العضو الدوار عبارة عن ملفات نحاسية كما في العضو الثابت ولكنها غير موصولة بمصدر كهربائي وإنما موصولة على حلقات انزلاق ويتم قصرها وتميز بإمكانية التحكم بخواص هذه المحركات خارجياً عن طريق ملفات العضو الدوار

\* محرك ذو قفص سنجابي :


تكون هن الملفات عبارة عن قضبان من النحاس أو الألمنيوم مقصورة من الطرفين على بعضها كما في قفص السنجاب الدوار .

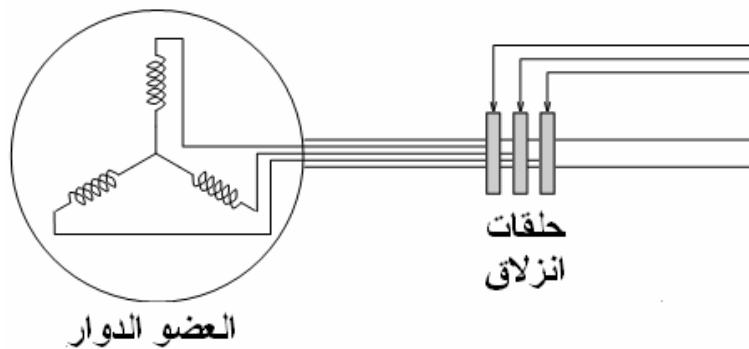

محرك ذو العضو الملفوف



محرك ذو قفص سنجابي

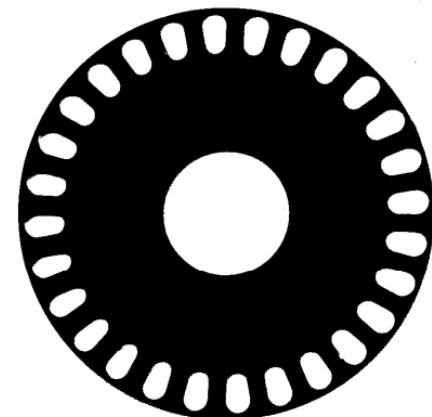

مجاري العضو الدوار

ومع اختلاف تصميم المحركاتين إلا أنه لا تختلف نظرية العمل لكليهما .

عند توصيل ملفات العضو الثابت بالمصدر ينشأ مجال مغناطيسي دوار ويسبب قوة دافعة كهربائية على العضو الدوار بتردد مختلف عن تردد العضو الثابت أما المجال المغناطيسي الدوار فله سرعة ثابتة تسمى بسرعة التزامن (ns) Synchronous Speed وتعتمد على عدد الأقطاب

$$n_s = \frac{60f}{P} \text{ rpm}$$

حيث  $f$  تردد المصدر ،  $P$  عدد الأقطاب

أما المجال فيكون متشابك مع ملفات العضو الثابت وملفات العضو الدوار بنفس الوقت وهذا يشبه المجال في المحولات في الملفات الابتدائي والثانوي .

نظريه العمل :

١) عند الوقوف ( عدم الحركة ) :

إن تركيب المحركات الحثية مشابه لتركيب المحوارات إلا أن المحركان تحتوي على ثغرة هوائية كبيرة .

أي أن ملفات العضو الثابت تقابل ملفات الابتدائي في المحوارات وملفات العضو الدوار تقابل ملفات الثانوي مقصورة على بعضها أي أن المحرك عند الوقوف مشابه لدائرة القصر في المحوارات .

و عند توصيل ملفات العضو الثابت بالمصدر يمر تيار في هذه الملفات وينشا عنده فيض مغناطيسي و سرعت تسمى سرعة التزامن

ويتشابك هذا الفيض مع ملفات العضو الدوار والثابت قيمته  $\Phi_m$  وهي ثابتة لا تتأثر بقدر الحمل على المحرك

ونتيجة لقطع ملفات العضو الثابت لل المجال تتدفق قوة دافعة كهربائية وهي :

$$E_1 = 4.44 f_1 \phi_1 N_1$$

حيث  $f_1$  تردد المصدر ،  $N_1$  عدد ملفات العضو الثابت

وبما أن العضو الثابت في حالة سكون فان المجال الدوار يقطع ملفات العضو الدوار و ت تكون قوة دافعة كهربائية بنفس التردد عليه هي :

$$E_2 = 4.44 f_2 \Phi_2 N_2$$

حيث  $f_2$  هي تردد العضو الدوار و مساوية لتردد العضو الثابت ،  $N_2$  عدد ملفات العضو الدوار

أي أن  $f_1 = f_2 = \Phi_1 = \Phi_2$

ونظراً أن ملفات العضو الدوار مقصورة فيمر بها تيار في هذه الحالة هو :

$$I_2 = \frac{E_2}{Z_2} = \frac{E_2}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}}$$

٢) المحرك عند الدوران بدون حمل ( سرعة اللاحمل ) :

عندما يدور العضو الدوار مع اتجاه المجال المغناطيسي فإن سرعة قطع المجال الدوار لملفات العضو الدوار تقل

وتكون سرعته النسبية للمجال المغناطيسي الدوار بالنسبة لملفات العضو الدوار عندما يدور بسرعة  $n$  تسمى الانزلاق ( Slip ) حيث :

$$S = \frac{n_s - n}{n_s} \times 100\%$$


وبما أن سرعة تقطيع المجال لملفات العضو الدوار قلة أي أن تردد القوة الدافعة على ملفات المجال قلة وبذلك فان

$$f_1 \neq f_2$$


وبما أن القوة الدافعة مرتبطة بالتردد بذلك يكون الانزلاق مرتبط بالتردد أي أن  $\frac{f_2}{f_1} = S$

## الدائرة المكافئة للمحرك الحثي

وهنالك نوعين من الدائرة المكافئة وهما  
١) دائرة مكافئة على شكل حرف T

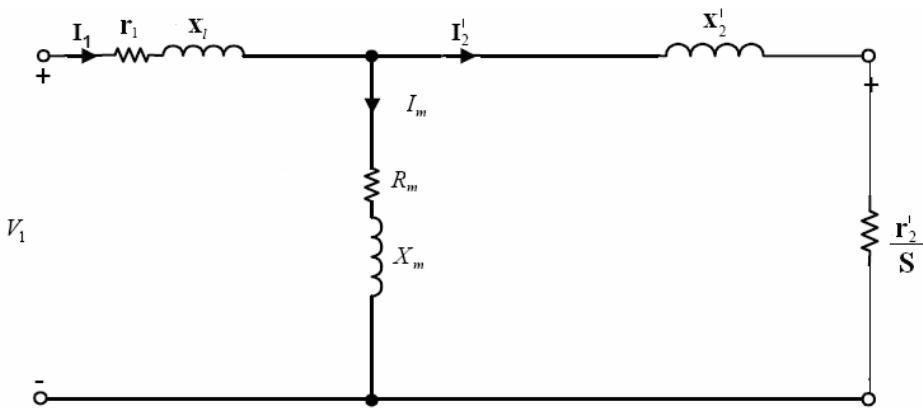

٢) دائرة مكافئة على شكل حرف Π وهي التي تساعدنا على حساب الخواص الكهروميكانيكية والميكانيكية للmotor.

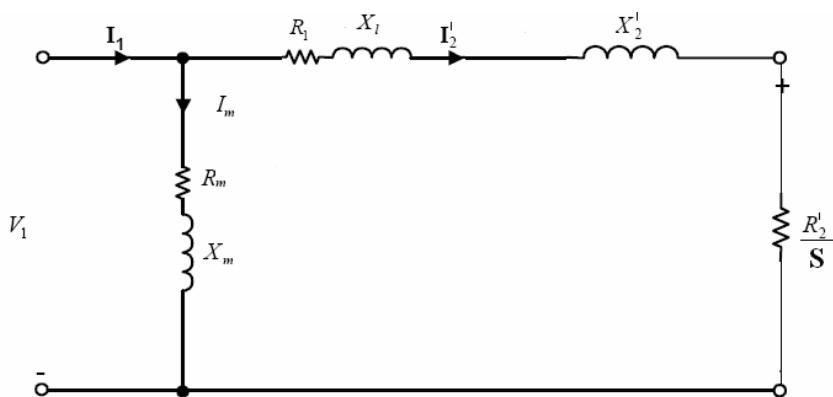


حيث :

جهد طور واحد للعضو الثابت	$V_1$
تيار العضو الثابت	$I_1$
تيار الدائرة المغناطيسية	$I_m$
تيار العضو الدوار المنسوب للعضو الثابت	$I_2'$
المقاومة المادية لملفات العضو الثابت	$r_1$
الممانعة الحثية لملفات العضو الثابت	$x_1$
المقاومة المادية لملفات العضو الدوار المنسوب للثابت	$r_2'$
الممانعة الحثية لملفات العضو الدوار المنسوب للثابت	$x_2'$
المقاومة المادية للدائرة المغناطيسية	$r_m$
الممانعة الحثية للدائرة المغناطيسية	$x_m$
الانزلاق	$S$

حساب المعطيات الدائرة المكافئة على شكل حرف Π

$R_1 = cr_1$	المقاومة المادية لملفات الثابت
$X_1 = cx_1$	الممانعة الحثية لملفات الثابت
$R'_2 = c^2 r'_2$	المقاومة المادية لملفات الدوار المنسوبة للثابت
$X'_2 = c^2 x'_2$	الممانعة المادية لملفات الدوار المنسوبة للثابت
$R_m = r_m + r_1$	المقاومة المادية للدائرة المغناطيسية
$X_m = x_m + x_1$	الممانعة الحثية للدائرة المغناطيسية
$c = \left( \frac{x_1}{x_m} + 1 \right)$	معامل التحويل

### مخطط القدرة للمحرك الحثي

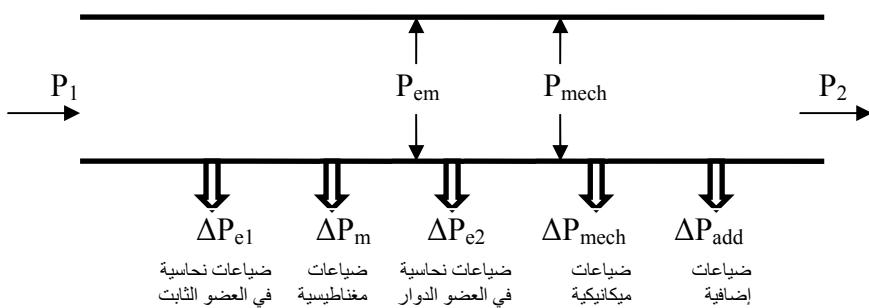

\* القدرة الداخلة للمحرك هي قدرة كهربائية وداخلة لملف العضو الثابت  $P_1$

$$P_1 = 3V_{1ph}I_{1ph} \cos \phi$$

\* الضياعات النحاسية في العضو الثابت  $\Delta P_{e1}$

$$\Delta P_{e1} = 3I_1^2 R_1$$

\* الضياعات المغناطيسية  $\Delta P_m$

$$\Delta P_m = 3I_m^2 R_m$$

\* القدرة الكهرومغناطيسية المنقولة من الثابت إلى الدوار  $P_{em}$

$$P_{em} = T_{em}\omega_o \cong T\omega_o$$

حيث  $T_{em}$  العزم الكهرومغناطيسى ، و  $T$  العزم الميكانيكي ( عزم الحمل )

\* أما بالنسبة للضياعات الميكانيكية  $\Delta P_{mech}$  والضياعات الإضافية  $\Delta P_{add}$  فمجموعهما يعادل (0.015) من القدرة الاسمية لذلك يمكن إهمالها وبالتالي تكون القدرة على مخرج المحرك  $P_2$  تساوي .

$$P_2 = T_L \omega_L$$

حيث  $T_L$  عزم الحمل ،  $\omega_L$  سرعة الحمل .

\* الضياعات النحاسية في العضو الدوار  $\Delta P_{e2}$

$$\Delta P_{e2} = 3I_2^2 R_2$$

ومن مخطط القدرة السابق يتبيّن لنا أن

$$P_{em} = \Delta P_{e2} + P_2$$

أي أن

$$\Delta P_{e2} = P_{em} - P_2$$

$$\Delta P_{e2} = T\omega_o - T\omega$$

$$\Delta P_{e2} = T(\omega_o - \omega)$$

حيث  $\omega_0$  هي سرعة التزامن الزاوية

وبضرب المعادلة بـ  $\frac{\omega_o}{\omega_o}$

$$\Delta P_{e2} = T(\omega_o - \omega) \frac{\omega_o}{\omega_o} = T\omega_o \left[ \frac{\omega_o - \omega}{\omega_o} \right]$$

$$\left[ \frac{\omega_o - \omega}{\omega_o} \right] = S$$

$$\Delta P_{e2} = T\omega_o S$$

وبالتالي فإن ضياعات العضو الدوار تعتمد على الانزلاق ولذلك تسمى ضياعات الانزلاق.

$$\Delta P_{e2} = 3I_2'^2 R_2' = T\omega_o S$$

$$T = \frac{3I_2'^2 R_2'}{\omega_o S}$$

ومن الدائرة المكافئة على شكل حرف  $\Pi$  نكتب معادلة التيار في العضو الدوار

$$I_2' = \frac{V_{1ph}}{\sqrt{\left( R_1 + \frac{R_2'}{S} \right)^2 + (X_1 + X_2')^2}}$$

$$(X_1 + X_2') = X_{s.c}$$

حيث  $X_{s.c}$  الممانعة الحثية لدائرة القصر

وهذه العلاقة هي الخاصية الكهروميكانيكية لمحرك الحثي

$$T = \frac{3I_2'^2 R_2'}{\omega_o S} \quad - - - \quad I_2' = \frac{V_{1ph}}{\sqrt{\left( R_1 + \frac{R_2'}{S} \right)^2 + (X_{s.c})^2}}$$

ومن المعادلتين السابقتين وهما

نستخرج الخاصية الميكانيكية

$$T = \frac{3V_{1ph}^2 R'_2}{\omega_o S \left[ \left( R'_1 + \frac{R'_2}{S} \right)^2 + (X_{S.C.})^2 \right]}$$

أما أعلى قيمة للعزم فيكون عندما تكون قيمة الانزلاق ما يسمى بالانزلاق الحر (  $S_{cr}$  ) حيث تساوي قيمة

$$\text{الانزلاق الحر} \quad S_{cr} = \pm \frac{R'_2}{\sqrt{R'_1^2 + (X_{S.C.})^2}}$$

$$T_{\max} = \frac{3V_{1ph}^2}{2\omega_o \left[ R'_1 \pm \sqrt{R'_1^2 + (X_{S.C.})^2} \right]}$$

وبما أن  $R'_1$  ،  $X_{S.C.}$  ذات قيمة صغيرة جدا يمكن إهمالها لتصبح المعادلات كما يلي

$$S_{cr} = \frac{R'_2}{X'_2}$$

$$T_{\max} = \frac{3V_{1ph}^2}{2\omega_o X'_2}$$

$$T = \frac{3V_{1ph}^2 R'_2}{S \omega_o \left[ \left( \frac{R'_2}{S} \right)^2 + (X'_2)^2 \right]}$$

ولربط العزم بالعزم الاعظمي نقوم بترتيب بسيط لعلاقة العزم لتصبح

$$T = \frac{2T_{\max}}{\frac{S}{S_{cr}} + \frac{S_{cr}}{S}}$$

وبتطبيق معلومات اللوحة الاسمية

$$T_n = \frac{2T_{\max}}{\frac{S_n}{S_{cr}} + \frac{S_{cr}}{S_n}}$$

$$\lambda = \frac{T_{\max}}{T_n}$$

وبالتالي فان معامل زيادة التحميل يساوي:

$$S_{cr} = S_n \left| \lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - 1} \right|$$

## أنظمة عمل المحرك

(1) نظام اللاحمel (تجربة اللاحمel)

$$T_L = 0 \quad \omega = \omega_o \quad S = 0$$

$$I_2' = \frac{V_{1ph}}{\sqrt{(R_2')^2 + (X_2')^2}} \cong 0$$

$$\Delta P_{e2} = 0$$

$$\Delta P_{\Sigma} = \Delta P_{e1} + \Delta P_m$$

$$I_1 = I_m$$

$$P_2 = T\omega = 0$$

$$\zeta = \frac{P_2}{P_1} = 0$$

(2) نظام القصر (تجربة القصر (الكبح))  
المحرك موصول بالمصدر ولكنه لا يدور

$$T_L = T_{SC} \quad \omega = 0 \quad S = 1$$

$$I_2' = \frac{V_{1ph}}{\sqrt{(R_2')^2 + (X_2')^2}} = I_{SC}$$

$$I_m = 0$$

$$\Delta P_{\Sigma} = \Delta P_{e1} + \Delta P_{e2}$$

$$P_2 = T\omega = 0$$

$$\zeta = \frac{P_2}{P_1} = 0$$

## التشغيل لمحركات الحثية

### ١) الطريقة المباشرة

- \* حيث يتم توصيل ملفات الثابت مباشرة مع المصدر .
- \* تستخدم هذه الطريقة في المحركات ذات القدرات القليلة وعندما تكون قدرة المصدر أكبر من قدرة المحرك

### ٢) الطريقة الغير مباشرة :

- \* حيث يتم توصيل المحرك بوجود وسائل وسيطة لمحرك ويتم بعدة طرق
- \* يستخدم في المحركات المتوسطة والعالية القدرة .

#### أ) التأثير على دائرة العضو الثابت

- ١- إضافة مقاومة مادية على التوالي مع ملفات العضو الثابت مما يؤدي إلى هبوط الجهد على ملفات العضو الثابت

\* ومن سماتها وجود ضياعات نحاسية كبيرة

\* ومن ميزاتها أنها يتم العمل عليها لفترة قصيرة وسهولة الاستخدام وقلة التكاليف

- ٢- إضافة ملفات حثية على التوالي مع ملفات العضو الثابت ويفترض أن تكون مقاومتها قليلة قريبة من الصفر وتنستخدم لتنقلي سرعة تزايدين التيار خلال عملية التشغيل

ملاحظات على الطريقتين السابقتين

- يكون التأثير على عزم القصر والعزم الاعظمي والانزلاق الحرج
- يكون التأثير على عزم القصر في حالة إضافة ملفات أقل من حالة إضافة مقاومات حيث يقل العزم وكذلك العزم الاعظمي
- يكون التأثير على الانزلاق الحرج في حالة إضافة ملفات أقل من حالة إضافة مقاومات حيث يزداد الانزلاق الحرج

#### ٣- استخدام محول ذاتي

وهنا العزم والعزم الاعظمي فقط يتاثران بتغيير الفولطية وبشكل طردي ولا يتاثر الانزلاق الحرج

#### ٤- تحويل توصيلية الملفات من ستار إلى دلتا

\* وهذا العزم والعزم الاعظمي فقط يتاثران بتغيير الفولطية وبشكل طردي ولا يتاثر الانزلاق الحرج

\* أما التيار في حالة توصيلية الملفات على شكل دلتا أعلى من توصيلية ستار وبالتالي زيادة العزم

#### ٥- تغيير عدد أزواج الأقطاب على ملفات العضو الثابت أو تغيير التردد

$$\text{حيث أن } \omega_o = \frac{2\pi f_1}{P}$$

حيث كلما قل عدد الأقطاب زادت السرعة وكلما زاد التردد زادت السرعة

#### ب) التأثير على دائرة العضو الدوار (فقط في المحركات الحثية ذو حلقات انزلاق )

وهي الطريقة الأكثر استخداما في محركات ذو حلقات الانزلاق حيث يضاف مقاومات خارجية مع ملف العضو الدوار عبر حلقات الانزلاق وهذا يتاثر الانزلاق الحرج فيما تبقى قيمة العزم الأعظم ثابتة

\*\*ملاحظة : عكس الدوران في محركات الحثية ثلاثة الطور يتم بعكس طورين إدراهما مكان الآخر

## أمثلة على المحركات الحثية

### مثال ١

محرك حثي له المعطيات التالية

$$f_1 = 50 \text{ Hz} \quad P = 4 \quad n = 1420 \text{ rpm}$$

احسب قيمة الانزلاق  
الحل :

$$n_s = \frac{60f}{(2P)} = \frac{60 \times 50}{2} = 1500 \text{ rpm}$$

$$S = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{1500 - 1420}{1500} = 0.053\%$$

### مثال ٢

محرك حثي له المعطيات التالية

$$f_1 = 50 \text{ Hz} \quad f_2 = 5 \text{ Hz} \quad P = 6$$

احسب قيمة سرعة العضو الدوار

$$S = \frac{f_2}{f_1} = \frac{5}{50} = 0.1$$

$$n_s = \frac{60f}{(2P)} = \frac{60 \times 50}{3} = 1000 \text{ rpm}$$

$$S = \frac{n_s - n}{n_s}$$

$$0.1 = \frac{1000 - n}{1000} \Rightarrow n = 1000 - 100 = 900 \text{ rpm}$$

محرك حتي ثلثي الطور له المعطيات التالية

$$V_1 = 440 \text{ --- } P_{em} = 80 \text{ Kw} \text{ --- } f_2 = 1.66 \text{ Hz} \text{ --- } f_1 = 50 \text{ Hz} \text{ --- } P = 6$$

احسب

$$S \text{ --- } n_s \text{ --- } P_{mech} \text{ --- } \Delta P_{e2}$$

الحل :

$$S = \frac{f_2}{f_1} = \frac{1.66}{50} = 0.033$$

$$n_s = \frac{60f_1}{(2p)} = \frac{60 \times 50}{3} = 1000 \text{ rpm}$$

$$n = n_s(1 - S) = 1000(1 - 0.033) = 967 \text{ rpm}$$

$$P_{em} = T\omega_o = 80 \text{ Kw}$$

$$\Delta P_{e2} = P_{em}S = 80000 \times 0.033 = 2.67 \text{ Kw}$$

$$P_{mech} = P_{em} - \Delta P_{e2} = 80 - 2.67 = 77.33 \text{ Kw}$$

$$\Delta P_{e2} = 3I_2'^2 R_2'$$

# الوحدة الخامسة

## الوحدة الخامسة

المحركات الحثية أحادية الطور

Single Phase Induction Motor

التركيب :

مشابه تماماً لمحركات القفص السنجابي ولكن تعمل على طور واحد


مبدأ العمل :

عند تطبيق جهد متعدد على ملفات العضو الثابت يتولد فيض مغناطيسي مهتز وليس دوار وبذلك لا يدور المحرك ويحتاج إلى عزم بداء خارجي في بداية عمله ولذلك يوجد عدة طرق لإقلاع هذه المحركات وهي التي تحدد أنواعه

أنواع محركات التيار المتردد ذو الطور الواحد

1) محرك ذو الوجه المشطور

وتكون دائرته كما في الشكل التالي :

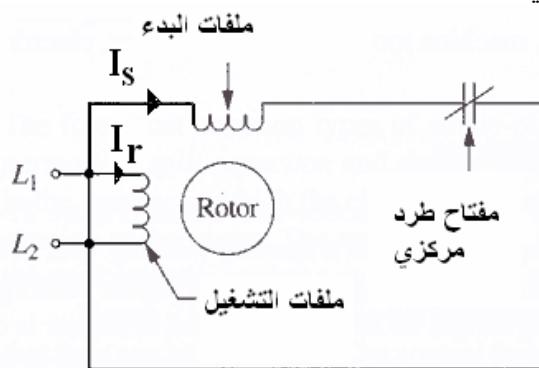

محرك ذو الوجه المشطور

مبدأ العمل :

عند تطبيق جهد سوف يمر تيار الشبكة ويتوزع إلى تيارين في المحرك وهما  $I_s$  و  $I_r$  ومروراً بمفتاح الطرد المركزي الذي يكون مغناطيسياً وبالتالي سوف يتولد مجال مغناطيسي دوار بسبب ملفات التشغيل وملفات البداء ومن يقطع ملفات الدوار ذو القفص السنجابي ويكون عزم دوران بسبب التأثير المتبادل مما يؤدي إلى دوران العضو وعندما يصل العضو الدوار إلى السرعة التي يعمل عندها مفتاح الطرد المركزي يقوم مفتاح الطرد المركزي بإخراج ملفات البداء عن العمل في دائرة المحرك الكهربائية .


الفرق بين ملفات التشغيل وملفات البداء

ملفات البداء	ملفات التشغيل	مساحة المقطع
أقل	أكبر	عدد اللفات
أكبر	أقل	مقاومة الملفات
أكبر	أقل	المكان
الخارج	الداخل	ويتم عكس دورانه بعكس أقطاب أحد طرفي ملفات البداء أو ملفات التشغيل

ومن خصائص هذا المحرك له عزم بداء عالي ومتوسط القيمة وتيار بداء منخفض ويستخدم في المراوح والشفاطات ومضخات الطرد المركزي

## ٢) محرك ذو مكثف بدء Capacitor Start Motor

وهو بنفس تركيب ذو الوجه المشطور ولكن يضاف مكثف للإلاع لزيادة فرق الطور وعزم الإلاع لذلك تصنع هذه المحركات بقدرة أكبر من الوجه المشطور كما في الشكل التالي

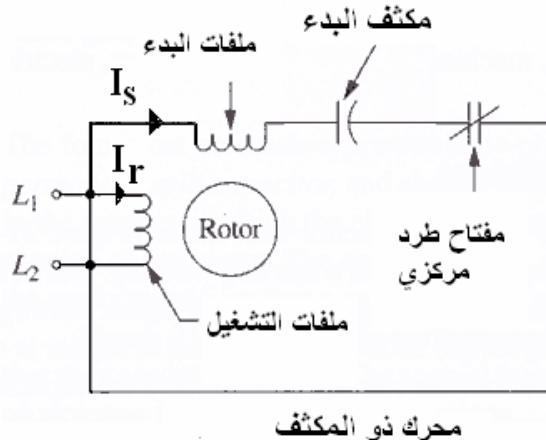

وهو محرك ذو كلفة عالية ويستخدم في التطبيقات ذات التشغيل الهدئ وعزم بدء عالي

## ٣) المحرك ذو القطب المظلل The Shaded Pole Motor


التركيب :

- \* الغلاف الخارجي
- \* القلب من الحديد ويحتوي على أقطاب بارزة
- \* ملف نحاسي ملفوف على الأقطاب البارزة
- \* الدوار ذو قفص سنجاري

القطب المظلل عبارة عن لفة واحدة من النحاس السميك موضوع على أحد جوانب أقطاب الثابت

### مبدأ العمل

عند تطبيق جهد AC على ملفات الثابت يمر تيار وبالتالي يولد مجال مغناطيسي وفي نفس الوقت يتولد في ملفات التظليل تيار بدء تأثيري ناتج عن المجال الأصلي وهذا التيار بدوره يولد مجال مغناطيسي يتأخر عن المجال الأصلي وبذلك يتولد مجالين بينهما فرق طور ينشأ عندهما مجال دوار يؤثر في الفقص السنجاري ويولد تيارات تأثيرية وبالتالي يولد عزم دوران يعمل على تدوير المحرك وعند وصول الدوار إلى السرعة الاسمية تصبح ملفات التظليل غير مجده

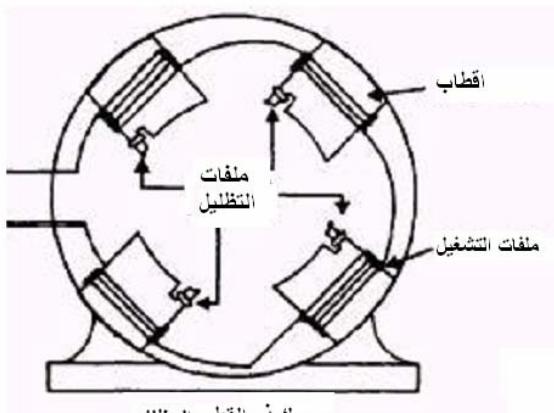

يتميز هذا المحرك بـ رخص الثمن وبساطة التركيب ويستخدم في المراوح الصغيرة ومضخات المياه وغسالات الملابس

## الوحدة السادسة

# الوحدة السادسة

## الآلات التزامنية (التوافقية) (Synchronous Machine)

التركيب :

- ١- هيكل خارجي من الفولاذ وعليه فتحات تهوية
- ٢- العضو الثابت ( المنتج في المولد ) مصنوع من الفولاذ وعليه مجارى
- ٣- الملفات من النحاس
- ٤- الدوار ( المنتج في المحرك ) ويكون على شكلين ١- أقطاب بارزة ٢- أقطاب غير بارزة
- ٥- مروحة تبريد
- ٦- مواد عازلة
- ٧- مولد أو مصدر DC لتغذية ملفات الدوار

ملاحظة :

في الأقطاب البارزة تكون السرعة أقل من 1500 rpm وعدد الأقطاب أكبر أو تساوي 8 في الأقطاب الغير بارزة تكون السرعة إما 1500 rpm أو 3000 rpm وعدد الأقطاب 4 or 8

## المولدات

مبدأ العمل عند توصيل ملفات الدوار بتيار مستمر يتولد فيض مغناطيسي ساكن وبالتالي لا يدور الآلة وعند تدوير الدوار من مصدر خارجي فان المجال سوف يدور بنفس سرعة الدوار وبنفس الاتجاه ويقطع هذا المجال ملفات الثابت ويولد فيها قوة دافعة كهربائية ثلاثة الطور وعند وجود حمل على المولد يتولد تيار هذا التيار يولد فيض مغناطيسي يسمى رد فعل المنتج .

رد فعل المنتج :

هو فيض مغناطيسي دوار ناتج عن تيارات ملفات ثلاثة الطور والذي يؤثر على الفيض المغناطيسي الاصلي في الدوار .

### الأحمال على المولدات التزامنية

- ١- حمل مادي أي أن  $\cos\Phi=1$  وبالتالي الزاوية بين الجهد والتيار تساوي صفر وبالتالي فان رد فعل المنتج يؤثر على الفيض ويقوم على تشويهه
- ٢- حمل حي أي أن  $\Phi=90^\circ$  وبالتالي فان التيار متاخر عن الجهد وبالتالي يؤثر رد فعل المنتج بتقليل الفيض الاصلي
- ٣- حمل سعوي أي أن  $\Phi=-90^\circ$  وبالتالي فان التيار متقدم عن الجهد وبالتالي يؤثر رد فعل المنتج بزيادة الفيض الاصلي

## ربط المولدات على التوازي :

الأسباب :

- ١- التغذية المطلوبة للحمل والتي لا يمكن تغذيتها من مولد واحد
- ٢- إجراء عمليات الصيانة
- ٣- استقرارية الشبكة

## الشروط :

- ١- تساوي التردد
- ٢- تساوي الجهد
- ٣- تتابع الأطوار
- ٤- نفس اتجاه الدوران
- ٥- شكل الموجة

## محركات التوافقية

\* تركيبها نفس تركيب المولد التوازي

\* يدور العضو الدوار بنفس سرعة المجال الدوار  $n=n_s$

\* لا يبدأ حركته ذاتيا وإنما يحتاج إلى طرق لبدء الحركة مساوئه

١- يحتاج إلى مصدر DC

٢- معقد التركيب

٣- غالى الثمن

٤- بدء حركة صعب

محاسنه

١- سرعة ثابتة

٢- الانزلاق يساوي صفر

٣- الضياعات في الثغرة الهوائية صغيرة

## طرق الإقلاع

١- الطريقة المباشرة : توضع ملفات على العضو الدوار وبعد وصل ملفات الثابت بمصدر ثلاثة الطور يدور المحرك كأنه نحركه حتى وبعد أن يصل إلى 95% من السرعة التزامنية يتم وصل ملفات الدوار بمصدر DC لتصل سرعة المحرك إلى السرعة التزامنية بفعل أقطاب الدوار

٢- البدء بمحرك خارجي : حيث يستخدم محرك صغير لتدوير المحرك وعندما تقترب سرعته من سرعة التزامن يفصل المحرك وتوصل ملفات الثابت والدوار

## مقارنة بين المحرك الحثي والتوازي

المحرك التوازي	المحرك الحثي
$n = n_s$	$n \neq n_s$
$\cos \phi \leq 1$	$\cos \phi < 1$
$T \alpha V$	$T \alpha V^2$
الكافاءة أعلى	الكافاءة أقل
معقد التركيب	بسط التركيب
غالى الثمن	رخيص الثمن

# الوحدة السابعة

## الوحدة السابعة



### المحركات الخاصة

#### محركات الخطوة Stepper motor

بما استخدام هذه المحركات عندما بما الطلب على الأجهزة التي تحتاج الدوران زاوي يمكن اعتبارها مرتبطة بالكمبيوتر والمعالجات الدقيقة ومثال عليها أجهزة القطع والطابعات وغيرها يوجد أنواع كثيرة من هذه المحركات يمكن تقسيمها إلى نوعين رئисيين وهما .

##### ١) محركات خطوية ذو ممانعة مغناطيسية متغيرة (VR) Variable Reluctance (VR) التركيب :

- \* العضو الثابت ويكون مجزئ إلى عدة أقطاب تكون على شكل مجموعات معزولة مغناطيسيا عن بعضها يمكن استثارتها بملفات مستقلة
- \* العضو الدوار ويتركب من أسنان بارزة

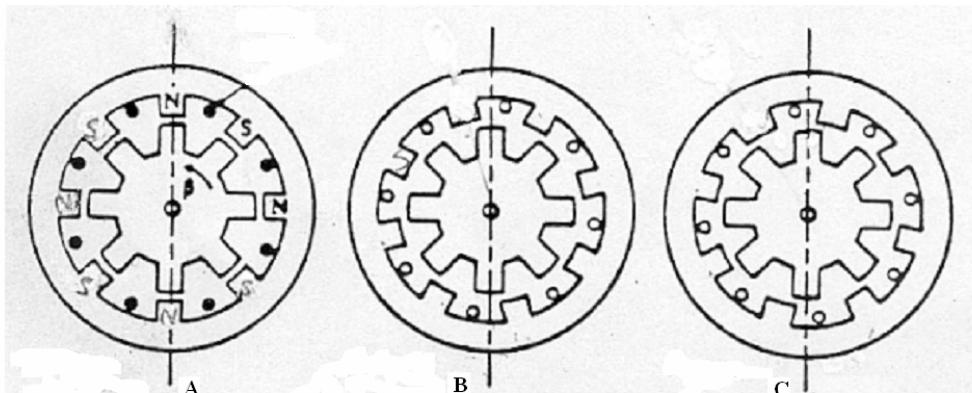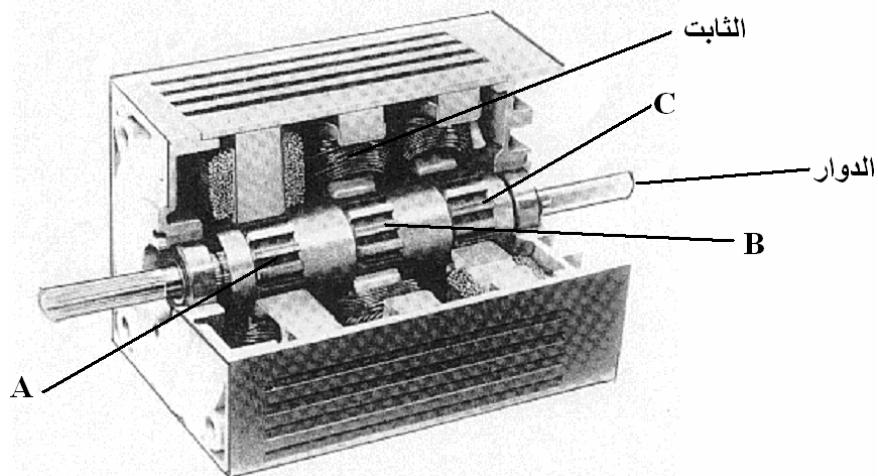

### كيفية العمل

عند وصل ملفات المجموعة A بتيار مستمر سوف يدور العضو الدوار إلى أن تتطابق محاوره مع المجموعة A على العضو الثابت وبعد فصل المجموعة A ووصل المجموعة B (التي تشبه المجموعة A من جميع الوجوه ولكنها تختلف بان أسنانها منحرفة بمقدار درجة معينة عن أسنان المجموعة A) بتيار مستمر فان المحرك سوف بمقدار درجة انحرافه عن المجموعة A إلى أن تتطابق محاور المجموعة B على الدوار مع محاور المجموعة B على الثابت . وبعد ذلك يتم فصل المجموعة B ووصل المجموعة C التي تحرف عن المجموعة B بزاوية انحراف نفس زاوية انحراف المجموعة B عن المجموعة A وبذلك يدور أيضا المحرك إلى أن تتطابق المجموعة C مع محاورها على الثابت . وتتكرر هذه العملية حسب درجة الدوران المطلوبة .

\* أما حساب خطوة المحرك ( درجة انحراف المجموعات ) فيكون كالتالي :

$$\theta = \frac{360}{g \times N_r} = \frac{360(N_s - N_r)}{N_s \times N_r}$$

$$g = \frac{N_s}{N_s - N_r}$$


حيث :

Nr عدد أسنان العضو الدوار لمجموعة واحدة

Ns عدد أسنان العضو الثابت لمجموعة واحدة

g عدد المجموعات

\* أما لتحديد اتجاه دوران المحرك نأخذ المثال التالي : في الشكل التالي إذا أردنا دوران المحرك مع عقارب الساعة بمقدار 900 مع العلم أن عدد أسنان الثابت 12 وعدد أسنان الدوار 8

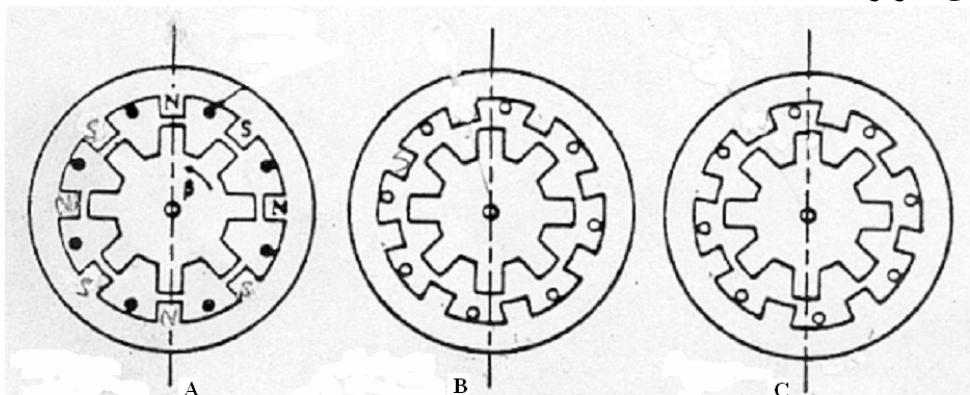


الحل :

نوجد أولا خطوة المحرك

$$g = \frac{N_s}{N_s - N_r} = \frac{12}{12 - 8} = 3$$

$$\theta = \frac{360}{g \times N_r} = \frac{360}{3 \times 8} = 15^\circ$$


أما مخطط النسبات للمحرك فيكون كالتالي

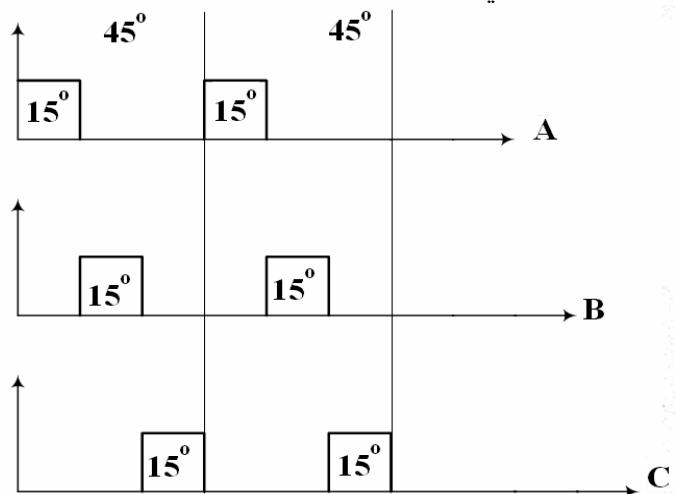

## ٢) محركات خطوية ذو مغناطيس دائم ( PM )


وفي هذا النوع لا يختلف عن المحرك السابق ذو ممانعة مغناطيسية متغيرة من حيث تركيب الثابت والعمليات الحسابية لكن يختلف فقط بان أسنان الدوار تكون عبارة عن مغناطيس دائم مما يجعل عزم المترول على الدوار أقوى .

أما مبدأ العمل فهو قريب من المحرك ( VR ) ويكون حسب الشكل التالي :

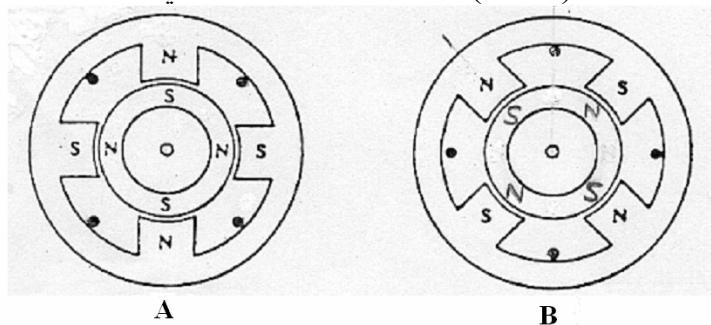


فبعد وصل المجموعة A بتيار مستمر يدور المحرك إلى أن تتطابق أقطاب الدوار مع الأقطاب المخالفة لها على الثابت وبعد ذلك يتم أيضاً فصل المجموعة A ووصل المجموعة B ليدور المحرك إلى أن تتطابق أقطاب الدوار مع أقطاب المخالفة لها على الثابت لنفس المجموعة .

ملاحظة : وليكمل الدوار دورانه بنفس الاتجاه بعد تغذية المجموعة A ومن ثم المجموعة B يتم تغذية المجموعة A مرة أخرى ولكن بعكس القطبية ومن ثم تغذية المجموعة B أيضاً بعكس القطبية والشكل التالي يوضح ذلك .

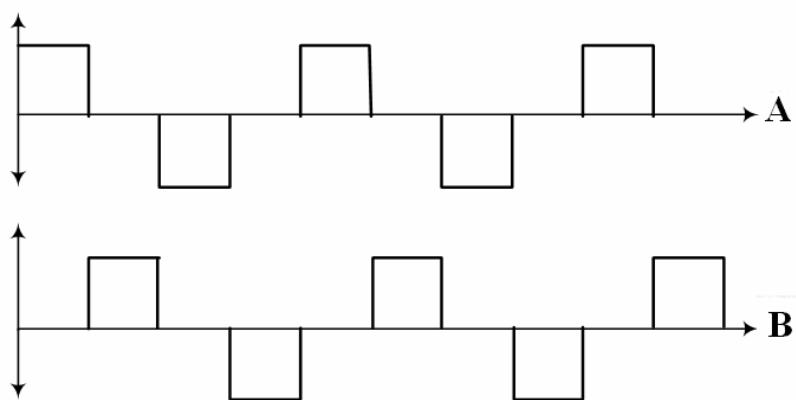


٣) **محركات خطوية هجينة Hybrid**  
وهي محركات تأخذ مبدأ عملها من النوعين السابقين وهو محرك ذو سرعة منخفضة وله دوار ذو مغناطيس دائم كما في الشكل التالي

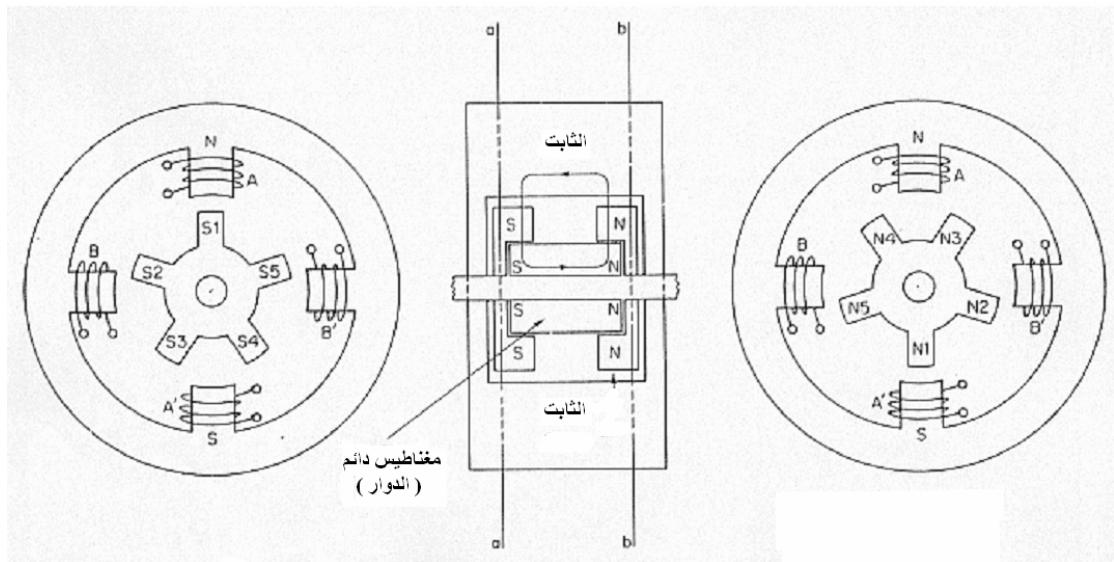

## محركات الإزاحة (التحكم) Servomotor

**A.C Servomotors**  
محرك تيار متعدد ثقلي الطور ذو ملفين على العضو الثابت بينما زاوية تسعةون درجة في الفراغ والدوار عبارة عن قفص سنجاري .

**مبدأ العمل :**  
يتم تسلط مصدر جهد ثابت القيمة والتردد على أحد ملفات العضو الثابت ويسمى ملف الجهد الثابت ويتم تسلط جهد متغير يمكن التحكم به على الملف الآخر الذي يسمى بملف التحكم كما في الشكل التالي

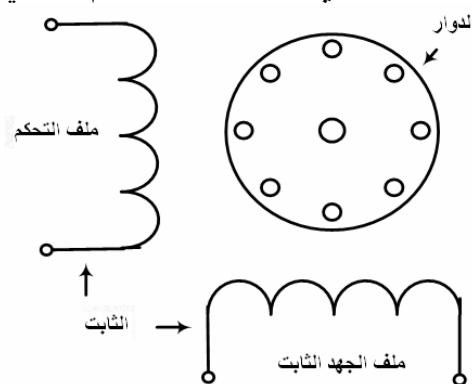

- يمكن تشغيل هذا المحرك من مصدر ثقلي الطور
- يمكن تشغيل هذا المحرك من مصدر أحادي الطور وذلك باستخدام مكثف على التوالي مع مصدر الجهد للحصول على فارق زمني تسعةون درجة بين تياري الملفين

مميزات هذا المحرك :

- ١- العمل بسرعات مختلفة وبدقة عالية
- ٢- ملفات التحكم تستهلك قدرة قليلة
- ٣- عزم إقلاع عالي
- ٤- حجمه وزنه صغيرين
- ٥- موثوقية عالية

## المotor العام Universal Motor

هو محرك يعمل على مصدر تيار ثابت او على مصدر تيار متعدد ذو طور واحد ويستخدم بشكل عام بقدرات اقل من 1HP ويكون عبارة عن محرك توازي .

استخدامه

- ١- الخلاطات
- ٢- المثاقب
- ٣- آلات الخياطة

التركيب :

\* العضو الثابت

- ١- إطار من الألمنيوم لحمل الملفات
- ٢- الأقطاب والملفات ( ذو قطبين )

\* العضو الدوار :

- ١- فلب يحتوي على مجاري
- ٢- ملفات
- ٣- عمود الإداره

\* الغطاءان الجانبيان

مبدأ العمل :

عند تطبيق جهد  $V$  على أطراف المحرك فانه يسري تيار مستمر أو متعدد في كلا الملفين ( المجال والمنتج )  
عند التغذية بتيار مستمر

$$V = E_a + I_a (R_a + R_s)$$

$$T = KK_1 I_a^2$$

عند التغذية بتيار متعدد

$$V = E_a + I_a (R_a + R + j(X_a + X_s)_s)$$

$$T = KK_1 I_a^2$$

مقارنة :

- ١-  $E$  عند التغذية بتيار متعدد أقل منها عند التغذية بتيار مستمر
- ٢- السرعة عند عزم معين بحالة التيار المتردد أقل من السرعة عند نفس العزم بحالة تيار ثابت

ملاحظات :

- ١- المحركات العامة كلها تقربيا ذات قطبين لذلك تكون مشابه لمحرك التوالي
- ٢- لعكس الدوران يتم عكس أطراف ملف التهبيج أو أطراف ملف المنتج
- ٣- يتم تنظيم السرعة بإضافة مقاومة على التوالي مع ملفات المنتج

### المحركات الخطية الحثية Linear Induction Motor

محرك حثي يتم الحصول منه على حركة خطية بدلا من الدورانية التركيب :

- ١- العضو الثابت : ملفات ثلاثة الطور
- ٢- العضو الدوار : صفيحة من الألمنيوم أو النحاس لتكميلة مسار الفيض المغناطيسي
- ٣- صفيحة من الفيروMagnetically توضع على الجهة الأخرى من الدوار لتحسين أداء المحرك

استخداماته :

- ١- عندما تكون الدوار متحرك ( الأبواب المنزلقة في القطارات الحزام المعدني الناقل )
- ٢- عندما يكون الدوار ثابت وثابت متحرك ( الرافعات المركبات ذات المقعد الهوائي )

السيئات :

مشكلة توصيل الفرش الكربونية ، كيفية تنظيم السرعة